


| | | |
|----|--------------------------|------------|
| DE | Bedienungshandbuch | Seite 2 |
| EN | Operation Manual | Page 28 |
| ES | Manual de instrucciones | Página 54 |
| FR | Manuel d'utilisation | Page 80 |
| NL | Bedieningshandboek | Pagina 106 |
| PL | Podręcznik użytkownika | Strona 132 |
| CS | Návod k použití | strana 162 |
| RU | Руководство пользователя | стр. 188 |

M-Pro BasicPlus M-Pro ControlPro

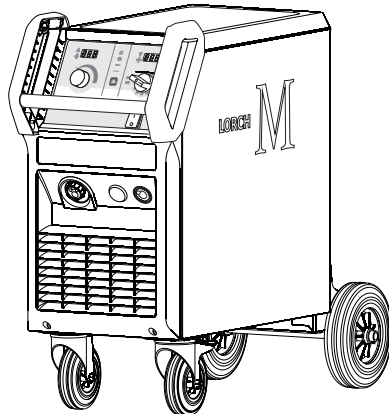

Herausgeber LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Telefon: +49 (0) 7191 / 503-0
Telefax: +49 (0) 7191 / 503-199

Internet: www.lorch.biz
E-Mail: info@lorch.biz

Dokumenten-Nummer 909.1229.9-02

Ausgabe-Datum 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Diese Dokumentation einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bzw. Veränderung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der LORCH Schweißtechnik GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Technische Änderungen Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, wir behalten uns technische Änderungen vor.

Inhaltsverzeichnis

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|
| 1 | Geräteelemente | 4 | 15 | Störungsbeseitigung | 22 |
| 2 | Zeichenerklärung | 5 | 16 | Pflege und Wartung | 24 |
| 2.1 | Bedeutung der Bildzeichen im Bedienungshandbuch | 5 | 16.1 | Regelmäßige Überprüfungen | 24 |
| 2.2 | Bedeutung der Bildzeichen am Gerät | 5 | 16.2 | Brennerpflege | 24 |
| 9 | Sicherheit | 5 | 17 | Technische Daten | 24 |
| 3 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 6 | 18 | Optionen und Zubehör | 26 |
| 4 | Geräteschutz | 6 | 18.1 | Brenner-Sets | 26 |
| 5 | Geräuschemission | 6 | 19 | Entsorgung | 27 |
| 6 | Umgebungsbedingung | 7 | 20 | Service | 27 |
| 7 | UVV-Prüfung | 7 | 21 | Konformitätserklärung | 27 |
| 8 | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 7 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list. | 28 |
| 10 | Transport und Aufstellung | 8 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 28 |
| 11 | Kurzbedienungsanleitung | 9 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 29 |
| 12 | Vor der Inbetriebnahme | 10 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro | 30 |
| 12.1 | Brenner anschließen | 10 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 31 |
| 12.2 | Netzspannung wählen | 10 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 32 |
| 12.3 | Masseklemme befestigen | 10 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 33 |
| 12.4 | Schweißdrahtspule einlegen | 11 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 34 |
| 12.5 | Drahtelektrode einfädeln | 11 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 35 |
| 12.6 | Schutzgasflasche anschließen | 12 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 36 |
| 12.7 | Umrüsten der Anlage zum Schweißen mit Aludraht | 13 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 37 |
| 13 | Inbetriebnahme | 14 | 23 | Stromlaufplan / schematic | 38 |
| 12.8 | Bedienfeld BasicPlus | 14 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 38 |
| 13.1 | Bedienfeld ControlPro | 16 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 40 |
| 13.2 | Strom-/Spannungsanzeige | 17 | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 42 |
| 13.3 | Kennlinie anwählen | 18 | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 44 |
| 13.4 | Hauptparameter | 19 | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 46 |
| 13.5 | Nebenparameter | 19 | | | |
| 13.6 | Sonderfunktionen | 20 | | | |
| 13.7 | Einstellungen zurücksetzen | 20 | | | |
| 14 | Meldungen | 20 | | | |

1 Geräteelemente

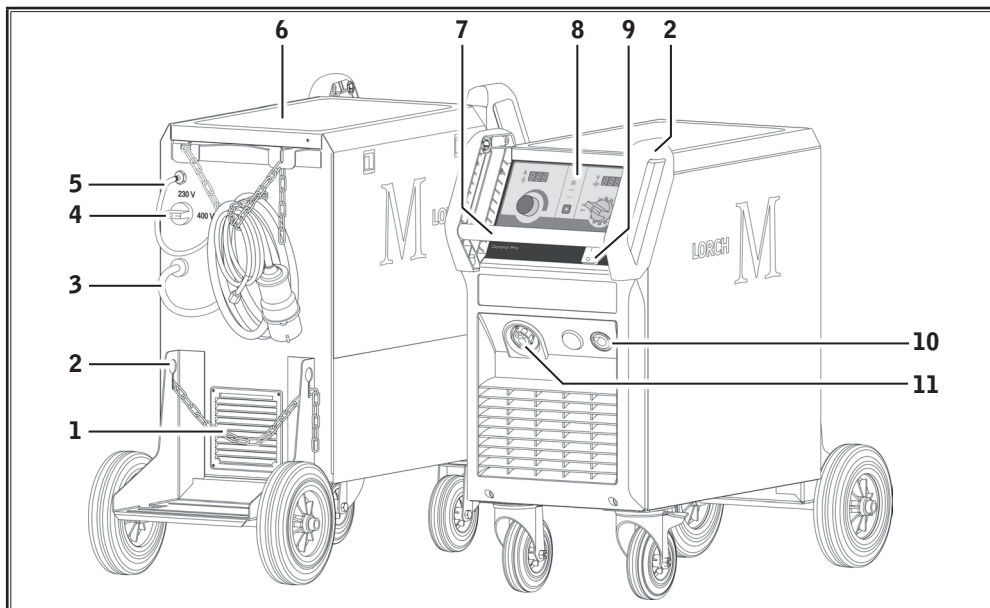


Abb. 1: Geräteelemente

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Sicherungskette 2 Verlastungspunkte 3 Netzkabel 4 Netzspannungsumschalter (bei umschaltbaren Geräten) 5 Schutzgasschlauch 6 Ablagefläche 7 Handgriff | <ul style="list-style-type: none"> 8 Bedienfeld 9 Hauptschalter 10 Anschlussbuchse für Werkstückleitung 11 Zentralbuchse |
|--|--|



Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang. Änderungen vorbehalten.

2 Zeichenerklärung

2.1 Bedeutung der Bildzeichen im Bedienungshandbuch



Gefahr für Leib und Leben!

Bei Nichtbeachtung der Gefahrenhinweise können leichte oder schwere Verletzungen bis hin zum Tode die Folge sein.



Gefahr von Sachschäden!

Bei Nichtbeachtung der Gefahrenhinweise können Schäden an Werkstücken, Werkzeugen und Einrichtungen die Folge sein.



Allgemeiner Hinweis!

Bezeichnet nützliche Informationen zu Produkt und Ausrüstung.

2.2 Bedeutung der Bildzeichen am Gerät



Gefahr!

Benutzerinformation im Bedienungshandbuch lesen.



Netzstecker ziehen!

Vor dem Öffnen des Gehäuses ist der Netzstecker abziehen.

3 Sicherheit



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

Lassen Sie sich vor dem ersten Gebrauch praktisch einweisen. Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschrift (UVV¹).



Vor Schweißbeginn Lösungsmittel, Entfettungsmittel und andere brennbare Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen. Nicht bewegliche brennbare Materialien abdecken. Schweißen Sie nur, wenn die Umgebungsluft keine hohen Konzentrationen von Staub, Säuredämpfen, Gasen oder



entzündlichen Substanzen enthält. Besondere Vorsicht ist geboten bei Reparaturarbeiten an Rohrsystemen und Behältern, die brennbare Flüssigkeiten oder Gase beinhalten oder beinhaltet haben.



Berühren Sie niemals Netzspannung führende Teile innerhalb oder außerhalb des Gehäuses.



Gerät nicht dem Regen aussetzen, nicht abspritzen und nicht dampfstrahlen.



Schweißen Sie nie ohne Schweißschild. Warnen Sie Personen in ihrer Umgebung vor den Lichtbogenstrahlen.



Geeignete Absaugvorrichtung für Gase und Schneiddämpfe verwenden. Verwenden Sie ein Atemgerät, falls die Gefahr besteht, Schweiß- oder Schneiddämpfe einzuatmen.

¹ Nur für Deutschland. Zu beziehen bei Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.



Wird bei der Arbeit das Netzkabel beschädigt oder durchtrennt, Kabel nicht berühren sondern sofort den Netzstecker ziehen. Gerät niemals mit beschädigtem Kabel benutzen.



Platzieren Sie einen Feuerlöscher in ihrer Reichweite. Führen Sie nach Beendigung der Schweißarbeiten eine Brandkontrolle durch (siehe UVV¹⁾).



Versuchen Sie niemals, den Druckminderer zu zerlegen. Defekten Druckminderer ersetzen.



Transportieren und stellen Sie das Gerät nur auf festen und ebenen Untergrund. Der maximal zulässige Neigungswinkel für Transport und Aufstellung beträgt 10°.

- Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einer geschulten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Auf guten und direkten Kontakt der Werkstückleitung in unmittelbarer Nähe der Schweißstelle achten. Den Schweißstrom nicht über Ketten, Kugellager, Stahlseile, Schutzleiter etc. führen, da diese dabei durchschmelzen können.
- Sichern Sie sich und das Gerät bei Arbeiten an hochgelegenen bzw. geneigten Arbeitsflächen.
- Das Gerät darf nur an ein ordnungsgemäß geerdetes Stromnetz angeschlossen werden. (Dreiphasen-Vier-Draht-System mit geerdetem Neutralleiter oder Einphasen-Drei-Draht-System mit geerdetem Neutralleiter) Steckdose und Verlängerungskabel müssen einen funktionsfähigen Schutzleiter besitzen.
- Schutzkleidung, Lederhandschuhe und Lederschürze tragen.
- Arbeitsplatz mit Vorhängen oder beweglichen Wänden abschirmen.

- Tauen Sie keine eingefrorenen Rohre oder Leitungen mit Hilfe eines Schweißgerätes auf.
- In geschlossenen Behältern, unter beengten Einsatzbedingungen und bei erhöhter elektrischer Gefährdung dürfen nur Geräte mit S-Zeichen verwendet werden.
- Schalten Sie das Gerät in Arbeitspausen aus und schließen Sie das Flaschenventil.
- Sichern Sie die Gasflasche mit einer Sicherungskette gegen umfallen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Aufstellungsort ändern oder Arbeiten am Gerät vornehmen.

Bitte beachten Sie die für Ihr Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Änderungen vorbehalten.

4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum Schweißen von Stahl, Aluminium und Legierungen, sowie zum Löten mit CuSi-Drähten, sowohl bei gewerblichen als auch industriellen Einsatzbedingungen.

5 Geräteschutz

Das Gerät ist elektronisch vor Überlastung geschützt. Verwenden Sie keine stärkeren Sicherungen als die angegebene Absicherung auf dem Typenschild des Gerätes.

Schließen Sie den Seitendeckel vor dem Schweißen.

6 Geräuschemission

Der Geräuschpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A), gemessen bei Normlast nach EN 60974-1 im maximalen Arbeitspunkt.

7 Umgebungsbedingung

Temperaturbereich der Umgebungsluft:

im Betrieb: -10 °C ... +40 °C (+14 °F ... +104 °F)
 bei Transport
 und Lagerung: -25 °C ... +55 °C
 (-13 °F ... +131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

bis 50 % bei 40 °C (104 °F)
 bis 90 % bei 20 °C (68 °F)



Betrieb, Lagerung und Transport darf nur innerhalb der angegebenen Bereiche stattfinden! Die Verwendung außerhalb dieser Bereiche gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus entstandene Schäden haftet der Hersteller nicht.

Die Umgebungsluft muss frei von Staub, Säuren, korrosiven Gasen oder weiteren schädlichen Substanzen sein!

8 UVV-Prüfung

Der Betreiber von gewerblich genutzten Schweißanlagen ist dazu verpflichtet, einsatzbedingt regelmäßig eine Sicherheitsüberprüfung der Anlagen nach VDE 0544-4 durchführen zu lassen. Lorch empfiehlt eine Prüffrist von 12 Monaten.

Auch nach Änderung oder Instandsetzung der Anlage muss eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden.



Unsachgemäß durchgeführte UVV-Prüfungen können zur Zerstörung der Anlage führen. Nähere Informationen über UVV-Prüfungen an Schweißanlagen erhalten Sie bei autorisierten Lorch Service-Stützpunkten.

9 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Dieses Produkt entspricht den derzeit geltenden EMV-Normen. Beachten Sie folgendes:

- Das Gerät ist bestimmt zum Schweißen bei gewerblichen als auch industriellen Einsatzbedingungen (CISPR 11 class A). Bei Einsatz in anderen Umgebungen (z. B. Wohngebieten) können andere elektrische Geräte gestört werden.
- Elektromagnetische Probleme bei der Inbetriebnahme können entstehen in:
 - Netzzuleitungen, Steuerleitungen, Signal- und Telekommunikationsleitungen in der Nähe der Schweiß- bzw. Schneideinrichtung
 - Fernseh- und Rundfunksender und -empfänger
 - Computer und anderen Steuereinrichtungen
 - Schutzvorrichtungen in gewerblichen Einrichtungen (z. B. Alarmanlagen)
 - Herzschrittmachern und Hörhilfen
 - Einrichtungen zum Kalibrieren oder Messen
 - in Geräten mit zu geringer Störfestigkeit

Falls andere Einrichtungen in der Umgebung gestört werden, können zusätzliche Abschirmungen notwendig werden.

- Die zu betrachtende Umgebung kann sich bis über die Grundstücksgrenze erstrecken. Dies ist von der Bauart des Gebäudes und anderen dort stattfindenden Tätigkeiten abhängig.

Betreiben Sie das Gerät nach den Angaben und Anweisungen des Herstellers. Der Betreiber des Geräts ist für die Installation und den Betrieb des Geräts verantwortlich. Treten elektromagnetische Störungen auf, ist der Betreiber (evtl. mit technischer Hilfe des Herstellers) für deren Beseitigung verantwortlich.

10 Transport und Aufstellung



Verletzungsgefahr durch Herabstürzen und Umstürzen des Geräts.

Bei einem Transport mittels einer mechanischen Hebevorrichtung (z. B. Kran, ...) dürfen nur die hier dargestellten Verlastungspunkte verwendet werden. Dazu geeignete Lastaufnahmemittel verwenden.


Jeder Aufnahmepunkt darf nur separat verlastet werden. Führen Sie z. B. einen Spangurt **nicht** durch beide Handgriffe, diese würden zusammengezogen und könnten brechen!

Heben Sie das Gerät nicht mittels eines Gabelstaplers oder ähnlichem am Gehäuse an.

Nehmen Sie vor dem Transport die Gasflasche vom Schweißgerät ab.



Transportieren und stellen Sie das Gerät nur auf festen und ebenen Untergrund. Der maximal zulässige Neigungswinkel für Transport und Aufstellung beträgt 10° .

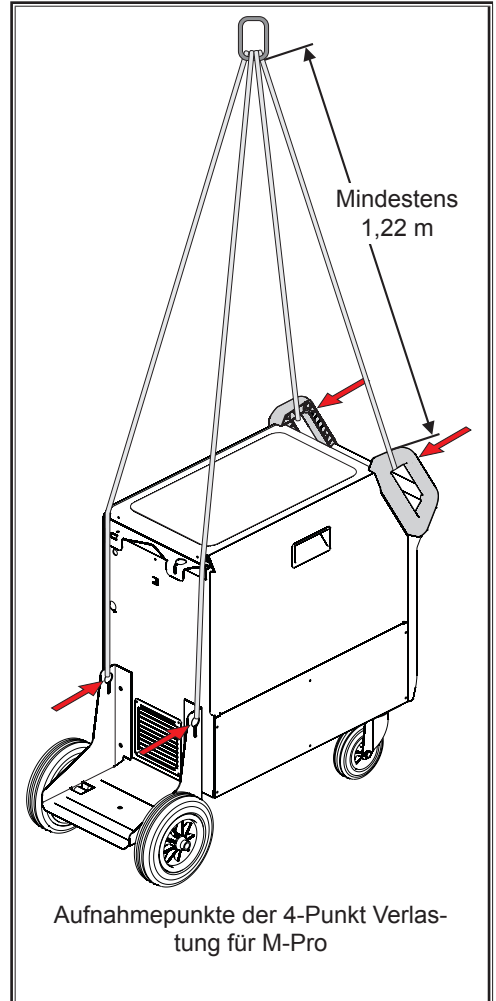

11 Kurzbedienungsanleitung



Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Kapitel. „Vor der Inbetriebnahme“ Seite 10 und Kapitel. „Inbetriebnahme“ Seite 14

- Schutzgasflasche auf Anlage stellen und mit Sicherungsketten 1 sichern.
- Schraubkappe von Schutzgasflasche 14 entfernen und Gasflaschenventil 32 kurz öffnen (Ausblasen).
- Druckminderer 13 an Schutzgasflasche anschließen.
- Schutzgasschlauch 5 von Anlage an Druckminderer anschließen und Ventil der Schutzgasflasche öffnen.
- Netzstecker in Steckdose einstecken.
- Werkstückleitung an Anschlussbuchse 10 anschließen und Massezange an Werkstück befestigen.
- Drahtvorschubrollen 25 an Vorschubeinheit gem. ausgewähltem Schweißdraht einsetzen, Anpressdruck auf Stellung 2.
- Brenner an Zentralbuchse 11 anschließen und Stromdüse gem. ausgewähltem Schweißdraht montieren.
- Schweißdraht einlegen.
- Brennertaster gedrückt halten und Hauptschalter 9 einschalten. Magnetventil wird eingeschaltet!
- An Druckminderer Gasmenge einstellen (Faustformel: Drahtdurchmesser x 10 = Gasmenge).
- Drahteinlauftaster 29 gedrückt halten bis der Schweißdraht am Brennerhals ca. 20 mm zur Gasdüse herausragt.
- Am Kennlinien-Wahlschalter 65 die gewünschte Material-Draht-Gas-Kombination auswählen.
- Mit Taste Betriebsart 60 „2-Takt“ auswählen.
- Mit Stufenschalter 57 die Materialstärke des zu verschweißenden Materials einstellen.
- Brennertaster gedrückt halten = schweißen.
- Brennertaster loslassen = Schweißprozess beendet.

12 Vor der Inbetriebnahme

12.1 Brenner anschließen

- ➔ Schließen Sie den Zentralstecker 17 des Brenners an der Zentralbuchse 11 an.

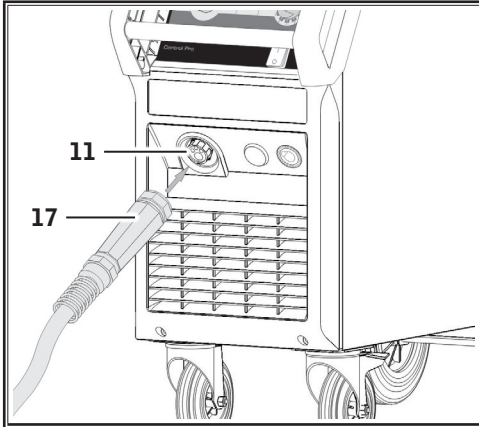


Abb. 2: Brenner anschließen

12.2 Werkstückleitung anschließen

- ➔ Schließen Sie die Werkstückleitung 18 an die Anschlussbuchse 10 an und sichern Sie diese mit einer Rechtsdrehung.

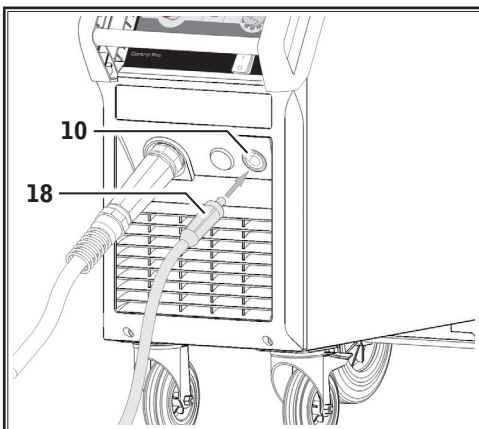


Abb. 3: Werkstückleitung anschließen

12.3 Netzspannung wählen

(Nur für Geräte mit Netzspannungsumschaltung, siehe technische Daten)

- ➔ Wählen Sie mit dem Netzspannungsumschalter 4 die gewünschte Spannungsversorgung aus.
- Für den 230 V Betrieb, können Sie ebenfalls den mitgelieferten Adapter CEE16 auf Schuko verwenden.



Im 230 V Betrieb sind die Leistungswerte eingeschränkt, z. B. ist der maximale Schweißstrom auf ca. 2/3 des in den technischen Daten angegebenen Wertes begrenzt.

12.4 Masseklemme befestigen

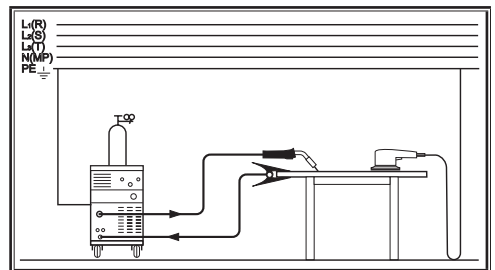


Abb. 4: Richtig

- ➔ Befestigen Sie die Massezange der Werkstückleitung in unmittelbarer Nähe der Schweißstelle, damit sich der Schweißstrom seinen Rückweg über Maschinenteile, Kugellager oder elektrische Schaltungen nicht selbst suchen kann.
- ➔ Schließen Sie die Masseklemme fest an den Schweißstisch oder das Werkstück an.

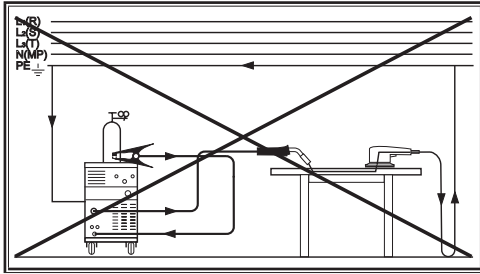


Abb. 5: Falsch

- Legen Sie die Masseklemme nicht auf die Schweißanlage bzw. Gasflasche, da sonst der Schweißstrom über die Schutzleiterverbindungen geführt wird und diese zerstört.

12.5 Schweißdrahtspule einlegen

- Öffnen Sie das Seitenteil und drehen Sie die Haltemutter 20 vom Drahtablaufdorn 22 ab.
- Stecken Sie die Schweißdrahtspule auf den Drahtablaufdorn und achten Sie darauf, dass der Mitnehmerdorn 23 einrastet.
- Verwenden Sie für kleine Schweißdrahtspulen einen Adapter (Bestellnummer 620.9650.0).
- Stellen Sie die Drahtbremse 21 so ein, dass beim Loslassen der Brenntaste die Schweißdrahtspule gerade nicht mehr nachläuft.

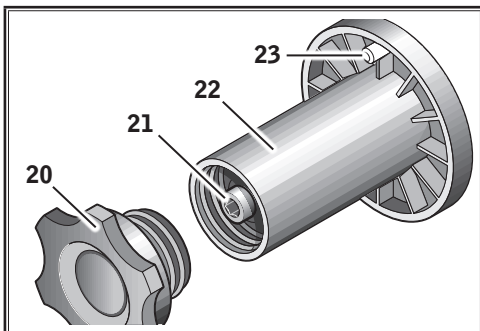


Abb. 6: Drahtablaufdorn

12.6 Drahtelektrode einfädeln

- Schrauben Sie die Stromdüse des Brenners heraus.
- Öffnen Sie das Seitenteil.
- Der Durchmesser der Drahtelektrode muss mit der von vorn lesbaren Einprägung auf den Drahtvorschubrollen 25 übereinstimmen.
- Klappen Sie die Kipphebel 27 zur Seite und fädeln Sie die Drahtelektrode durch die Einlaufdüse 26 und die Zentralbuchse 11.

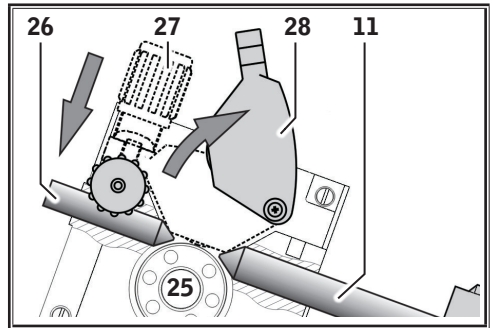


Abb. 7: 2-Rollen-Vorschub öffnen

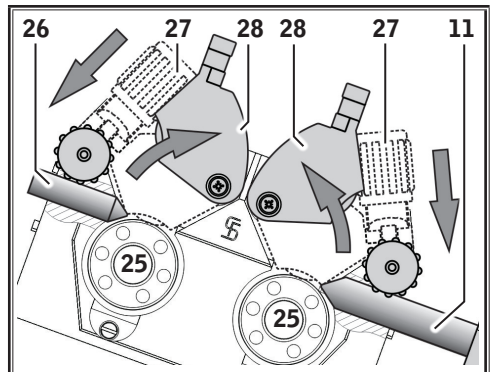


Abb. 8: 4-Rollen-Vorschub öffnen

- Klappen Sie die Schwenkarme 28 zurück und arretieren Sie mit den Kipphebeln 27.

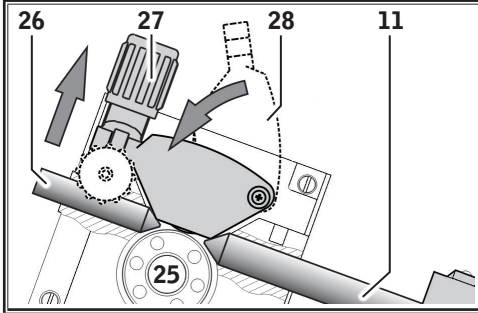


Abb. 9: 2-Rollen-Vorschub schließen

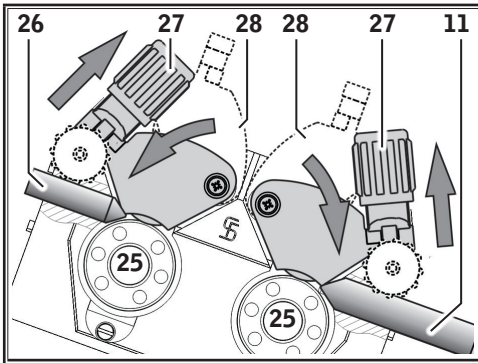


Abb. 10: 4-Rollen-Vorschub schließen

- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 ein.


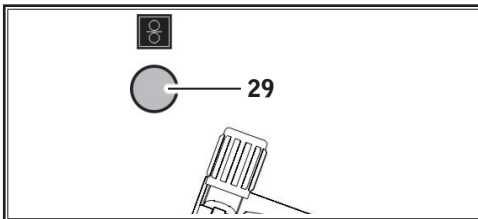


Abb. 11: Drahteinlaftaster

- ➔ Drücken Sie den Drahteinlaftaster 29.
- ➔ Stellen Sie den Anpressdruck mit den Regulierverschrauben 27 so ein, dass die Drahtvorschubrollen 25 beim Festhalten der Schweißdrahtspule gerade noch durchdrehen. Der Draht darf nicht geklemmt oder verformt werden.

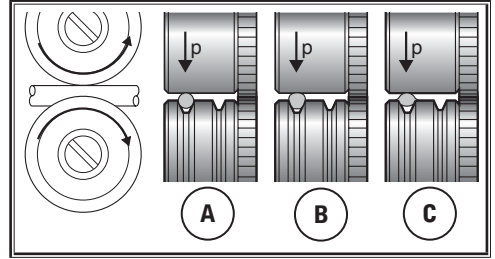

| A | B | C |
|---------|----------------------|----------------------------|
| richtig | Anpressdruck zu hoch | falsche Drahtvorschubrolle |

Abb. 12: Drahtvorschubrollen

Hinweis für Vorschubeinheit mit 4 Rollen:

- ➔ Stellen Sie den Anpressdruck der Drahtvorschubrollen 25 auf der Seite der Einlaufdüse 26 geringer als auf der Seite der Zentralschleuse 11 ein, um die Drahtelektrode innerhalb der Vorschubeinheit auf Zug zu halten.
- ➔ Den Drahteinlaftaster 29 solange drücken, bis der Draht am Brennerhals ca. 20 mm herausragt.
- ➔ Schrauben Sie die zur Drahtdicke passende Stromdüse in den Brenner und schneiden Sie das überstehende Drahtende ab.

12.7 Schutzgasflasche anschließen

- ➔ Stellen Sie die Schutzgasflasche 14 auf die Abstellplatte und sichern Sie diese mit den beiden Sicherungsketten 1.
- ➔ Öffnen Sie mehrmals kurz das Gasflaschenventil 32, um eventuell vorhandene Schmutzpartikel herauszublasen.
- ➔ Schließen Sie den Druckminderer 13 an die Schutzgasflasche 14 an.
- ➔ Schrauben Sie den Schutzgasschlauch 5 am Druckminderer 13 an.

- Öffnen Sie das Ventil 32 der Schutzgasflasche 14.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 aus.
- Drücken Sie die Brennertaste und halten Sie diese gedrückt.
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 ein.
- ✓ Das Magnetventil der Anlage wird für 10 Sekunden eingeschaltet.
- Stellen Sie die Gasmenge an der Einstellschraube 35 des Druckminderers 13 ein. Die Gasmenge wird am Durchflussmesser 34 angezeigt.

Faustformel:

Gasmenge = Drahtdurchmesser x 10 l/min.

- ❑ Der Flascheninhalt wird am Inhaltsmeter 33 angezeigt.

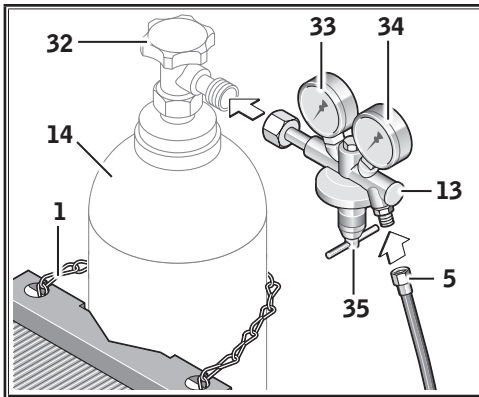


Abb. 13: Schutzgasflasche anschließen

12.8 Umrüsten der Anlage zum Schweißen mit Aludraht

- Wechslen Sie die Drahtvorschubrolle 25 gegen eine passende Aluminium-Drahtvorschubrolle.
- Tauschen Sie den Stahlbrenner gegen einen Alu-Brenner, bzw. wechseln Sie die Stahlinnenspirale gegen eine Teflonseele.
- Entfernen Sie das Führungsrohr 43 in der Zentralbuchse 11.
- Kürzen Sie die überstehende Teflonseele 41 so, dass sie ganz dicht an die Drahtvorschubrolle 25 reicht und schieben Sie das entsprechend gekürzte Stützrohr 42 zur Stabilisierung über die überstehende Teflonseele 41.
- Ziehen Sie den Brenner fest und fädeln Sie die Drahtelektrode ein.



Die Bestellnummern der Austauschteile sind vom eingesetzten Brennertyp und Drahtdurchmesser abhängig und aus den Brennersatzteillisten ersichtlich.

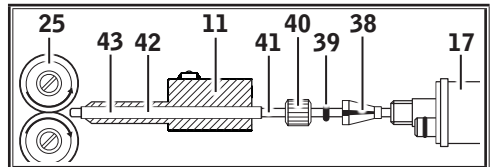


Abb. 14: Drahtführung

- 11 Zentralbuchse
- 17 Zentralstecker (Brenner)
- 25 Drahtvorschubrolle
- 38 Haltenippel (=Klemmteil) der Teflon- bzw. Kunststoffseelen für 4,0 mm und 4,7 mm Außendurchmesser
- 39 O-Ring um den Gasaustritt zu verhindern
- 40 Überwurfmutter
- 41 Teflonseele
- 42 Stützrohr für Teflon- und Kunststoffseelen mit 4 mm Außendurchmesser ersetzt das Führungsrohr aus Stahl 43 in der Zentralbuchse. Bei 4,7 mm Außendurchmesser entfällt das Rohr.
- 43 Führungsrohr, wird durch das Stützrohr ersetzt.

13 Inbetriebnahme

13.1 Bedienfeld BasicPlus

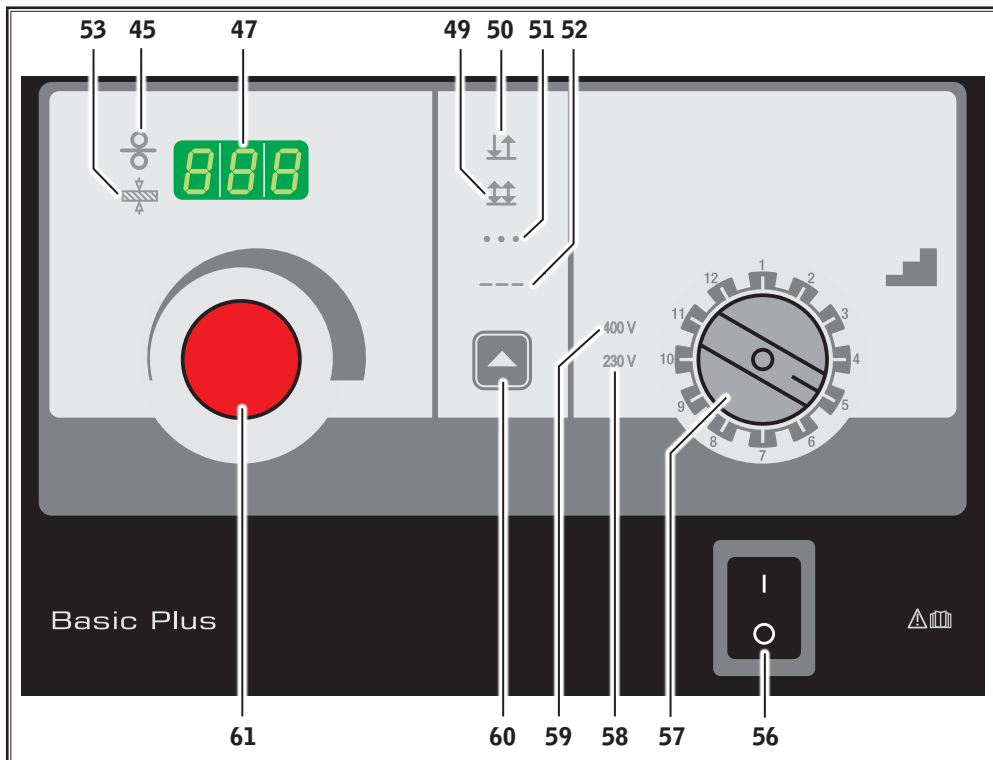


Abb. 15: Bedienfeld BasicPlus

- | | |
|--|---|
| <p>45 Symbol Drahtvorschub leuchtet wenn in der 7-Segment Anzeige 47 der Drahtvorschub in m/min oder als Korrekturwert in % angezeigt wird.</p> <p>47 7-Segment Anzeige Drahtvorschub/ Materialstärke je nach Modus wird der Drahtvorschub, Materialstärke, Schweißstufe oder abwechselnd der Nebenparameter-Code und -Wert angezeigt.</p> | <p>49 Symbol 4-Takt leuchtet bei ausgewählter Betriebsart 4-Takt.</p> <p>50 Symbol 2-Takt leuchtet bei ausgewählter Betriebsart 2-Takt.</p> <p>51 Symbol Punkten leuchtet bei ausgewählter Betriebsart Punkten.</p> <p>52 Symbol Intervall leuchtet bei ausgewählter Betriebsart Intervall.</p> |
|--|---|

- 53** Symbol Materialstärke
leuchtet wenn in der 7-Segment Anzeige 47 die Materialstärke in mm angezeigt wird.
- 56** Hauptschalter
dient zum Ein- und Ausschalten des Schweißgeräts.
- 57** Stufenschalter Materialstärke/Schweißstufe
bei der Einstellung des Stufenschalters wird für 2 Sekunden die Materialstärke bzw. Schweißstufe in der 7-Segment Anzeige 47 angezeigt.
- 58** Symbol 230 V
leuchtet bei gewählter Versorgungsspannung 230 V (bei Geräten mit Netzspannungsumschalter).
- 59** Symbol 400 V
leuchtet bei gewählter Versorgungsspannung 400 V.
- 60** Taste Betriebsart
dient zur Auswahl der Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, Punkten und Intervall.
- 61** Drehknopf Drahtvorschub
dient zur Einstellung des Drahtvorschubs.
Bei Betätigung des Drehknopfes wird der Drahtvorschub als Korrekturwert in % in der 7-Segment Anzeige 47 dargestellt, nach dem Einstellen als Geschwindigkeitswert in m/min.

13.2 Bedienfeld ControlPro

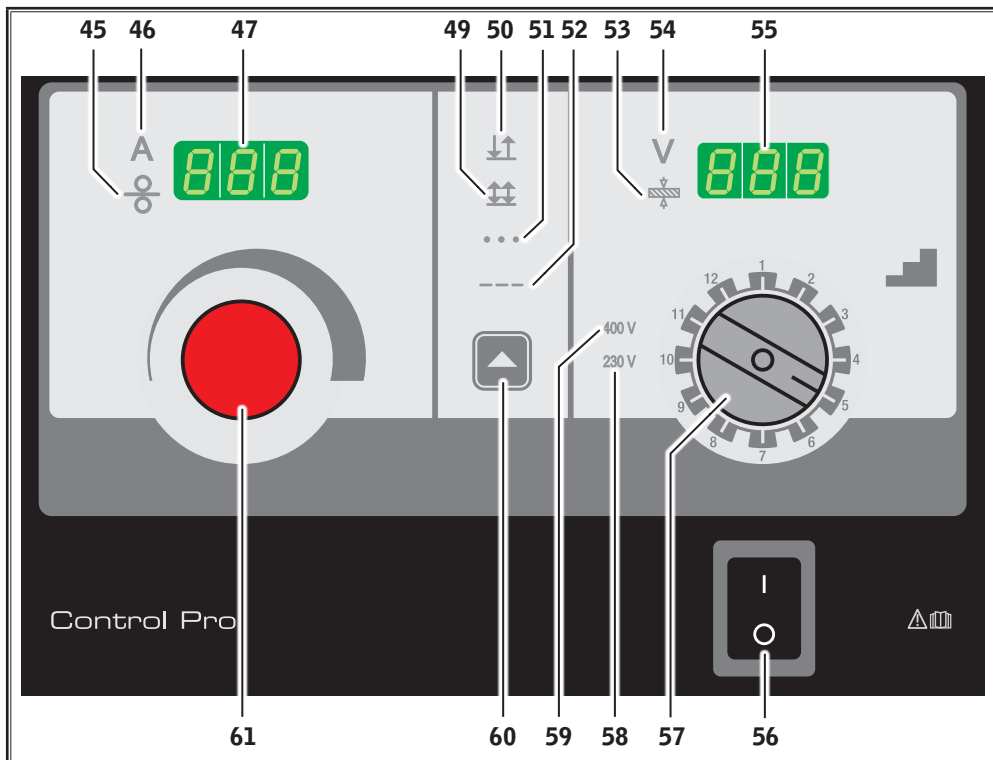


Abb. 16: Bedienfeld ControlPro

- | | |
|--|---|
| <p>45 Symbol Drahtvorschub leuchtet wenn in der 7-Segment Anzeige 47 der Drahtvorschub in m/min. angezeigt wird.</p> <p>46 Symbol Schweißstrom leuchtet wenn in der 7-Segment Anzeige 47 der Schweißstrom in Ampere angezeigt wird.</p> <p>47 7-Segment Anzeige Schweißstrom/ Drahtvorschub je nach Modus wird der Drahtvorschub, Schweißstrom oder der Nebensparameter-Wert angezeigt.</p> | <p>49 Symbol 4-Takt leuchtet bei ausgewählter Betriebsart 4-Takt.</p> <p>50 Symbol 2-Takt leuchtet bei ausgewählter Betriebsart 2-Takt.</p> <p>51 Symbol Punkten leuchtet bei ausgewählter Betriebsart Punkten.</p> <p>52 Symbol Intervall leuchtet bei ausgewählter Betriebsart Intervall.</p> <p>53 Symbol Materialstärke leuchtet wenn in der 7-Segment</p> |
|--|---|

Anzeige 55 die Materialstärke in mm angezeigt wird.

- 54** Symbol Schweißspannung leuchtet wenn in der 7-Segment Anzeige 55 die Schweißspannung in Volt angezeigt wird.
- 55** 7-Segment Anzeige Materialstärke/Schweißspannung je nach gewählter Kennlinie (siehe Kapitel Kennlinie anwählen) oder Modus wird die Materialstärke, Schweißspannung oder Nebenparameter-Code angezeigt.
- 56** Hauptschalter dient zum Ein- und Ausschalten des Schweißgeräts.
- 57** Stufenschalter Materialstärke/Schweißspannung dient zur Einstellung der Materialstärke bzw. Schweißspannung, der Wert wird in der 7-Segment Anzeige 55 angezeigt.
- 58** Symbol 230 V leuchtet bei gewählter Netzspannung 230 V (bei Geräten mit Netzspannungsumschalter).
- 59** Symbol 400 V leuchtet bei gewählter Netzspannung 400 V.
- 60** Taste Betriebsart dient zur Auswahl der Betriebsarten 2-Takt, 4-Takt, Punkten und Intervall.
- 61** Drehknopf Drahtvorschub dient zur Einstellung des Drahtvorschubs.
Bei Betätigung des Drehknopfes wird der Drahtvorschub als Korrekturwert in % in der 7-Segment Anzeige 47 dargestellt, nach dem Einstellen als Geschwindigkeitswert in m/min.

13.3 Strom-/Spannungsanzeige

47 Stromanzeige

55 Spannungsanzeige

Die Istwerte von Schweißspannung und Schweißstrom werden während und nach dem Schweißen angezeigt. Bei Veränderung der Schweißeinstellungen durch den Bediener (z. B. Stufenschalter, Drehknopf, Taster) werden die Hauptparameter Drahtvorschub und Materialstärke angezeigt.

13.4 Kennlinie anwählen

- ❑ Der Kennlinien-Wahlschalter 65 und die dazugehörige Tabelle befinden sich im Drahtvorschubgehäuse.


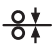



|  |  mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Kennlinien-Tabelle



Der Tabelleninhalt kann an Ihrem Schweißgerät abweichen. Für jeden Gerätetyp sind die Kennlinien individuell angepasst.

- ➔ Wählen Sie in der Kennlinien-Tabelle die gewünschte Material-Draht-Gas-Kombination aus.
- ➔ Lesen Sie die entsprechende Kennlinien-Nummer in der rechten Spalte ab.

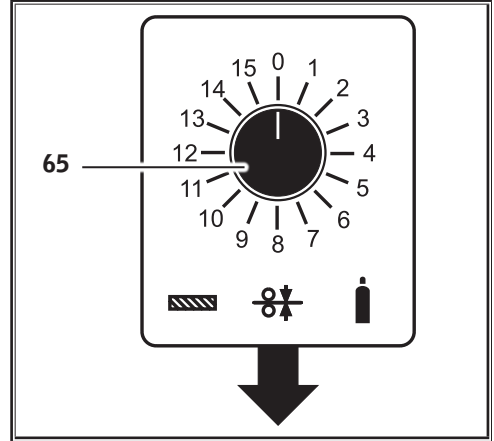


Abb. 18: Kennlinien-Wahlschalter

- ➔ Stellen Sie die abgelesene Nummer am Kennlinien-Wahlschalter 65 ein.
- ❑ Unter der Kennliniennummer 0 (manueller Modus)
 - ist die Material-Draht-Gas-Kombination aufgehoben. Drahtvorschub und Schweißspannung können manuell eingestellt werden
 - wird anstatt der Materialstärke die Schweißstufe angezeigt (BasicPlus)
 - wird anstatt der Materialstärke die Soll-Schweißspannung angezeigt (ControlPro)



Wurde am Kennlinien-Wahlschalter 65 eine unbelegte Nummer ausgewählt, so wird in der 7-Segment Anzeige 47 die Fehlermeldung „noP“ angezeigt.

13.5 Hauptparameter

| Parameter | Symbol | Code | Standardwert | Einstellbereich |
|--|----------|------|--------------|-------------------|
| Drahtvorschub in % (positive Korrektur) | | | 0 | -80..+99 |
| Drahtvorschub in % (negative Korrektur) | | | | |
| Anzeige als Korrekturwert bei Einstellung am Drehknopf 61 | | | | |
| Drahtvorschub in m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Anzeige als Geschwindigkeitswert in m/min nach der Einstellung am Drehknopf 61 | | | | |
| Materialstärke (bei gewählter Kennlinie) | | - | - | - |
| Soll-Schweißspannung (im manuellen Modus, nur Control Pro) | V | - | - | - |
| Schweißstufe (im manuellen Modus) | | - | - | 1..6, 1..7, 1..12 |

13.6 Nebenparameter

- Drücken Sie die Taste Betriebsart 60 für mindestens 2 Sekunden.
- ✓ Die 7-Segment Anzeige 47 zeigt abwechselnd den Nebenparameter-Code und -Wert an. (BasicPlus)
- ✓ Die 7-Segment Anzeige 47 zeigt den Nebenparameter-Wert, die 7-Segment

Anzeige 55 den Nebenparameter-Code an. (ControlPro)

- Drücken Sie die Taste Betriebsart 60 so oft, bis der gewünschte Nebenparameter-Code angezeigt wird.
- Stellen Sie den gewünschten Nebenparameter-Wert mit dem Drehknopf 61 ein.
- Verlassen Sie die Nebenparameter, in dem Sie die Taste Betriebsart 60 für mindestens 2 Sekunden drücken.

| Parameter | Code | Standardwert | Modus | | | |
|---|------|-------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| | | Einstellbereich | 2-Takt | 4-Takt | Pukten | Intervall |
| Gasvorströmzeit | | 0,1 s 0,0...10,0 s | x | x | x | x |
| Einschleichgeschwindigkeit | | 1,0 m/min 0,5...15,0 m/min | x | x | x | x |
| Punktzeit | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | x | |
| Rückbrandzeit | | 100 % 0...300 % | x | x | x | x |
| Gasnachströmzeit | | 0,5 s 0,1...20,0 s | x | x | x | x |
| Intervallzeit Ein | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | | x |
| Intervallzeit Aus | | 0,2 s 0,1...1,0 s | | | | x |
| Version Software | | - | x | x | x | x |
| Soll-Schweißspannung anstatt Materialstärke | | off off/on | x | x | x | x |

Tab. 1: Nebenparameter

13.7 Sonderfunktionen

Gastest

- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 aus.
- ➔ Drücken Sie die Brenntaste und halten Sie diese gedrückt.
- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 ein.
- ✓ Das Magnetventil der Anlage wird eingeschaltet und die Gasversorgung kann überprüft/eingestellt werden. Die Funktion bleibt 30 Sekunden lang aktiv und wird dann automatisch beendet. Der Gastest kann durch erneutes Drücken des Brenntasters abgebrochen werden.

Lüftertest

- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 ein.
- ✓ Der Lüfter läuft zur Funktionskontrolle kurz an.

Bedienfeldtest

- ➔ Drücken Sie die Taste Betriebsart 60 für mindestens 5 Sekunden.
- ✓ Alle Bedienfeldanzeigen blinken für ca. 20 Sekunden.

13.8 Einstellungen zurücksetzen

Master-Reset



Achtung! Alle persönlichen Einstellungen gehen verloren.

Alle Haupt und Nebenparameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 aus.
- ➔ Drücken Sie die Taste Betriebsart 60 und halten Sie diese gedrückt.
- ➔ Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter 9 ein.
- ✓ Als Bestätigung leuchten kurz alle Symbole und Anzeigen auf.

14 Meldungen

Im Störfall wird in der 7-Segment-Anzeige 47 ein Fehlercode angezeigt.



Solange ein Fehlercode angezeigt wird, ist der Schweißbetrieb nicht möglich.

| Code | Fehlerbeschreibung | Bemerkung | Beseitigung |
|------|--------------------|--|----------------------------|
| E00 | kein Programm | Für die ausgewählte Kennlinien-Nr. liegt kein gültiges Programm vor. | Andere Kennlinien wählen |
| | | Anstatt der Materialstärke wird „---“ angezeigt und beim Drücken des Brenntasters erscheint „E00“. Bei aktivierter Kennlinie ist mit der gewählten Schweißstufe kein Schweißen möglich | Andere Schweißstufe wählen |

| Code | Fehlerbeschreibung | Bemerkung | Beseitigung |
|------|---|--|--|
| E01 | Übertemperatur | Die Anlage wurde überhitzt | Die Anlage im Standby abkühlen lassen |
| E02 | Netz-Überspannung | Netzeingangsspannung ist zu hoch | Netzspannung überprüfen |
| E03 | Überstrom | Ausgangsstrom ist zu hoch / Dauer Kurzschluss | Service verständigen |
| E06 | Überspannung | Ausgangsspannung ist zu hoch | Service verständigen |
| E07 | EEProm Prüfsummenfehler | Einstellungsdaten fehlerhaft bzw. nicht vorhanden | Anlage aus- und wieder einschalten |
| E08 | Drahtvorschub | Zu hohe Stromaufnahme vom Vorschubmotor | Brennerpaket mit Druckluft ausblasen und Drahtvorschubeinheit überprüfen/Brenner-Innenspirale tauschen |
| E09 | Spannungs-Erfassung | Spannungsmesssystem fehlerhaft | Service verständigen |
| E13 | Temperatur-Sensor | Thermosensor nicht betriebsbereit | Service verständigen |
| E14 | Versorgungsspannung | Die interne Versorgungsspannung ist zu klein (18V~ / 24V-) | Netzspannungen überprüfen ggf. Service verständigen |
| E15 | Strom-Erfassung | Fehler bei Stromerfassung | Service verständigen |
| E16 | Versorgungsspannung Motor und Hauptschutz | Die interne Versorgungsspannung ist zu klein (42V~ / 60V-) | Netzspannungen überprüfen |
| E17 | Peripherie Überlast/ Kurzschluss | Kurzschluss im Brenner oder Schlauchpaket, Gasventil oder Leitung, Drahteinlauftaster oder Leitung | Angeschlossenen Brenner überprüfen bzw. tauschen |
| E18 | Fehler Konfiguration | Fehlerhafte oder falsche Baugruppe, falsche Systemsoftware aufgespielt | Service verständigen |

Tab. 2: Fehlermeldungen

15 Störungsbeseitigung

| Störung | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|---|---|---|
| Brenner wird zu heiß | Stromdüse ist nicht richtig angezogen | überprüfen |
| Brennertaste hat beim Betätigen keine Funktion | Überwurfmutter vom Brenner-Schlauchpaket an der Zentralbuchse ist nicht richtig festgezogen | Überwurfmutter festziehen |
| | Unterbrechung der Steuerleitung im Brenner-Schlauchpaket | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Thermoschutz hat ausgelöst | Gerät im Leerlauf abkühlen lassen |
| Drahtstockung bzw. Festbrennen des Drahtes an der Stromdüse | Drahtelektrode hat sich auf der Spule festgezogen | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Grat am Drahtanfang | Drahtanfang nochmals abschneiden |
| Drahtvorschub unregelmäßig oder ganz ausgefallen | falscher Anpressdruck an Vorschubeinheit | lt. Bedienungsanleitung einstellen |
| | Brenner defekt | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Führungsrohr in der Zentralbuchse fehlt oder ist verschmutzt | Führungsrohr einsetzen bzw. reinigen |
| | Schweißdrahtspule schlecht gespult | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Drahtelektrode hat Flugrost angesetzt | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Brenner-Innenspirale durch Drahtabrieb verstopft | Brenner vom Gerät abschrauben, Stromdüse am Brenner entfernen und Innenspirale mit Druckluft ausblasen/ersetzen |
| | Brenner-Innenspirale geknickt | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Drahtbremse zu fest eingestellt | lt. Bedienungsanleitung einstellen |
| Gerät schaltet ab | zulässige Einschaltdauer ist überschritten | Gerät im Leerlauf abkühlen lassen |
| | mangelnde Kühlung von Bauteilen | Luftein- und -austritt am Gerät überprüfen |
| Lichtbogen oder Kurzschluss zwischen Stromdüse und Gasdüse | Spritzerbrücke zwischen Stromdüse und Gasdüse hat sich gebildet | mit geeigneter Spezialzange entfernen |

| Störung | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|--|--|--|
| Lichtbogen unruhig | Stromdüse passt nicht zum Drahtdurchmesser oder Stromdüse ist verschlissen | überprüfen, ggf. austauschen |
| Bedienfeld ist komplett dunkel | Phase fehlt | Gerät an anderer Steckdose prüfen. Zuleitungskabel und Netzsicherungen überprüfen |
| Schutzgas fehlt | Gasflasche leer | austauschen |
| | Brenner defekt | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Druckminderer verschmutzt oder defekt | überprüfen, ggf. austauschen |
| | Gasflaschenventil defekt | Gasflasche austauschen |
| Schutzgas schaltet nicht ab | Gasventil verschmutzt oder klemmt | Brenner und Druckminderer entfernen, Gasventil mit Druckluft gegen Flussrichtung ausblasen |
| Schutzgaszufuhr unzureichend | falsche Schutzgasmenge am Druckminderer eingestellt | Schutzgasmenge lt. Bedienungsanleitung einstellen |
| | Druckminderer verschmutzt | Staudüse überprüfen |
| | Brenner, Gasschlauch verstopft oder undicht | überprüfen, ggf. austauschen |
| | durch Zugluft wird Schutzgas weggeblasen | Zugluft beseitigen |
| Schweißleistung hat sich verringert | Phase fehlt | Gerät an anderer Steckdose prüfen, Zuleitungskabel und Netzsicherungen überprüfen |
| | Massekontakt zum Werkstück ungenügend | blanke Masseverbindung herstellen |
| | Werkstückleitung am Gerät nicht richtig eingesteckt | Massestecker am Gerät mit einer Rechtsdrehung sichern |
| | Brenner defekt | Reparatur oder Austausch |
| Stecker der Werkstückleitung wird heiß | Stecker wurde nicht durch Rechtsdrehung gesichert | überprüfen |
| Vorschubeinheit hat erhöhten Drahtabrieb | Drahtvorschubrollen passen nicht zum Drahtdurchmesser | richtige Drahtvorschubrollen einsetzen |
| | falscher Anpressdruck an Vorschubeinheit | lt. Bedienungsanleitung einstellen |

Tab. 3: Störungsbeseitigung

16 Pflege und Wartung



Beachten Sie bei allen Pflege- und Wartungsarbeiten die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

16.1 Regelmäßige Überprüfungen

Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme des Schweißgerätes folgende Punkte auf Beschädigung:

- Netzstecker und -kabel
- Schweißbrenner und -anschlüsse
- Werkstückleitung und -verbindung

Blasen Sie alle zwei Monate das Schweißgerät aus.

- ➔ Schalten Sie das Gerät aus
- ➔ Ziehen Sie den Netzstecker ab
- ➔ Schrauben Sie beide Geräteseitenteile ab
- ➔ Blasen Sie das Schweißgerät mit trockener Druckluft und niedrigem Druck aus. Vermeiden Sie direktes Anblasen elektro-

nischer Bauteile aus kurzer Distanz, um Beschädigungen zu vermeiden

- ➔ Schrauben Sie beide Geräteseitenteile wieder an



Führen Sie Reparaturen und technischen Änderungen niemals selber durch.

In diesem Fall erlischt die Garantie und der Hersteller lehnt jegliche Produkthaftung für das Gerät ab.



Wenden Sie sich bei Problemen und Reparaturen an einen von Lorch autorisierten Händler.

16.2 Brennerpflege

- ➔ Entfernen Sie mit einer geeigneten Spezialzange die Schweißspritzer von der Innenseite der Gasdüse.
- ➔ Sprühen Sie die Innenwand der Gasdüse mit einem Trennmittel ein oder verwenden Sie hierzu Düsenschutzpaste.
- ✓ Dies verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern.

17 Technische Daten

| Technische Daten ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Schweißen | | | | | | | | | | |
| Schweißbereich ($I_{2min}..I_{2max}$) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Schweißbereich ($U_{2min}..U_{2max}$) | V | 14,8.. 21,5 | 14,8.. 21,5 | 15,3.. 22,5 | 15,3.. 24,5 | 15,3.. 24,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 29,0 | 15,5.. 29,0 |
| Leerlaufspannung | V | 14,4.. 26,9 | 14,4.. 26,9 | 16,7.. 38,0 | 14,5.. 40,3 | 14,5.. 40,3 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 40,2 | 16,3.. 40,2 |
| Spannungseinstellung | Stufen | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kennliniencharakter | | Konstantspannungs-Kennlinie | | | | | | | | |
| ED 100 % | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| ED 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Technische Daten ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ED bei max. Strom | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| verwendbare Drähte Stahl | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| verwendbare Drähte Alu | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| verwendbare Drähte CrNi | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| verwendbare Drähte CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Drahtfördergeschwindigkeit | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Netz | | | | | | | | | | |
| Netzspannung (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| positive Netzspannungstoleranz | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| negative Netzspannungstoleranz | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aufnahmeleistung S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Aufnahmeleistung S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Aufnahmeleistung S1 (max. Strom) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Stromaufnahme I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Stromaufnahme I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Stromaufnahme I1 (max. Strom) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| größter effektiver Netzstrom | I_{eff}/A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Leistungsfaktor (bei I2max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Netzabsicherung | A/träge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Netzstecker | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Gerät | | | | | | | | | | |
| Schutzart (nach EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Isolierstoffklasse | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Kühlart | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Geräuschemission | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Maße und Gewichte | | | | | | | | | | |
| Maße | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Gewicht | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Standardausrüstung | | | | | | | | | | |
| Vorschubeinheit | Rollen | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 4: Technische Daten

¹⁾ gemessen bei 40° C Umgebungstemperatur

²⁾ bei 1~ 230 V Betrieb ist die Leistung begrenzt


18 Optionen und Zubehör

18.1 Brenner-Sets

| Empfohlene Brenner | | Gerätetyp | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Brenner-Set | Bestellnummer Brenner | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 Brenner ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 Brenner ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 Brenner ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 Brenner ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 Brenner ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 Brenner ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 Brenner ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 Brenner ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 Brenner ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 5: Brenner-Sets

 19 Entsorgung



Nur für EU-Länder.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG
über

Elektro- und Elektronik- Altgeräte und
Umsetzung in nationales Recht müssen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeführt werden.

20 Service

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0
Fax +49 (0)7191 503-199

21 Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit den folgenden Nor-
men oder normativen Dokumente überein-
stimmt: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2,
EN 61 000-3-3 gemäß den Bestimmungen
der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Wolfgang Grüb
Geschäftsführer

Lorch Schweißtechnik GmbH

Publisher LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Tel: +49 (0) 7191 / 503-0
Fax: +49 (0) 7191 / 503-199

Website: www.lorch.biz
Email: info@lorch.biz

Document number 909.1229.9-02

Issue date 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

This documentation including all its parts is protected by copyright. Any use or modification outside the strict limits of the copyright law without the permission of LORCH Schweißtechnik GmbH is prohibited and liable to prosecution.

This particularly applies to reproductions, translations, microfilming and storage and processing in electronic systems.

Technical changes Our machines are constantly being enhanced, we reserve the right to make technical changes

Table of contents

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|--|------------|
| 1 | Machine elements | 30 | 15 | Troubleshooting | 48 |
| 2 | Explanation of symbols | 31 | 16 | Repair and maintenance. | 50 |
| 2.1 | Meaning of the symbols in the operation manual | 31 | 16.1 | Check regularly | 50 |
| 2.2 | Meaning of the symbols on the machine. | 31 | 16.2 | Torch care | 50 |
| 3 | Safety precautions | 31 | 17 | Technical data | 50 |
| 4 | General regulation of use. | 32 | 18 | Options and accessories. | 52 |
| 5 | Unit protection. | 32 | 18.1 | Torch-sets | 52 |
| 6 | Noise emission | 32 | 19 | Disposal | 53 |
| 7 | Ambient conditions. | 33 | 20 | Service | 53 |
| 8 | UVV inspection | 33 | 21 | Declaration of conformity. | 53 |
| 9 | Electromagnetic compatibility (EMC) | 33 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list. | 216 |
| 10 | Setup and transport | 34 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 11 | Brief operating instructions. | 35 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12 | Before start-up | 36 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro. | 218 |
| 12.1 | Connecting the torch | 36 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.2 | Connecting the ground cable | 36 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.3 | Select mains voltage | 36 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 12.4 | Fastening the ground clamp | 36 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 12.5 | Insert the welding wire spool. | 37 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 12.6 | Thread the wire electrode in | 37 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 12.7 | Connecting the inert gas cylinder | 38 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 12.8 | Converting the equipment for welding with aluminium wire | 39 | 23 | Stromlaufplan / schematic | 226 |
| 13 | Start-up | 40 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| 13.1 | Control console BasicPlus | 40 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| 13.2 | Control console ControlPro. | 42 | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 230 |
| 13.3 | Current/voltage display | 43 | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| 13.4 | Characteristic selection | 44 | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |
| 13.5 | Main parameters | 45 | | | |
| 13.6 | Secondary parameters | 45 | | | |
| 13.7 | Special functions. | 46 | | | |
| 13.8 | Reset settings | 46 | | | |
| 14 | Messages. | 46 | | | |

1 Machine elements

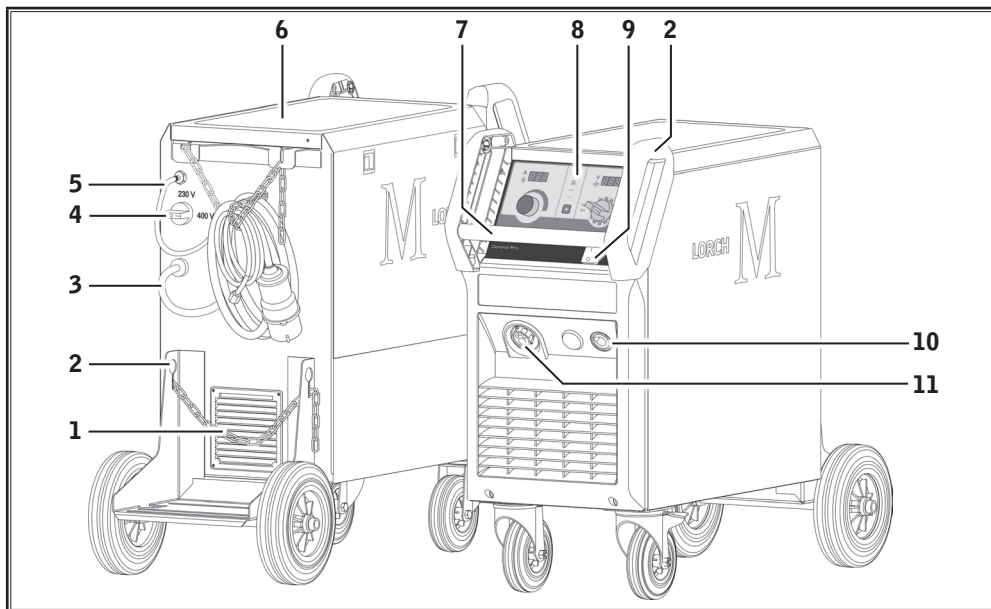


Abb. 1: Machine elements

- 1 Safety chain for gas bottle
- 2 Hoisting points
- 3 Mains cable
- 4 4 Mains voltage changeover-switch
(on switchable units only)
- 5 Gas hose
- 6 Tray area
- 7 Handle

- 8 Control panel
- 9 Main switch
- 10 Socket for ground cable
- 11 Central socket



Some depicted or described accessories are not included in the scope of delivery. Subject to change.

2 Explanation of symbols

2.1 Meaning of the symbols in the operation manual



Danger to life and limb!

If the danger warnings are disregarded, this can cause slight or severe injuries or even death.



Danger of property damage!

Disregarding danger warnings can cause damage to workpieces, tools, and equipment.



General note.

Designates useful information about the product and equipment.

2.2 Meaning of the symbols on the machine



Danger!

Read the user information in the operation manual.



Disconnect the mains plug!

VPull out the mains plug before opening the housing.

3 Safety precautions



Hazard-free working with the machine is only possible if you read the operating and safety instructions completely and strictly observe them.

Please obtain practical training before using the machine for the first time. Follow the accident prevention regulations (UVV1)).



Before starting any welding work, clear away any solvents, degreasing agents, and other flammable materials from the working area. Cover flammable materials which can not be moved. Only weld if the ambient air contains no high concentrations of dust, acid vapours, gases or flammable substances. Special care must be taken during repair work on pipe systems and tanks which contain or have contained flammable liquids or gases.



Never touch live parts inside or outside of the housing. Never touch welding electrodes or live welding current parts in a machine that is on.



Do not expose the machine to rain, do not spray water on it or steam blast it.



Always use a welding shield. Warn other persons in the welding area about arc-rays.



Please use a suitable extraction system for gases and cutting fumes. Always wear breathing apparatus whenever there is a risk of inhaling welding or cutting vapours.



If the mains cable is damaged or severed in use, do not touch the cable but unplug the mains plug immediately. Never use a machine if the mains cable is damaged.



Keep a fire extinguisher near the welding area.

Check the welding area for fire after welding (see UVV*).



Never try to disassemble the pressure reducer. Replace the defective one.



The machine must be transported or set up only on firm, level surfaces. The maximum admissible angle of inclination for setting up or transporting is 10°.

- Service and repair work may only be carried out by a trained electrician.
 - Ensure that the ground cable has good and direct contact near the welding location. Do not allow welding current to pass through chains, ball bearings, steel cables or grounding equipment; this may melt them.
 - Secure yourself and the welding machine when working in elevated or inclined areas.
 - The machine may only be connected to a properly grounded mains supply. (Three-phase four-wire system with grounded neutral conductor or single phase-three-wire system with grounded neutral conductor) socket and extension cable must have a functional protective conductor.
 - Wear correct protective clothing, leather gloves and leather apron.
 - Protect the welding area with curtains or mobile screens.
 - Do not use this machine to thaw frozen water pipes or cables.
 - In closed containers, under cramped conditions, and in high electrical risk areas, only use machines with the S sign.
 - Switch off the machine during breaks and close the valve of the gas cylinder.
 - Secure the gas cylinder with a chain to prevent it falling over.
 - Disconnect the mains plug from the mains before changing the place of installation or making repairs to the machine.
- Please heed the safety regulations which apply to your country. Subject to change.

4 General regulation of use

This unit is for welding of steel, aluminium and their alloys as well as for brazing with CuSi wires for commercial as well as for industrial use.

5 Unit protection

This machine is protected electronically against overloading. Do not use fuses of higher amperage than printed on the identification plate.

Close the side cover before starting any welding work.

6 Noise emission

The noise level of the unit is less than 70 dB(A), measured under standard load in accordance with EN 60974-1 in the maximum working point.

7 Ambient conditions

Temperature range of ambient air:

in operation: -10 °C ... +40 °C
 (+14 °F ... +104 °F)
 Transport and storage: -25 °C ... +55 °C
 (-13 °F ... +131 °F)

Relative humidity:

up to 50 % at 40 °C (104 °F)
 up to 90 % at 20 °C (68 °F)



Operation, storage and transport may only be carried out within the ranges indicated! Use outside of this range is considered not used with its intended purpose. The manufacturer is not liable for damages caused by misuse.

Ambient air must be free of dust, acids, corrosive gases or other damaging substances!

8 UVV inspection

Operators of commercially-operated welding systems are obliged to have safety inspections of the equipment carried out regularly in accordance with VDE 0544-4. Lorch recommends inspection intervals of 12 months.

A safety inspection must also be carried out after alterations or repair of the system.



Improper UVV inspections can destroy the system. For more information on UVV inspections of welding systems, please contact your authorised Lorch service centre.

9 Electromagnetic compatibility (EMC)

This product is manufactured in conformance with the current EMC standard. Please note the following:

- The machine is intended for welding in both commercial and industrial applications (CISPR 11 class A). Use in other surroundings (for example in residential areas) may disturb other electronic devices.
- Electromagnetic problems during start-up can arise in:
 - Mains cables, control cables, signal and telecommunication lines near the welding or cutting area
 - TVs/radios
 - Computers and other control equipment
 - Protection equipment such as alarm systems
 - Pacemakers and hearing aids
 - Equipment for measurement and calibration
 - Equipment with too little protection against disturbances

If other equipment is disturbed it may be necessary to provide additional shielding.

- The affected area can be bigger than your premises/property. This depends on the building, etc.

Please use the machine in compliance with the manufacturer's instructions. The machine operator is responsible for installation and use of the machine. Furthermore, the owner is responsible for eliminating the disturbances caused by electromagnetic fields.

10 Setup and transport



Danger of injury due to the device falling over and crashing.

When transporting using mechanical lifting equipment (e.g. crane, etc.), only the hoisting points shown here may be used. Use suitable load-carrying equipment.


Each lifting point must be loaded separately. Do **NOT**, for example put one load strap through both handles, as this could lead them to be pulled together and cause breakage!!

Do not use a fork-lift truck or similar device to lift the machine by its housing.

Remove the gas cylinder from the welding machine before transportation .



The machine must be transported or set up only on firm, level surfaces. The maximum admissible angle of inclination for setting up or transporting is 10°.

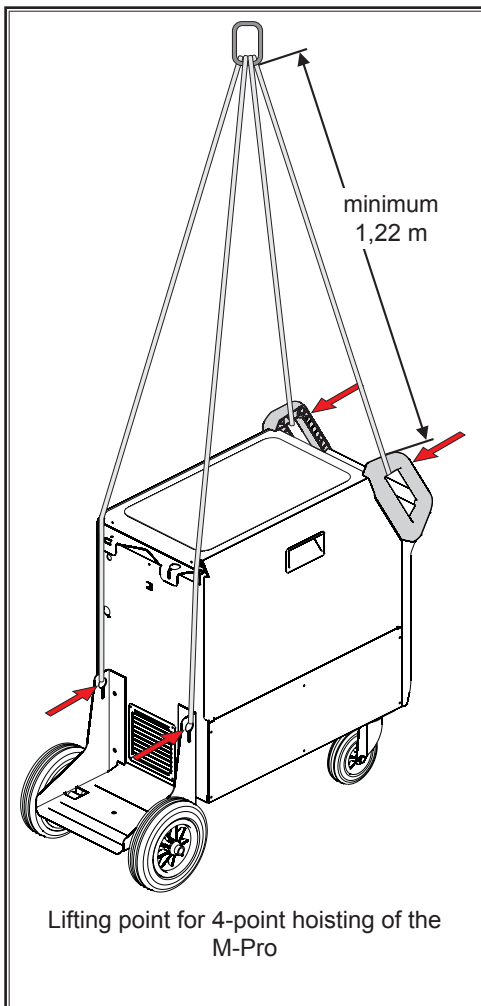

11 Brief operating instructions



A detailed description can be found in chapter. "Before start up" Page 36 and chapter. "Start up" Page 40.

- Place the inert gas cylinder on the unit and secure it with the chain 1.
- Remove the screw cap from the inert gas cylinder and open the valve 32 briefly (blow-out).
- Connect the pressure reducer 13 to the inert gas cylinder.
- Connect the inert gas hose 5 from the unit to the pressure reducer and open the cylinder valve.
- Insert the mains plug in the socket.
- Connect welding return cable to connector 10 and the clamp to the workpiece.
- Insert wire feed rollers 25 into wire feed unit in accordance with the type of welding wire selected, set contact pressure to 2.
- Connect the torch to central connector 11 and insert the relevant contact tip to selected welding wire.
- Insert welding wire.
- Keep torch switch pressed and set main switch 9 ON. Magnetic valve will be activated!
- Adjust gas quantity at pressure reducer. (Rule: wire diameter x 10 = gas quantity).
- Hold down the wire feed switch 29 until the welding wire projects from the torch neck to the gas nozzle by approx. 10 mm.
- Set required material-wire-gas combination using characteristic line switch 65.
- Select the 2-stroke mode using the button 60.
- Select the thickness of material to be welded using step switch 57.
- Torch switch pressed and held = welding.
- Release the torch switch = welding process completed.

12 Before start-up

12.1 Connecting the torch

- ➔ Connect the central connector 17 of the torch to the central socket 11.

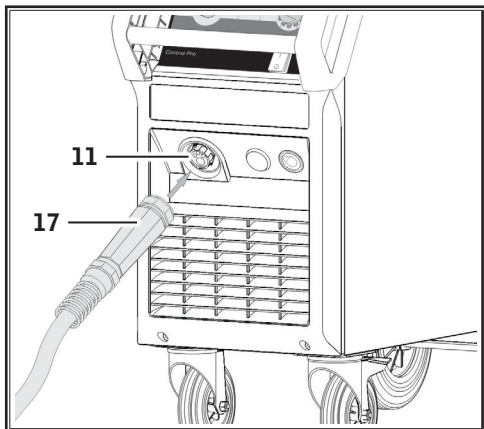


Abb. 2: Connecting the torch

12.2 Connecting the ground cable

- ➔ Connect welding return cable 18 to connector 10 and secure it by turning it clockwise.

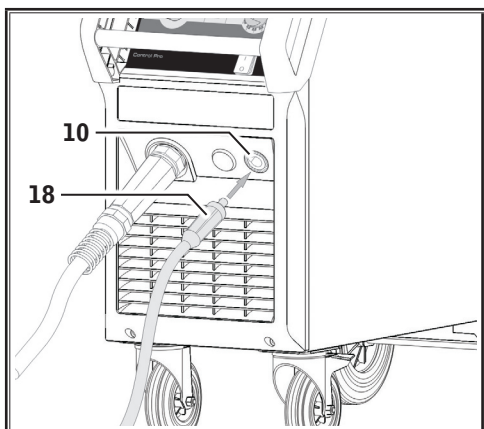


Abb. 3: Connecting the ground cable

12.3 Select mains voltage

(Only for machines with mains voltage switch-over, refer to technical data)

- ➔ Set the required voltage by using mains voltage switch 4.
- ❑ For 230 V operation, the adapter CEE 16 on shock proof plug (incl. in delivery) may be used.



Performance values are limited in 230 V mode, i.e. max welding power is limited to 2/3 of the values stated in technical data.

12.4 Fastening the ground clamp

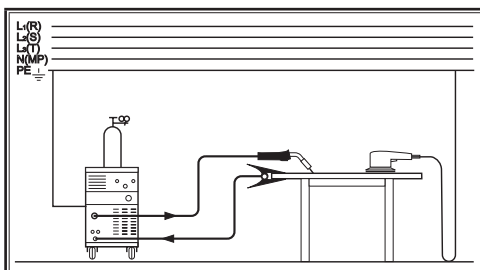


Abb. 4: Correct

- ➔ Attach the ground clamp immediately beside the welding point so that the welding current will not try to find its own return path through machine parts, ball bearings or electric circuits.
- ➔ Connect the ground clamp firmly to the welding bench or the workpiece.

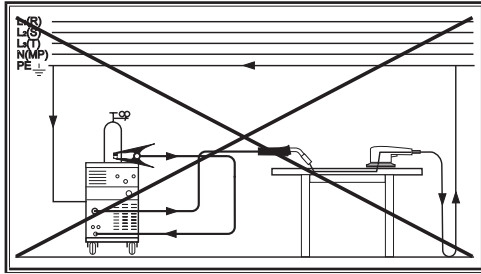


Abb. 5: Incorrect

- ❑ Do not place the ground clamp on the welding machine or the gas cylinder; otherwise the welding current will be carried via the protective conductors and it will destroy these.

12.5 Insert the welding wire spool

- Open side panel and turn the retaining nut 20 off from the wire spool holder 22.
- Place the welding wire reel on the decoiler mandrel and ensure that the carrier mandrel 23 locks in position.
- For small welding wire reels, use an adaptor (order number 620.9650.0).
- Set the wire brake 21 so that, when the torch switch is released, the welding wire spool just does not run on.

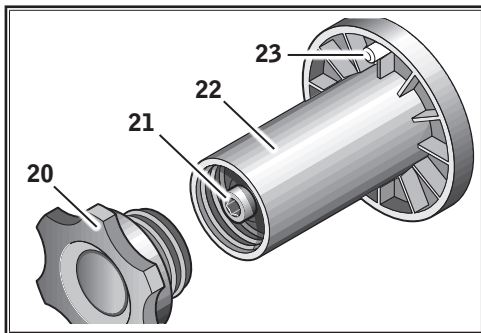


Abb. 6: Decoiler mandrel

12.6 Thread the wire electrode in

- Unscrew the contact tip of the torch.
- Open side panel.
- The diameter of the wire electrode must agree with the legible embossed figure on the wire feed rollers 25.
- Swing the tilt levers 27 to the side and thread the wire electrode through the inlet nozzle 26 and central socket 11.

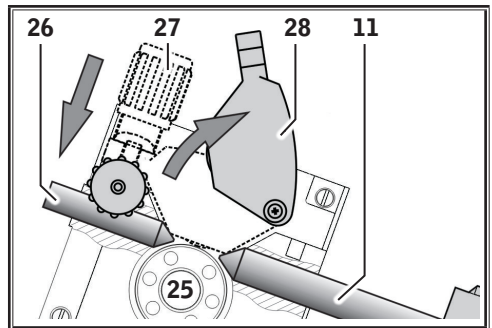


Abb. 7: open 2-roll wire feed

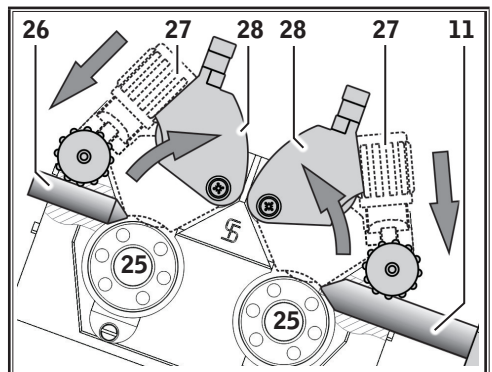


Abb. 8: open 4-roll wire feed

- Swing the lever back 28 and secure in position with the wheel levers 27.

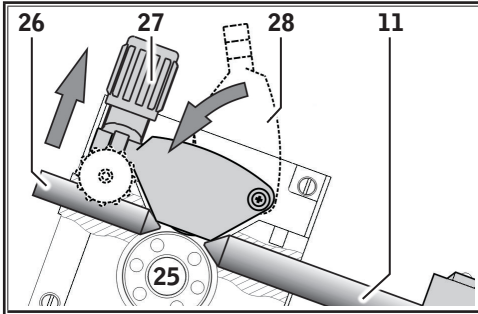


Abb. 9: close 2-roll feed

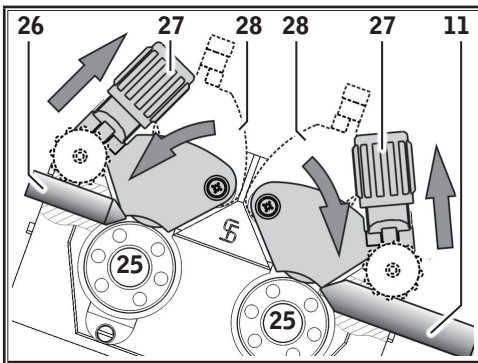


Abb. 10: close 4-roll feed

- ➔ Turn on the machine at mains switch 9.


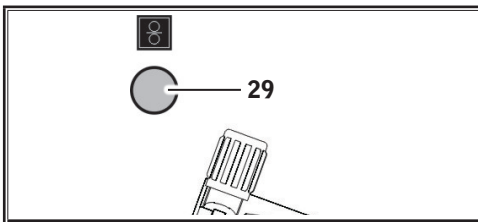


Abb. 11: Wire feed button

- ➔ Press wire feed button 29.
- ➔ Adjust the contact pressure using the regulation screws 27 so that wire feed rollers 25 just slip when the welding wire spool is stopped. The wire must not be jammed or deformed.

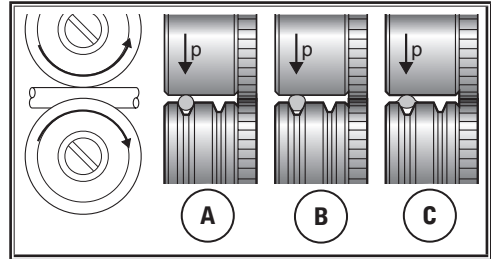

| A | B | C |
|---------|---------------------------|------------------------|
| Correct | Contact pressure too high | Wrong wire feed roller |

Abb. 12: Wire feed rollers

Note for wire feed unit with 4 rollers:

- ➔ Adjust the contact pressure of the wire feed rollers 25 on the side of the inlet nozzle 26 to be less than on the side of the central socket 11 in order to keep the wire electrode under tension in the wire feed unit.
- ➔ Push the wire feed button 29 until the wire protrudes from the torch neck by about 20 mm.
- ➔ Screw the contact tip matching the wire thickness into the torch and cut off the protruding end of the wire.

12.7 Connecting the inert gas cylinder

- ➔ Set the insert gas cylinder 14 down on the carrier plate and secure it with the chain 1.
- ➔ Briefly open the gas cylinder valve 32 several times in order to blow out any dirt particles present.
- ➔ Connect the pressure reducer 13 to the inert gas cylinder 14.
- ➔ Screw the inert gas hose 5 to the pressure reducer.
- ➔ Open valve 32 of shielding gas bottle 14.
- ➔ Turn the machine off at main switch 9.
- ➔ Press torch key and keep it pressed.

- Turn on the machine at mains switch 9.
- ✓ Solenoid valve will be switched on for 10 seconds.
- Set the gas quantity using adjusting screw 35 of the pressure reducer 13. The gas quantity will be displayed on the flowmeter 34.

Rule of thumb:

Gas volume = wire diameter x 10 l/min.

- ❑ The cylinder content is indicated on the content manometer 33.

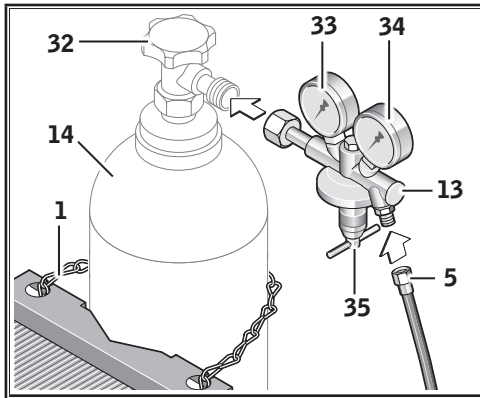


Abb. 13: Connecting the inert gas cylinder

- Tighten the torch and thread the wire electrode in.



The order numbers of the replacement parts depend upon the type of torch used and the diameter of the wire, and can be obtained from the torch spares lists.

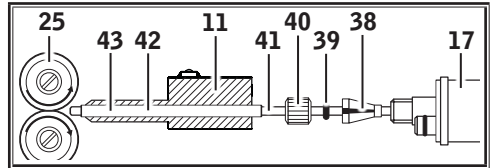


Abb. 14: Wire feed

- 11 Central socket
- 17 Central connection (torch)
- 25 Wire feed roller
- 38 Retaining nipple (=clamp) of the teflon or plastic liner for 4.0 mm and 4.7 mm outside diameter
- 39 O-ring to reduce the gas outlet
- 40 Union nut
- 41 Teflon and plastic liners
- 42 Support tube for teflon and plastic liners with 4 mm outside diameter replaces the guiding tube 43 in the central socket. At 4.7 mm outside diameter the tube is not required.
- 43 Guiding tube, replaces the support tube.

12.8 Converting the equipment for welding with aluminium wire

- Replace the wire feed roller 25 with a suitable aluminium wire feed roller.
- Replace the steel torch with an aluminium torch, or replace the inner steel coil with a teflon core.
- Remove the guiding tube 43 in central socket 11.
- Shorten the protruding wire liner 41 so that it comes very close to the wire feed roll 25 and slide the accompanying supporting tube 42 over the protruding wire liner 41 to stabilize and cut to length.

13 Start-up

13.1 Control console BasicPlus

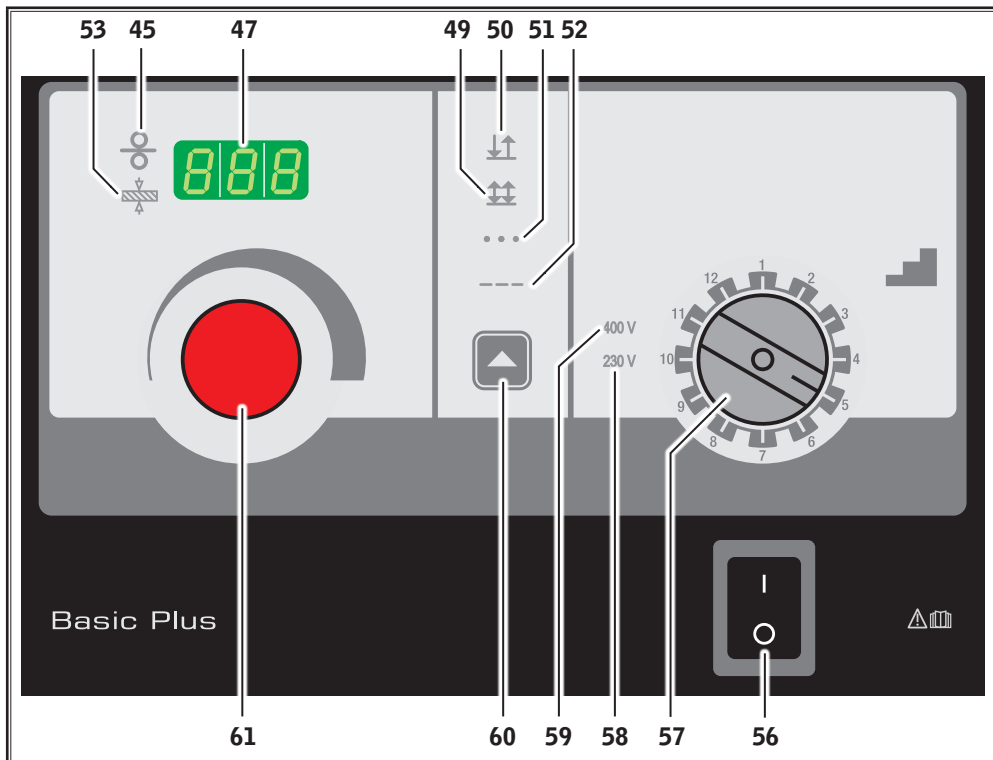


Abb. 15: Control console BasicPlus

- 45** Symbol wire feed lights up in the 7-segment display 47 if the wire feed is displayed in m/min or as correction value in %.
- 47** 7-Segment display wire feed / material thickness depending on the mode, wire feed, material thickness, welding step or (alternating) secondary parameter code and value are displayed.
- 49** Symbol 4-stroke lights up if 4-stroke mode is set.
- 50** Symbol 2-stroke lights up if 2-stroke mode is set.
- 51** Symbol Spot welding lights up if spot welding mode is set.
- 52** Symbol Interval lights up if interval mode is set.
- 53** Symbol material thickness lights up if the 7-segment display 47 displays the material thickness in mm.
- 56** Main switch for turning the welding machine ON and OFF.

- 57** Step switch material thickness / welding step
by setting the stepswitch, for approx. 2 seconds the material thickness alt. welding step will be displayed in the 7-segment-display 47.
- 58** Symbol 230 V
lights up if 230 V is selected (applicable for units with voltage changeover switch)
- 59** Symbol 400 V
lights up if 400 V is selected.
- 60** Trigger Mode
to select 2-stroke, 4-stroke, spot welding or interval mode.
- 61** Turning knob wire feed
for adjustment of wire feed.
By activation of the turning knob, the wire feed will be displayed as correction value in % on the 7-segment display 47, after setting the speed will be displayed in m/min.

13.2 Control console ControlPro

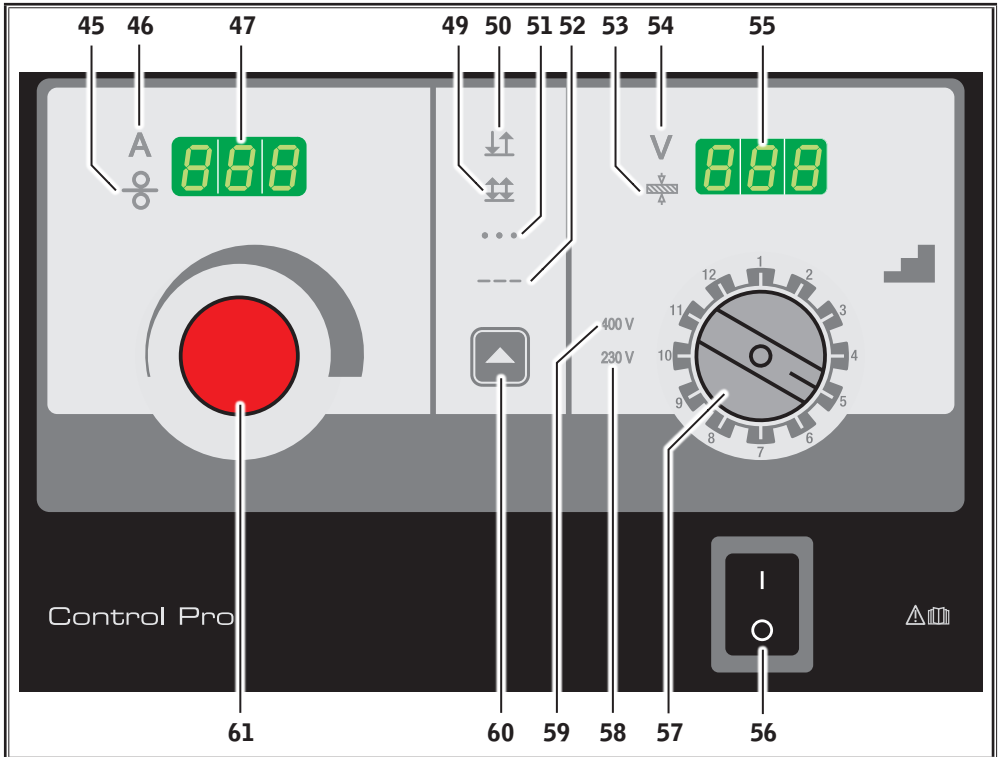


Abb. 16: Control console ControlPro

- 45** Symbol wire feed lights up in the 7-segment display 47 if the wire feed is displayed in m/min.
- 46** Symbol welding current lights up if the 7-segment display 47 displays the welding current in Amperere.
- 47** 7-Segment –display welding current / wire feed depending on set mode, either wire feed, welding current or secondary parameter value will be displayed.
- 49** Symbol 4-stroke lights up if 4-stroke mode is selected.
- 50** Symbol 2-stroke lights up if 2-stroke mode is selected
- 51** Symbol spot-welding lights up if spot welding mode is selected.
- 52** Symbol interval lights up if interval mode is selected.
- 53** Symbol material thickness Display 55 lights up if the material thickness is displayed in mm.
- 54** 54 Symbol welding voltage lights up if the 7-segment-display 55 displays the welding voltage in V.

- 55** 7-Segment display material thickness / welding voltage
according to set characteristic line (see chapter characteristic setting) or mode either the material thickness, welding voltage or secondary parameter codes will be displayed.
- 56** Main switch
for switching the welding unit ON and OFF.
- 57** Step switch material thickness / welding voltage
for adjusting the material thickness alt. the welding voltage, values will be displayed in the 7.-segment display 55.
- 58** Symbol 230 V
lights up if 230 V welding voltage is set. (machines with changeover switch only).
- 59** Symbol 400 V
lights up if 400 V welding voltage is set.
- 60** Mode selection key
for setting of mode, either 2-stroke, 4-stroke, spot welding or interval.
- 61** Turning knob wire feed
for wire feed adjustment.
By activating the turning knob, the wire feed is displayed in the 7-segment display 47 as correction value in %, after setting in speed m/min.

13.3 Current/voltage display

- 47** Current indicator
- 55** Voltage display

The actual values of welding voltage and welding current are displayed during and after welding. If any changes of the set values by the operator (i.e. step switch, turning knob, key) take place, the main parameter wire feed and material thickness will be displayed.

13.4 Characteristic connection

- ❑ The characteristic selection knob 65 and the corresponding table are in the wire feed casing.


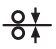



|  |  mm |  Ar/CO ₂ |  |
|---|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Characteristic table



The table content may differ from your welding machine. The characteristic lines are set individually for each machine type.

- ➔ Select the required material-wire-gas combination from the characteristic table.
- ➔ Read the corresponding characteristic number off from the right hand column.

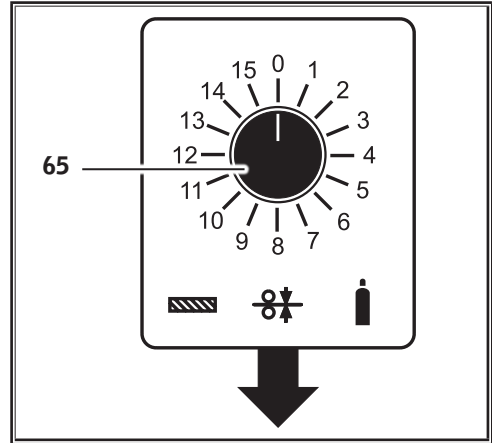


Abb. 18: Characteristic selection knob

- ➔ Set the corresponding number from the table using selection knob 65.
- ❑ Below the characteristic number 0 (manual mode)
 - is the material-wire-gas combination nullified. Wire feed and welding voltage can be set manually.
 - the welding step (Basic Plus) instead of material thickness will be displayed.
 - the must-value for welding voltage (Control Pro) instead of material thickness will be displayed.



If an unassigned number is set with the characteristic selection knob 65, the 7-segment-display 47 will display the error message „noP“.

13.5 Main parameters

| Parameter | Symbol | Code | Factory setting | Range |
|---|----------|------|-----------------|-------------------|
| Wire feed in % (positive correction) | | | 0 | -80..+99 |
| Wire feed in % (negative correction) | | | | |
| Displayed as correction value for settings at turning knob 61. | | | | |
| Wire feed in m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Displayed as speed value in m/min after setting with turning knob 61. | | | | |
| Material thickness (at selected characteristic line) | | - | - | - |
| Must-value welding voltage (in manual mode, only Control Pro) | V | - | - | - |
| Welding step (in manual mode) | | - | - | 1..6, 1..7, 1..12 |

Tab. 6: Main parameters

13.6 Secondary parameters

- Press the mode key 60 for at least 2 seconds.
- ✓ The 7-segment display 47 displays the secondary parameter code and value alternately (BasicPlus).
- ✓ The 7-segment display 47 displays the secondary parameter value, the 7-segment

display 55 displays the secondary parameter code (ControlPro).

- Press the mode key 60 until the required secondary parameter code is displayed.
- Set the required secondary parameter value using turning knob 61.
- Exit the secondary parameter by pressing the mode key 60 for at least 2 seconds.

| Parameter | Code | Factory setting | Mode | | | |
|--|------|------------------|-------|----------|----------|---------------|
| | | | Range | 2-stroke | 4-stroke | Spot Interval |
| Gas pre-flow | | 0,1 s | x | x | x | x |
| | | 0,0...10,0 s | | | | |
| Creep in speed | | 1,0 m/min | x | x | x | x |
| | | 0,5...15,0 m/min | | | | |
| Spot welding time | | 1,0 s | | | x | |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Backburn time | | 100 % | x | x | x | x |
| | | 0...300 % | | | | |
| Gas post-flo | | 0,5 s | x | x | x | x |
| | | 0,1...20,0 s | | | | |
| Intervalltime ON | | 1,0 s | | | | x |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Interval time OFF | | 0,2 s | | | | x |
| | | 0,1...1,0 s | | | | |
| Software Version | | - | x | x | x | x |
| Must-value welding voltage instead of material thickness | | off | | | | |
| | | off/on | x | x | x | x |

Tab. 7: Secondary parameters

13.7 Special functions

Gas test

- ➔ Turn the unit OFF using main switch 9.
- ➔ Press the torch key and keep it pressed.
- ➔ Turn the unit ON using main switch 9.
- ✓ The solenoid valve of the unit will go on and the gas supply can be tested/adjusted. The function is active for 30 seconds and will be automatically stopped. Re-pressing the torch key. can interrupt the gas test.

Fan test

- ➔ Turn the unit ON using main switch 9.
- ✓ The fan will start for function purposes.

Operation panel test

- ➔ Press the mode key 60 for at least 5 seconds.
- ✓ All operation displays will flash for approx. 20 seconds.

13.8 Reset setting

Master reset



Attention All personal settings will be lost.

All welding and secondary parameters are reset to their factory settings.

- ➔ Turn the unit OFF using main switch 9.
- ➔ Press the mode key 60 and keep it pressed.
- ➔ Turn the unit ON using main switch 9.
- ✓ All symbols and displays will light up shortly to confirm reset.

14 Messages

During operational faults/malfunction, the 7-segment display 47 displays an error code.



As long as there is an error code on display welding is not possible.

| Code | Error description | Note | Rectification |
|------|-------------------|--|--|
| E00 | no program | Selected programme number does not exist. | Select a different characteristic line |
| | | Instead of material thickness „--- " is displayed and by pressing the torch key „E00" shows up. Welding is not possible at activated characteristic line and set welding step. | Select a different welding step |

| Code | Error description | Note | Rectification |
|------|---|--|---|
| E01 | Excessive temperature | The equipment has been overheated | Allow the system to cool down in standby, check the ventilation system |
| E02 | Mains overvoltage | Mains input voltage too high | Check mains voltage |
| E03 | Overcurrent | Output current is too high / Permanent short circuit | Service verständigen |
| E06 | Overvoltage | Output voltage too high | Inform Service |
| E07 | EEProm checksum error | Setting data faulty or missing | Switch the equipment off and on again |
| E08 | Wire feed | Too high power intake from wire feed motor (Motor Over-Current) | Blow down torch package with pressured air and check pressure on wire feed rolls. |
| E09 | Voltage-measuring | Voltage measuring system defective | Service verständigen |
| E13 | Temp. sensor error | Thermal sensor not ready for operation | Inform Service |
| E14 | Supply voltage | internal supply voltage too low (18V~ / 24V-) | Check mains voltages |
| E15 | Power measuring | Fault at power measuring | Service verständigen |
| E16 | Supply voltage motor and main contactor | Internal supply voltage is too little (42V~ / 60V-) | Check power supply voltage |
| E17 | Peripherie overload/ short circuit | Short circuit in torch or hose package, gas valve or feed line, wire run key or line | Test alt. exchange the connected torch |
| E18 | Error configuration | Faulty or wrong pc-board, wrong software system played | Inform Service |

Tab. 8: Messages

15 Troubleshooting

| Fault | Possible cause | Rectification |
|---|---|---|
| Torch becomes too hot | Contact tip not tightened properly | check |
| Torch switch has no function when actuated | Union nut from torch hose pack to central socket is not correctly tightened | Tighten the union nut |
| | Open circuit in control cable in the torch hose pack | Check and replace if necessary |
| | Thermal protection has triggered | Allow the equipment to cool down at no-load |
| Wire sticking or burnt onto contact tip | Wire electrode jammed on the reel | Check and replace if necessary |
| | Burr at start of wire | Trim the end of the wire |
| Wire feed irregular or failed completely | Incorrect contact pressure on wire feed unit | Set as described in the operating instructions |
| | Torch faulty | Check and replace if necessary |
| | Guide tube in the central socket is missing or dirty | Insert the guide tube or clean it |
| | Welding wire reel badly wound | Check and replace if necessary |
| | Surface rust on wire electrode | Check and replace if necessary |
| | Torch internal coil clogged with abrasion dust | Unscrew the torch from the equipment, remove contact tip from torch and blow out the coil with compressed air |
| | Torch internal coil flexed | Check and replace if necessary |
| | Wire brake setting too hard | Set as described in the operating instructions |
| Equipment switches off | Duty cycle exceeded | Allow the equipment to cool down at no-load |
| | Insufficient cooling of components | Check air inlet and outlet on the equipment |
| Arc or short circuit between contact tip and gas nozzle | A spatter bridge has formed between the contact tip and the gas nozzle | Remove using suitable special pliers |
| Unstable arc | Contact tip does not match the wire diameter or contact tip is worn | Check and replace if necessary |

| Fault | Possible cause | Rectification |
|--|--|--|
| Control panel is completely dark | Phase missing | Check the equipment at a different power socket. Check the supply cable and mains fuse |
| Inert gas missing | Gas cylinder empty | Replace |
| | Torch faulty | Check and replace if necessary |
| | Pressure reducer dirty or faulty | Check and replace if necessary |
| | Gas cylinder valve faulty | Replace gas cylinder |
| Inert gas does not switch off | Gas valve dirty or sticking | Remove torch and pressure reducer, blow out the gas valve in the opposite flow direction with compressed air |
| Inert gas feed insufficient | Inert gas quantity set incorrectly at the pressure reducer | Set the inert gas quantity as described in the operating instructions |
| | Pressure reducer dirty | Check the pressure reducing nozzle |
| | Torch or gas hose blocked or leaking | Check and replace if necessary |
| | Inert gas blown away by draughts | Eliminate the draughts |
| Welding power is reduced | Phase missing | Check the equipment using a different power socket; check the supply cable and the mains fuses |
| | Insufficient ground contact at workpiece | Create a good clear ground connection |
| | Ground cable not correctly inserted at the equipment | Lock the ground connector at the equipment by turning clockwise |
| | Torch faulty | Repair or replacement |
| Ground cable connector becomes hot | The connector was not locked by turning clockwise | check |
| Wire feed unit has increased wire abrasion | The wire feed rollers do not match the wire diameter | Fit the correct feed rollers |
| | Incorrect contact pressure on wire feed unit | Set as described in the operating instructions |

Tab. 9: Troubleshooting

16 Repair and maintenance



Please heed the current safety and accident prevention regulations during all maintenance and repair work.

16.1 Check regularly

Check the following points for damage before starting up the welding machine:

- Mains plug and cable
- Welding torch and connections
- Ground cable and connection

Blow out the welding machine every two months.

- ⇒ Switch the machine off
- ⇒ Disconnect the mains plug
- ⇒ Unscrew both side panels of the unit
- ⇒ Blow out the welding machine with dry, low pressure compressed air. Avoid blowing directly on the electronic components from a short distance, to prevent damage

- ⇒ Screw the two side panels onto the machine back again



Never make repairs or technical changes yourself.

In this case the manufacturer's warranty is no longer valid.



If you experience problems or need repairs, contact a dealer authorised by Lorch.

16.2 Torch care

- ⇒ Remove the weld spatter from inside the gas nozzle using suitable tongs.
- ⇒ Spray the inside surface of the gas nozzle with a releasing agent, or use nozzle protection paste.
- ✓ This will prevent weld spatter from being burnt on.

17 Technical data

| Technical data ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Welding | | | | | | | | | | |
| Welding range ($I_{2min} \dots I_{2max}$) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Welding range ($U_{2min} \dots U_{2max}$) | V | 14,8..21,5 | 14,8..21,5 | 15,3..22,5 | 15,3..24,5 | 15,3..24,5 | 15,5..26,5 | 15,5..26,5 | 15,5..29,0 | 15,5..29,0 |
| No-load voltage | V | 14,4..26,9 | 14,4..26,9 | 16,7..38,0 | 14,5..40,3 | 14,5..40,3 | 16,3..35,1 | 16,3..35,1 | 16,3..40,2 | 16,3..40,2 |
| Voltage setting | steps | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Slope characteristic | | constant voltage characteristic line | | | | | | | | |
| ED 100 % | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| ED 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Technical data ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ED at max. current | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Usable wires steel | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Usable wires aluminium | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Usable wires CrNi | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Usable wires CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wire feed rate | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Mains | | | | | | | | | | |
| Mains voltage 3~ (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| Positive mains voltage tolerance | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Negative mains voltage tolerance | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Input power S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Input power S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Input power S1 (max current) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Current input I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Current input I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Current input I1 (max. current) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Maximum effective mains current ($I_{1\text{eff}}$) | $I_{1\text{eff}}/A$ | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Power factor (at 12max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Mains fuse (slow-response) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Mains plug | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Machine | | | | | | | | | | |
| Protection class (in accordance with EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Insulation class | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Cooling method | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Noise emission | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Dimensions and weights | | | | | | | | | | |
| Dimensions | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Weight | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Standard equipment | | | | | | | | | | |
| Feed unit | Rollers | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 10: Technical data

¹⁾ measured at 40° C environmental temperature

²⁾ reduced performance at 1~ 230 V operation mode.

18 Options and accessories

18.1 Torch sets

| Recommended torches | | Machine type | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Torch set | Item No. Torch | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 torch ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 torch ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 torch ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 torch ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 torch ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 torch ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 torch ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 torch ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 torch ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 11: Torch sets

19 Disposal



Only for EU countries.

Do not dispose of electric tools together with household waste material!

In accordance with European Council Directive 2002/96/EC on electrical and electronic equipment waste and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their service life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

20 Service

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Phone +49 (0)7191 503-0
Fax +49 (0)7191 503-199

21 Declaration of conformity

We herewith declare that this product was manufactured in conformance with the following standards or official documents EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 in conformance with the guidelines 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Wolfgang Grüb
Director



Lorch Schweißtechnik GmbH

Editor LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Tel: +49 (0) 7191 / 503-0
Fax: +49 (0) 7191 / 503-199

Internet: www.lorch.biz
E-Mail: info@lorch.biz

Número de documento 909.1229.9-02

Fecha de edición 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

La presente documentación, incluidas todas sus partes, está protegida por los derechos de autor. Cualquier utilización o modificación fuera de los límites de la ley sobre derechos de autor sin la autorización expresa de LORCH Schweißtechnik GmbH está prohibida y es castigable por la ley.

Esto se aplica especialmente a reproducciones, traducciones y microfilmaciones así como a la grabación y el tratamiento en sistemas electrónicos.

Modificaciones técnicas Nuestros productos se encuentran en constante desarrollo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Índice

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|--|------------|
| 1 | Elementos del equipo | 56 | 13.6 | Parámetros secundarios | 71 |
| 2 | Aclaración de los símbolos . | 57 | 13.7 | Funciones especiales | 72 |
| 2.1 | Significado de los símbolos en el manual de instrucciones | 57 | 13.8 | Volver a poner las configuraciones en su estado inicial. | 72 |
| 2.2 | Significado de los símbolos de la máquina. | 57 | 14 | Mensajes | 72 |
| 3 | Para su seguridad. | 57 | 15 | Reparación de averías | 74 |
| 4 | Uso previsto. | 58 | 16 | Conservación y mantenimiento. | 76 |
| 5 | Protección del equipo. | 58 | 16.1 | Revisiones periódicas | 76 |
| 6 | Emisión de ruidos. | 59 | 16.2 | Mantenimiento del soplete. | 76 |
| 7 | Condiciones ambientales. | 59 | 17 | Datos técnicos. | 76 |
| 8 | Control conforme al reglamento de prevención de accidentes (UVV). | 59 | 18 | Opciones y accesorios | 78 |
| 9 | Compatibilidad electromagnética (CEM) | 59 | 18.1 | Set de antorchas | 78 |
| 10 | Transporte e instalación. | 60 | 19 | Eliminación | 79 |
| 11 | Instrucciones abreviadas | 61 | 20 | Servicio técnico. | 79 |
| 12 | Antes de la puesta en funcionamiento | 62 | 21 | Declaración de conformidad | 79 |
| 12.1 | Conexión del soplete | 62 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list. | 216 |
| 12.2 | Conexión del cable de la pieza a soldar. | 62 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12.3 | Seleccionar la red de voltaje | 62 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.4 | Fijación del borne de puesta a tierra. | 62 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro. | 218 |
| 12.5 | Colocación de la bobina del hilo de soldadura. | 63 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.6 | Enhebrado del electrodo de hilo | 63 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.7 | Conexión de la botella de gas protector | 64 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 12.8 | Modificación del equipo para soldar con hilo de aluminio | 65 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 13 | Puesta en funcionamiento | 66 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 13.1 | Panel de mando BasicPlus | 66 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 13.2 | Panel de mando ControlPro | 68 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13.3 | Indicación de corriente/tensión | 69 | 23 | Stromlaufplan / schematic . | 226 |
| 13.4 | Elegir línea característica. | 70 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| 13.5 | Parámetros principales | 71 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| | | | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 230 |
| | | | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| | | | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |

1 Elementos del equipo

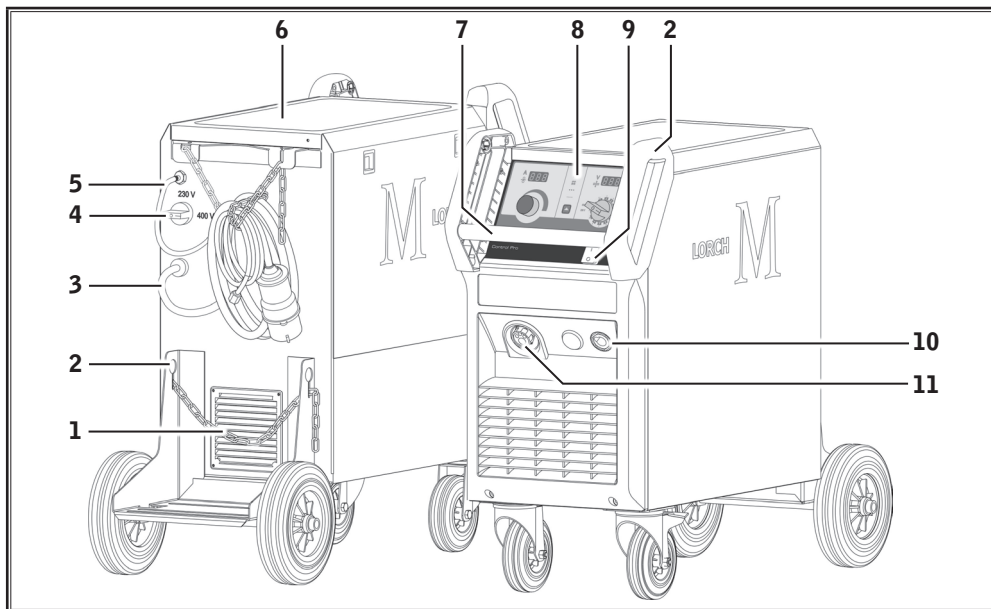


Abb. 1: Elementos del equipo

- 1 Cadena de seguridad
- 2 Puntos de transporte
- 3 Cable de red
- 4 Conmutador de red (en máquinas conmutables)
- 5 Tubo de gas protector
- 6 Superficie auxiliar
- 7 Mango

- 8 Panel de mando
- 9 Interruptor principal
- 10 Enchufe de conexión para cable de la pieza a soldar
- 11 Enchufe hembra central



Es posible que algunos de los accesorios descritos o ilustrados no se correspondan con el material que se adjunta de serie. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

2 Aclaración de los símbolos

2.1 Significado de los símbolos en el manual de instrucciones



¡Peligro de muerte!

Si no se observan las indicaciones de peligro, se pueden sufrir lesiones de carácter leve o grave o incluso la muerte.



¡Peligro de sufrir daños materiales!

Si no se tienen en cuenta las indicaciones de peligro, se pueden producir daños en las piezas, las herramientas y los dispositivos.



Indicaciones generales

Se describen informaciones útiles referentes al producto y el equipamiento.

2.2 Significado de los símbolos de la máquina



¡Peligro!

Lea la información para el usuario del ma-nual de instrucciones.



¡Desconecte el enchufe de la red!

Antes de abrir la carcasa, desconecte el enchufe de la red.

3 Para su seguridad



Sólo es posible trabajar sin riesgos con el aparato, si lee todo el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad y respeta estrictamente las indicaciones en ellos contenidas.

Debe recibir una formación práctica sobre el manejo del aparato antes de utilizarlo por primera vez. Respete el Reglamento de prevención de accidentes (UVV¹).



Antes de realizar los trabajos de soldadura, retire los disolventes, desengrasantes y demás materiales inflamables que pudieran encontrarse en el área de trabajo. Si existieran materiales inflamables estacionarios, deberá cubrirlos adecuadamente. Suelde únicamente si el aire del

entorno no contiene polvo, vapores de ácidos, gases o sustancias combustibles en alta concentración. Tenga especial precaución al efectuar trabajos de reparación en sistemas de tuberías y recipientes que contengan o que hayan contenido combustibles líquidos o gases.



No toque nunca piezas que se encuentren bajo tensión dentro o fuera de la carcasa. No toque nunca los electrodos de soldadura o las piezas que se encuentren bajo tensión de soldadura con el aparato conectado.



No esponga el aparato a la lluvia, no lo rocíe y no lo trate con chorro de vapor.



Jamás suelde sin una careta protectora. Advierta a las personas que se encuentren a su alrededor sobre la peligrosidad de las emisiones de rayos de arco.

¹ *) Sólo para Alemania. Puede adquirirse en Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.



Emplee un sistema de aspiración adecuado para aspirar los gases y vapores producidos al trabajar. En caso de riesgo de aspirar vapores producidos al soldar o cortar, utilice un aparato de respiración artificial.



En caso de que durante el trabajo se dañe o se seccione el cable de red, no lo toque; extraiga inmediatamente el enchufe de red. No utilice jamás el aparato si el cable está dañado.



Tenga siempre un extintor a su alcance. Tras finalizar los trabajos de soldadura, efectúe un control de incendios (véase UVV*).



Jamás intente desarmar el manorreductor. Si el manorreductor presenta daños, sustitúyalo.



Transporte y coloque el aparato sólo sobre un subsuelo resistente y plano. El ángulo de inclinación máximo permitido para el transporte y la instalación asciende a 10°.

- Los trabajos de servicio y reparación sólo deben ser ejecutados por personal electricista con la formación debida.
- Asegúrese de que el cable de la pieza a soldar hace buen contacto con la pieza contigua al punto de soldadura. Evite que la corriente de soldar circule por cadenas, rodamientos de bolas, cables de acero, conductores de protección, etc., ya que estos componentes pueden llegar a fundirse.
- Asegure el aparato y a usted mismo adecuadamente al trabajar en lugares elevados o inclinados.
- El aparato debe conectarse solamente a una red puesta a tierra de forma reglamentaria. (Sistema de tres fases-cuatro hilos con conductor neutral puesto a tierra o sistema de una fase-tres hilos con conductor neutral puesto a tierra) La toma de corriente y los alargadores de cable

deberán disponer de un conductor de protección que esté en buenas condiciones.

- Lleve siempre ropa protectora, guantes y delantal de cuero.
- Proteja el puesto de trabajo con cortinas o mamparas.
- No descongele las tuberías o conducciones con el aparato de soldar.
- En recipientes cerrados, al trabajar en espacios restringidos y cuando exista un riesgo mayor de accidentes de tipo eléctrico, deben emplearse solamente aparatos con el símbolo S.
- Desconecte el aparato y cierre la válvula de la botella durante las pausas del trabajo.
- Asegure la botella de gas con la cadena de seguridad para que no se caiga.
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente si va a cambiar el lugar de emplazamiento o antes de manipular el aparato.

Observe el reglamento de prevención de accidentes vigente en su país. Reservado el derecho a realizar modificaciones.

4 Uso previsto

El aparato ha sido diseñado para soldar acero, aluminio y aleaciones y para soldadura blanda con hilos CuSi, a nivel profesional e industrial.

5 Protección del equipo

El aparato está protegido electrónicamente contra sobrecarga. Utilice únicamente los fusibles del tipo y el amperaje indicados en la placa de características del aparato.

Antes de comenzar a soldar, cierre la tapa lateral.

6 Emisión de ruidos

El nivel de ruido del aparato es inferior a 70 dB(A), medido con carga estándar conforme a EN 60974-1 en el punto de trabajo máximo.

7 Condiciones ambientales

Gama de temperatura del aire del entorno:

en funcionamiento: -10 °C ... +40 °C
(+14 °F ... +104 °F)

en transporte -25 °C ... +55 °C
y almacenaje: (-13 °F ... +131 °F)

Humedad relativa del aire:

hasta el 50 % a 40 °C (104 °F)

hasta el 90 % a 20 °C (68 °F)



¡El funcionamiento, el almacenamiento y el transporte sólo deben tener lugar dentro de las gamas de temperatura indicadas! La utilización fuera de estas gamas será considerada como no adecuada al uso previsto. El fabricante no responde por los daños que se deriven de ello.

El aire del entorno no debe contener polvo, ácidos, gases corrosivos u otras sustancias dañinas!

8 Control conforme al reglamento de prevención de accidentes (UVV)

Los usuarios de equipos para soldar a nivel profesional están obligados a realizar revisiones periódicas según su aplicación conforme a la norma VDE 0544-4 Lorch recomienda realizar este control anualmente.

Asimismo, deberá realizarse un control de seguridad si se han realizado modificaciones o reparaciones en la instalación.



Si los controles conforme al reglamento de prevención de accidentes se realizan de forma inadecuada, la instalación podría dañarse. Encontrará información adicional sobre los controles conforme al reglamento de prevención de accidentes en instalaciones de soldadura en los centros de servicio autorizados de Lorch.

9 Compatibilidad electro-magnética (CEM)

Este producto cumple las normas CEM actualmente vigentes. Observe lo siguiente:

- El aparato se ha diseñado para soldar en condiciones de uso a nivel profesional e industrial (CISPR 11 clase A). La aplicación en otros entornos (p. ej. en zonas residenciales) puede provocar interferencias en otros aparatos eléctricos.
- Durante la puesta en funcionamiento pueden presentarse problemas de tipo electromagnético en:
 - Cables de alimentación, cables de control, conductores de señal y telecomunicación en las proximidades del dispositivo de soldar y de corte.
 - Receptores y emisores de televisión y radio
 - Ordenadores y dispositivos de control.
 - Dispositivos protectores en instalaciones comerciales (p. ej. instalaciones de alarma).
 - Marcapasos y audífonos
 - Dispositivos de calibrado o medición.
 - Aparatos especialmente sensibles a las interferencias.

En caso de que el aparato cause interferencias en otros dispositivos situados en las inmediaciones, deberá efectuarse un apantallado adicional.

- El área afectada puede superar incluso los límites del propio terreno. Esto depende del tipo de edificio y de las actividades que se lleven a cabo en él.

Utilice el aparato de acuerdo a las indicaciones e instrucciones del fabricante. La empresa explotadora del aparato es responsable de su instalación y operación. En caso de averías de naturaleza electromagnética, el usuario será el responsable de llevar a cabo la reparación (en algunos casos con ayuda técnica del fabricante).

10 Transporte e instalación



Peligro de lesiones por caída o vuelco del aparato.

Si el transporte se realizase mecánicamente (p. ej. una grúa) sólo pueden ser utilizados los puntos de transporte aquí representados. Para ello haga uso de un medio de suspensión de carga apropiado.


Cada punto de transporte se debe utilizar separado. **No** amarren p.e. una correa por los dos manillos, estos pueden ser tirado juntos por la correa y romperse!

Eleve el aparato por la carcasa con ayuda de una carretilla de horquilla elevadora o similar.

Antes del transporte, retire la botella de gas del aparato de soldar.



Transporte y coloque el aparato sólo sobre un subsuelo resistente y plano. El ángulo de inclinación máximo permitido para el transporte y la instalación asciende a 10°.

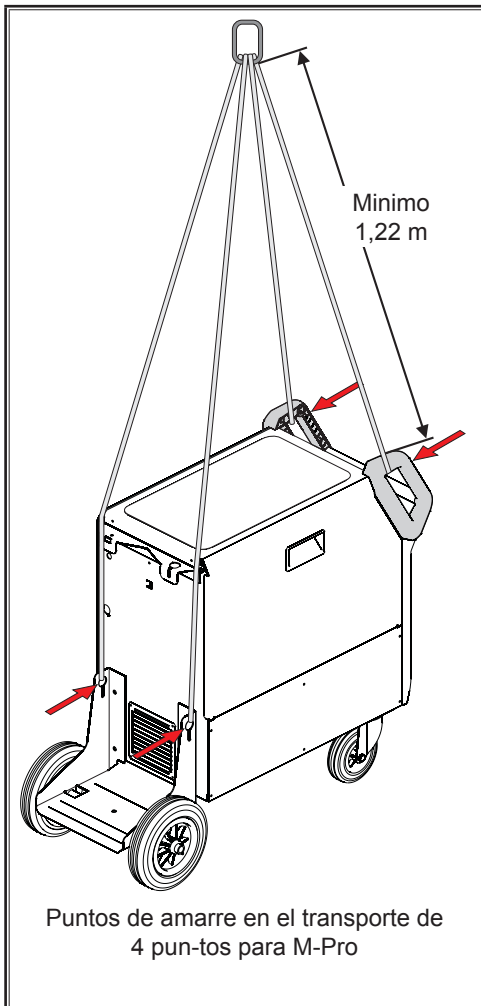

11 Instrucciones abreviadas



Encontrará una descripción detallada en el capítulo. "Antes de la puesta en funcio-namiento" Página 62 y capítulo. "Puesta en funcionamiento" Página 66

- Coloque la botella de gas protector en la instalación y asegúrela con la cadena de seguridad 1.
- Saque el capuchón a rosca de la botella de gas protector y abra ligeramente la válvula de la botella de gas 32 (soplado).
- Conecte el manoreductor 13 a la botella de gas protector.
- Conecte la manguera de gas protector 5 de la instalación al manoreductor y abra la botella de gas protector.
- Conecte el enchufe de red.
- Conecten el cable masa al enchufe 10 y la pinza masa y la pinza masa ala pieza de soldar.
- Coloque los rodillos de avance de hilo 25 en la unidad de avance conforme al hilo de soldadura seleccionado, presión de apriete en la posición 2.
- Conectar la antorcha a la conexión central 11 y montar la boquilla depende el hilo de soldar.
- Introduzca el hilo de soldadura.
- Dejen el botón de la antorcha apretado y encienden con el conmutador principal. La válvula se activa.!
- Ajustar en el manoreductor la cantidad de gas (regla: diametro de hilo x10).
- Mantenga pulsado el pulsador de entrada de hilo 29 hasta que el hilo de soldadura sobresalga aprox. 20 mm por la garganta del soplete hacia la tobera de gas.
- Elegir en el selector de líneas características 65 la combinación de material-hilo-gas.
- Seleccione el modo operativo de 2 tiempos con la tecla 60.
- Elegir con el conmutador 57 el espesor de material de soldar.
- Mantener la tecla del soplete pulsada = soldar.
- Soltar la tecla del soplete = proceso de soldadura finalizado.

12 Antes de la puesta en funcionamiento

12.1 Conexión del soplete

- ➔ Conecte el enchufe macho central 17 del soplete al enchufe hembra central 11.

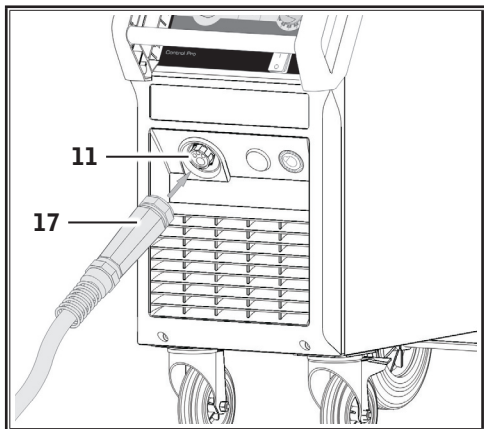


Abb. 2: Conexión del soplete

12.2 Conexión del cable de la pieza a soldar

- ➔ Conecten el cable de masa al enchufe 18 y asegúrenlo con una vuelta a la derecha.

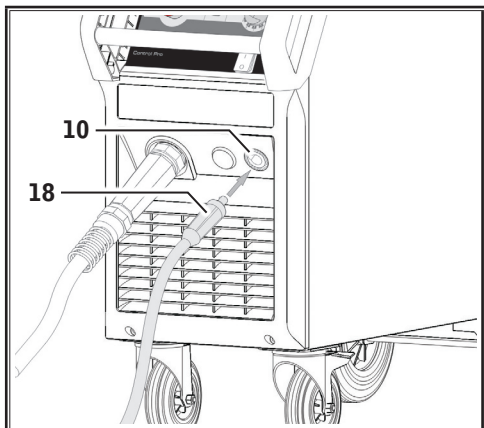


Abb. 3: Conexión del cable de la pieza a soldar

12.3 Seleccionar la red de voltaje

(Solo para maquinas con voltaje de red conmutable. Vea datos técnicos.)

- ➔ Eligen con el conmutador de red 4 el voltaje deseado.
- En 230 V puede usar también el adaptor de CEE16 a Schuko.



En 230 V son los datos de fuerza limitada p.e. es la corriente max. 2/3 de los datos técnicos.

12.4 Fijación del borne de puesta a tierra

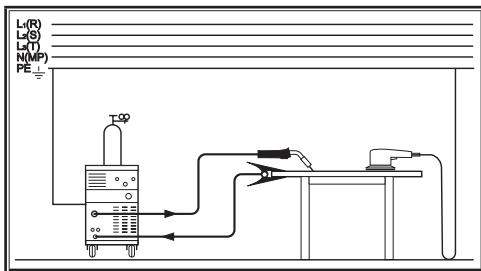


Abb. 4: ¡Correcto!

- ➔ Fije la pinza de masa lo más cerca posible del punto de soldadura para evitar que la corriente de soldar retorne a través de las piezas de la maquinaria, el rodamiento de bolas o las conexiones eléctricas.
- ➔ Conecte de forma fija el borne de puesta a tierra al banco de soldadura o a la pieza a soldar.

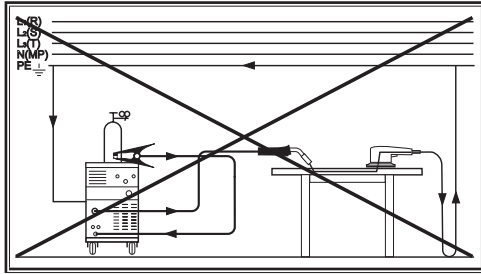


Abb. 5: ¡Incorrecto!

- ❑ No coloque la pinza de masa sobre la instalación de soldadura ni la botella de gas, ya que la corriente de soldar será guiada a través de las conexiones de los conductores protectores.

12.5 Colocación de la bobina del hilo de soldadura

- Abren la parte lateral y abra con la tuerca 20 el soporte de hilo 22.
- Introduzca la bobina del hilo de soldadura en el mandril desenrollador y tenga en cuenta que el mandril de arrastre 23 encaje.
- Para bobinas de hilo de soldadura pequeñas utilice un adaptador (número de pedido 620.9650.0).
- Ajuste el freno de hilo 21 de tal manera que al soltar la tecla del soplete, la bobina de hilo de soldadura se detenga.

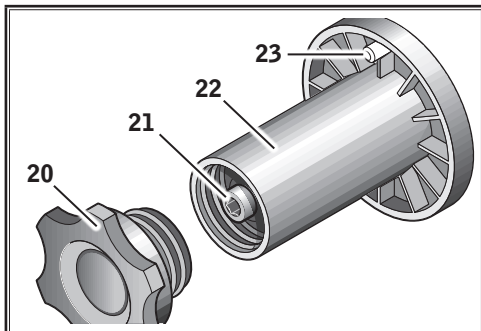


Abb. 6: Mandril desenrollador

12.6 Enhebrado del electrodo de hilo

- Desatornille la tobera de corriente del soplete.
- Abren la parte lateral.
- El diámetro del electrodo de hilo debe coincidir con la inscripción que puede leerse en los rodillos de avance de hilo 25.
- Empuje las palancas basculantes 27 hacia un lado y enhebre el electrodo de hilo a través de la tobera de entrada 26 y del enchufe hembra central 11.

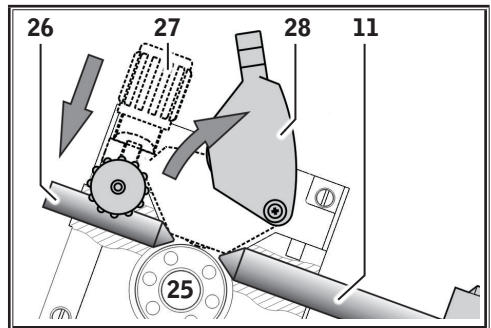


Abb. 7: abrir el avance de 2-rodillos

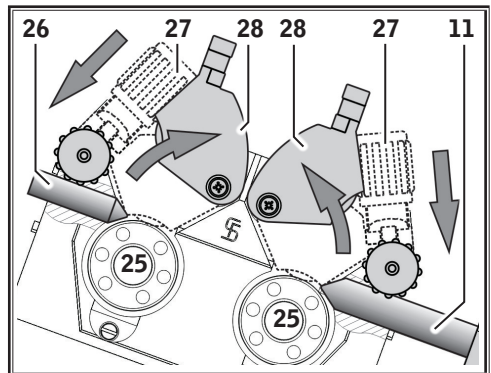


Abb. 8: abrir el avance de 4-rodillos

- Vuelva a colocar los brazos basculantes 28 en su posición y bloquéelos con las palancas basculantes 27.

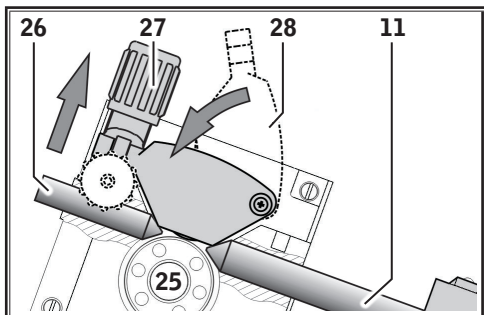


Abb. 9: cerrar el avance de 2-rodillos

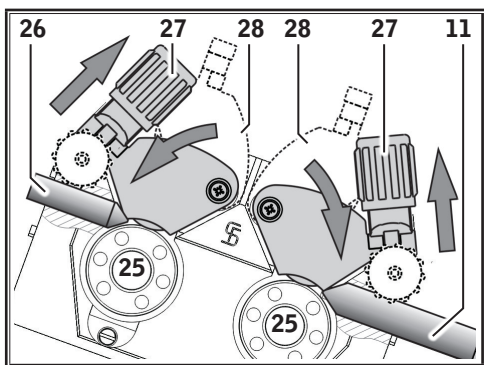


Abb. 10: cerrar el avance de 4-rodillos

- ➔ Pongan en marcha la maquina con el conmutador 9.


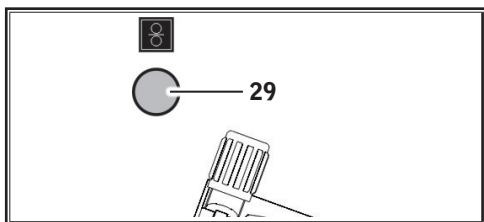


Abb. 11: Boton de insertar el hilo

- ➔ Aprieten la el boton de insertar hilo.29.
- ➔ Ajuste la presión de apriete con los tornillos de regulación 27, de tal modo que los rodillos de avance de hilo 25 patinen al detenerse la bobina del hilo de soldadura. El hilo no deberá doblarse ni deformarse.

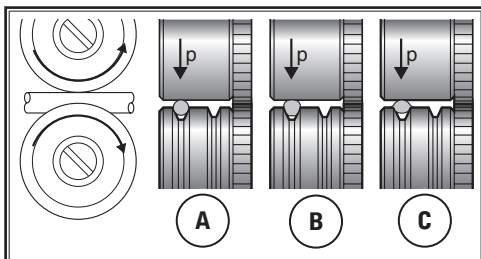

| A | B | C |
|----------|------------------------|--------------------------------------|
| Correcto | Presión demasiado alta | Rodillo de avance de hilo incorrecto |

Abb. 12: Rodillos de avance de hilo

Indicación para la unidad de avance con 4 rodillos:

- ➔ Ajuste la presión de apriete de los rodillos de avance de hilo 25 en el lado de la boquilla de entrada 26 con un valor menor que en el lado del enchufe hembra central 11, con el fin de mantener el electrodo de hilo dentro de la unidad de avance en movimiento.
- ➔ Mantenga pulsado el pulsador de entrada de hilo 29 hasta que el hilo sobresalga aprox. 20 mm por la garganta del soplete.
- ➔ Atornille la tobera de corriente correspondiente al grosor del hilo al soplete y corte el extremo del hilo sobrante.

12.7 Conexión de la botella de gas protector

- ➔ Pongan la botella de gas 14 al sitio preparado y asegurenla con la cadena 1.
- ➔ Abra varias veces seguidas durante un breve espacio de tiempo la válvula de la botella de gas 32 para que las partículas de suciedad que hayan podido depositarse, salgan despedidas.
- ➔ Conecte el manorreductor 13 a la botella de gas protector 14.
- ➔ Atornille la manguera del gas protector 5 al manorreductor 13.

- Abren la valvula e gas 32 de la botella de gas 14.
- Apagan la maquina con el conmutador 9.
- Dejen el boton de la antorcha apretado.
- Encienden la maquina con el conmutador principal 9.
- ✓ La valvula se activa para 10 segundos.
- Ajusten la cantidad de gas en la tuerca 35 al manureductor 13 ein. La cantidad se señala en el flujometro 34.

Fórmula práctica:

Cantidad de gas = diámetro de hilo x 10 l/min.

- ❑ El contenido de la botella aparecerá indicado en el manómetro de contenido 33.

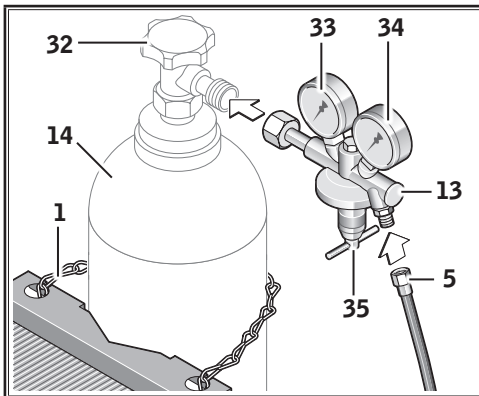


Abb. 13: Conexión de la botella de gas protector

12.8 Modificación del equipo para soldar con hilo de aluminio

- Cambie el rodillo de avance de hilo 25 por un rodillo apto para el avance de hilos de aluminio.
- Cambie el soplete de acero por un soplete de aluminio o cambie la espiral interior de acero por un alma de teflón.
- Quiten el tubo de guia 43 de la conexión central.11.

- Acorten la guia teflon 41 asi que llegue justo antes del rodillo 25 y pongan el tubo de guia 42 por encima de la guia teflon 41.
- Sujete el soplete con firmeza y enhebre el electrodo de hilo.



Los números de pedido de las piezas de repuesto dependen del tipo de soplete utilizado y del diámetro de hilo y pueden consultarse en la lista de piezas de repuesto del soplete.

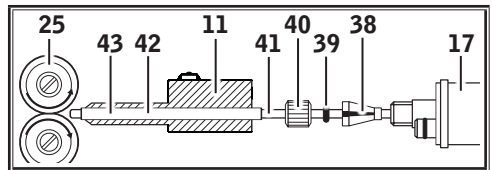


Abb. 14: Guía del hilo

- 11 Enchufe hembra central
- 17 Enchufe macho central (antorcha)
- 25 Rodillo de avance de hilo
- 38 Boquilla de sujeción (=pieza de ajuste) para almas de teflón o plástico de 4,0 mm y 4,7 mm de diámetro exterior
- 39 Junta tórica para evitar fugas de gas
- 40 Tuerca tapón
- 41 Almas de teflón y plástico
- 42 El tubo guía para guías de teflon y plástico con 4 mm substituyen de acero 43 en la conexión central. En 4,7 „, de diámetro no hace falta mas el tubo.
- 43 El tubo guía se substitua por el tubo sujetor.

13 Puesta en funcionamiento

13.1 Panel de mando BasicPlus

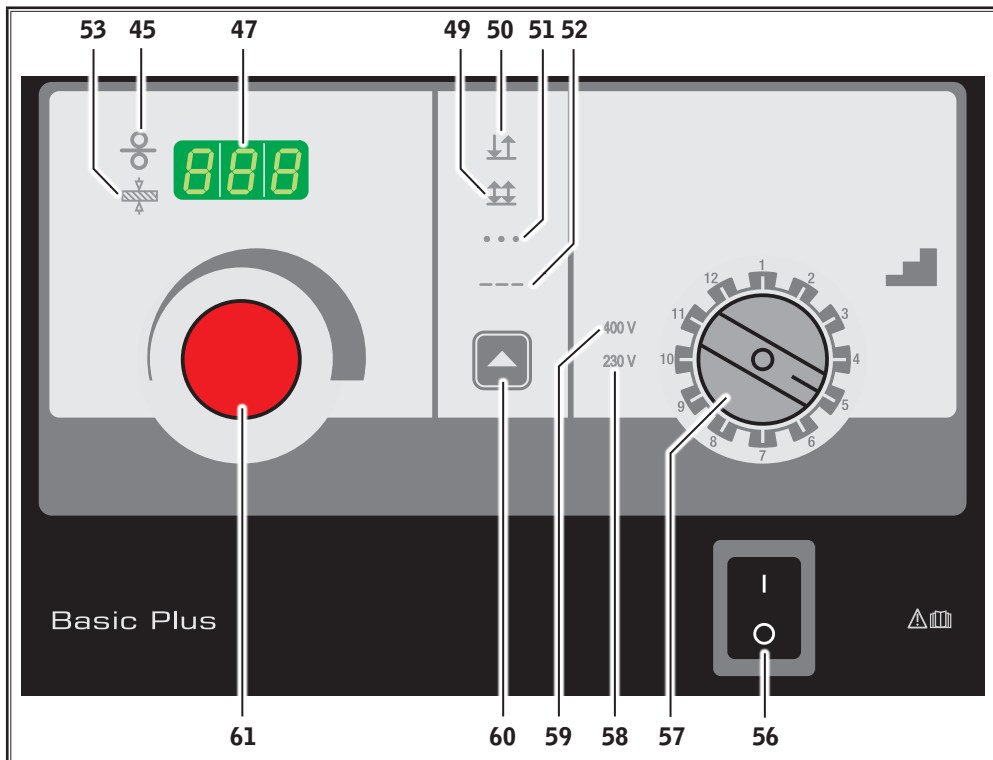


Abb. 15: Panel de mando BasicPlus

- 45** Símbolo avance de hilo luce si en el display esta señalando el avance en m/min o en correccion %.
- 47** 7-Segmentos display indica avance y espesor de material. Depende el modo se indica el avance de hilo, espesor de material, escalon o los parametros secundarios y valores.
- 49** Símbolo 4-tiempos (automatico) luce en modo automatico.
- 50** Símbolo 4 tiempos (manual) luce en modo manual.
- 51** Símbolo puntos luce si esta elegido este modo.
- 52** Símbolo intervalo luce en el modo elegido.
- 53** Símbolo espesor de material luce en el display 47 si esta indicando en espesor de material.
- 56** Conmutador principal para encender y apagar la maquina.
- 57** Conmutador de escalones al ajustar senala para 2 segundos en el display 47.

- 58** Simbolo 230 V
Luce en red elegida de 230 V (en maquinas conmutable).
- 59** Simbolo 400 V
Luce en red elegida de 400 V.
- 60** Boton de modo de operacion.
Para elegir el modod de operacion manual, automatico, puntos y intervalo.
- 61** Boton giratorio para avance de hilor para ajusta la coreccion de hilo en % en el display de 7 segmentos 47 despues de ajustarlo en m/min.

13.2 Panel de mando ControlPro

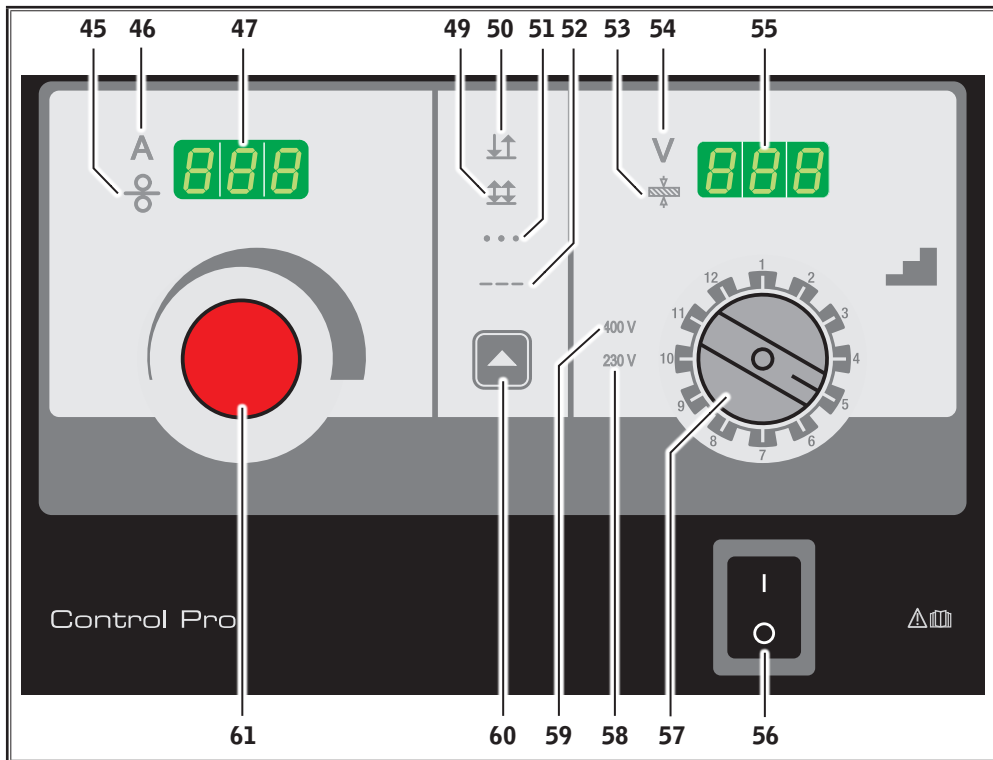


Abb. 16: Panel de mando ControlPro

- 45** Símbolo avance de hilo luce si en el display esta señalando el avance en m/min o en correccion %.
- 46** Símbolo corriente de soldadura Luce si en el display 47 se indica los amperios.
- 47** 7-Segmentos display indica avance y espesor de material. Depende el modo se indica el avance de hilo, espesor de material, escalon o los parametros secundarios y valores
- 49** Símbolo 4-tiempos (automatico) luce en modo automatico.
- 50** Símbolo 4 tiempos (manual) luce en modo manual.
- 51** Símbolo puntos luce si esta elegido este modo.
- 52** Símbolo intervalo luce en el modo elegido
- 53** Símbolo luce en modo espesor de material.
- 54** Símbolo voltaje de soldar luce si senala el display el voltaje de soldadura
- 55** Display 55 senala depende la linea característica (vea csapitulo linea carcterística) o modo los valores de espesor de material,voltaje de soldar,

o los codes de parametros secundarios.

- 56** Conmutador principal para encender y apagar la maquina.
- 57** Conmutador de escalones al ajustar senala para 2 segundos en el display 47.
- 58** Simbolo 230 V
Luce en red elegida de 230 V (en maquinas conmutable).
- 59** Simbolo 400 V
Luce en red elegida de 400 V.
- 60** Boton de modo de operacion.
Para elegir el modod de operacion manual, automatico, puntos y intervalo.
- 61** Boton giratorio para avance de hilor para ajusta la coreccion de hilo en % en el display de 7 segmentos 47 despues de ajustarlo en m/min.

13.3 Indicación de corriente/ tensión

47 indicación de la corriente

55 indicación de la tensión

Durante el proceso de soldadura se muestra el valor real de la tensión de soldadura y la corriente de soldadura.

Si se cambia los ajustes de soldadura (p.e.conmutador , boton etc) se indican los parametros principales avance de hilo y espesor de material.

13.4 Elegir línea característica

- ❑ El conmutador de líneas 65 y su tabla se encuentran en el avance de hilo.


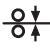



|  |  mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Tabla de líneas características



La tabla puede diferir en diferentes modelos.

- ➔ Eligen en la tabla la línea característica deseada.
- ➔ Vea por favor la línea característica en la columna derecha.

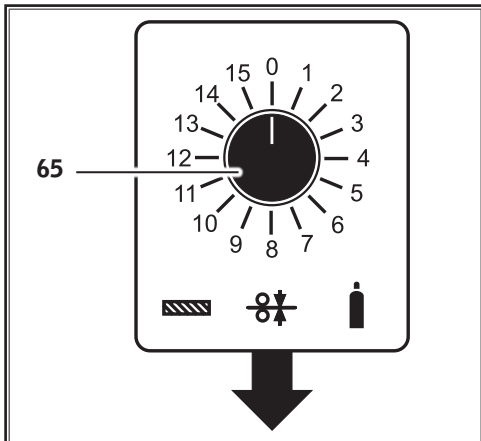


Abb. 18: Selector de línea característica

- ➔ Ajusten el número de línea característica al conmutador 65.

- ❑ Bajo la línea característica 0 (modo manual)

- La combinación de material hilo gas está anulado en este modo.
- En lugar del espesor de material se señala el escalón. (BasicPlus)
- En lugar del espesor de material el valor de voltaje (ControlPro)



Si se elige una línea característica en el conmutador 65 que no existe señala el display 47 el error „noP”.

13.5 Parámetros principales

| Parámetro | Symbol | Código | Ajuste de fábrica | Rango |
|--|----------|--------|-------------------|-------------------|
| Avance de hilo % (correccion positiva) | | | 0 | -80..+99 |
| Avance de hilo en % (correccion negativa) | | | | |
| Display como correccion en ajuste en el boton 61 | | | | |
| Avance en m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Display como velocidad en m/min despues de ajustar en boton 61 | | | | |
| Espesor de material en linea elegida) | | - | - | - |
| Voltaje(en modo manual, solo Control Pro) | V | - | - | - |
| Escalon de soldar (en modo manual) | | - | - | 1..6, 1..7, 1..12 |

13.6 Parámetros secundarios

- Aprieten el boton de modo 60 durante minimo 2 segundos.
- ✓ El display 47 senala alternativo el code del los parametros secundarios y valores. (BasicPlus)
- ✓ En display 55 indica el parametro secundario (ControlPro)

- Aprieten el boton de modo de operacion 60 las veces hasta que indique el code deseado.
- Ajusten el valor de parametro secundario deseado con el boton 61.
- Abandonen los parametros secundarios apretando el boton de modo de operacion 60 por minimo 2 segundos.

| Parámetro | Código | Ajuste de fábrica | Modo | | | |
|---|--------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | Rango | 2-tiempos | 4-tiempos | Puntear | Interval |
| Pre gas | | 0,1 s | x | x | x | x |
| | | 0,0...10,0 s | | | | |
| Velocidad de hilo | | 1,0 m/min | x | x | x | x |
| | | 0,5...15,0 m/min | | | | |
| Tiempo puntos | | 1,0 s | | | | x |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Tiempo bur-nback hilo | | 100 % | x | x | x | x |
| | | 0...300 % | | | | |
| Post gas | | 0,5 s | x | x | x | x |
| | | 0,1...20,0 s | | | | |
| Tiempo intervalo on | | 1,0 s | | | | x |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Tiempo intervalo off | | 0,2 s | | | | x |
| | | 0,1...1,0 s | | | | |
| Version Software | | - | x | x | x | x |
| Voltage de soldar en lugar de espesor de material | | off | x | x | x | x |
| | | off/on | | | | |

Tab. 1: Parámetros secundarios

13.7 Funciones especiales

Test de gas

- Apagan la maquina con el conmutador 9.
- Aprieten el boton de la antorcha y dejenla apretada.
- Encienden la maquinas con el conmutador 9.
- ✓ La valvula de gas se enciende y la cantidad de gas se puede ajustar. La funcion esta activa durante 30 segundos. Se puede apagar si apreta el boton de la antorcha otra vez.

Test de ventilador

- Encienden la maquina con el conmutador 9.
- ✓ El ventilador se enciende por un momento para control de funcion.

Test de panel de mando

- Aprieten el boton modo de operacion 60 por minimo 5 segundos.

- ✓ Todas las luces parpadean aprox. 20 segundos.

13.8 Volver a poner las configuraciones en su estado inicial

Reset principal



Atencion! Todos los valores personales se pierden.

Todos los parámetros de soldadura y secundarios retomarán el ajuste de fábrica (Función de reset principal)

- Apagan la maquina con el conmutador 9.
- Aprieten el boton de operacion 60 y dejenlo apretado.
- Encienden la maquinas con el conmutador 9.
- ✓ Todas las luces se encienden por un momento.

14 Mensajes

En caso de error se senala el display 47 los codigo de error.



Mientras se esté mostrando un código de fallo, no será posible continuar con el proceso de soldadura.

| Código | Descripción del fallo | Observación | Solución |
|--------|-----------------------|---|------------------------------------|
| E00 | Ningun programa | Para la linea caracteristica no hay ningun programa | Elegir otra línea característica. |
| | | En lugar del espesor de material se indica „--- “ y al apretar el boton de la antorcha indica „E00“. En linea característica activada no se puede soldar. | Elegir otro escalon de soldadura . |

| Código | Descripción del fallo | Observación | Solución |
|--------|--|--|---|
| E01 | Temperatura excesiva | La instalación ha alcanzado una temperatura excesiva | Deje enfriar la instalación en stand-by, compruebe el sistema de ventilación |
| E02 | Sobretensión de red | La tensión de entrada de red es demasiado alta | Compruebe el voltaje de red |
| E03 | Sobrecorriente | Salida de corriente es demasiado alto. Corto circuito continuo. | Contactar con el servicio técnico |
| E06 | Sobretensión | La tensión de salida de red es demasiado alta | Contactar con el servicio técnico |
| E07 | EEProm Error suma comprobación | Los datos de ajuste presentan fallos o no existen | Desconecte la instalación y vuelva a conectarla |
| E08 | Avance de hilo | Absorción de corriente del motor de avance demasiado alto. | Limpiar la manguera de la antorcha con aire presión y limpiar el avance. Cambiar la sirga de la antorcha. |
| E09 | Dedector de voltaje | Sistema de dedector de voltaje con malfuncion. | Contactar con el servicio técnico |
| E13 | Fallo en el sensor de temp. | El sensor térmico no está listo para el funcionamiento | Contactar con el servicio técnico |
| E14 | Tensión de alimentación | La tensión de alimentación interna es demasiado baja | Compruebe los voltajes de red |
| E15 | Dedector de corriente | Error en el dedector de corriente | Contactar con el servicio técnico |
| E16 | Voltaje auxiliar del motor y relays principal. | El voltaje auxiliar interno demasiado pequeño. (42V~ / 60V-) | Controlar el voltaje de red. |
| E17 | Sobrecarga o corto circuito de periferia | Corto circuito en la antorcha, válvula de gas o en el cable , boton de insertar el hilo o cable. | Comprobar la antorcha o cambiarla. |
| E18 | Fallo en la configuración | Grupo constructivo defectuoso o falso, falso software de sistema instalado | Contactar con el servicio técnico |

Tab. 2: Mensajes de errores

15 Reparación de averías

| Avería | Posible causa | Solución |
|---|--|---|
| El soplete se calienta demasiado | El soplete se ha obstruido debido a impurezas en el sistema del líquido refrigerante | Limpiar las mangueras de agua del soplete en sentido inverso al flujo |
| | La tobera de corriente no se ha colocado correctamente | Comprobar |
| La tecla del soplete no reacciona al activarla | La tuerca tapón del paquete de mangueras del soplete en el enchufe hembra central no está correctamente apretada | Apretar tuerca tapón |
| | Interrupción del cable de control en el paquete de tubos flexibles del soplete | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | La protección térmica se ha disparado | Dejar enfriar el aparato en modo stand-by |
| Estancamiento o agarrotamiento por calor del hilo en al tobera de corriente | El electrodo de hilo se ha fijado a la bobina | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | Rebaba en el inicio del hilo | Volver a cortar el inicio del hilo |
| El avance del hilo es irregular o nulo | Presión de apriete errónea en la unidad de avance | Según las instrucciones de manejo |
| | Soplete defectuoso | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | Falta el tubo guía en el enchufe hembra central o está sucio | Colocar o limpiar el tubo guía |
| | La bobina de hilo de soldadura está mal enrollada | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | El electrodo de hilo ha producido corrosión | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | La espiral interior del soplete se ha atascado debido a la abrasión del hilo | Desatornillar el soplete del aparato, retirar la tobera de corriente del soplete y soplar la espiral interior con aire comprimido |
| | La espiral interior del soplete está doblada | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | El freno del hilo se ajustado con demasiada firmeza | Según las instrucciones de manejo |
| El aparato se desconecta | El ciclo de rendimiento admisible ha sido sobrepasado | Dejar enfriar el aparato en modo stand-by |
| | Refrigeración insuficiente de los componentes | Comprobar la entrada y salida de aire del aparato |

| Avería | Posible causa | Solución |
|---|--|--|
| Arco voltaico inestable | La tobera de corriente no es apta para el diámetro de hilo o la tobera de corriente está gastada | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| El panel de mando está completamente oscuro | Falta la fase | Comprobar el aparato en otra toma de corriente. Comprobar el cable de alimentación y los fusibles de red |
| Falta el gas protector | Falta la botella de gas | Cambiar |
| | Soplete defectuoso | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | Manoreductor sucio o defectuoso | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | Válvula de la botella de gas defectuosa | Cambiar botella de gas |
| El gas protector no se desconecta | Válvula de gas sucia o atascada | Retirar el soplete y el manoreductor, soplar la válvula de gas con aire comprimido en sentido inverso al flujo |
| El suministro de gas protector es insuficiente | La cantidad de gas protector ajustada en el manoreductor no es correcta | Cantidad de gas protector según las instrucciones de manejo |
| | El manoreductor está sucio | Comprobar la tobera de remanso |
| | El soplete o el tubo de gas están atascados o no son estancos | Comprobar y, en caso necesario, cambiar |
| | La corriente ha soplado el gas protector | Eliminar la corriente |
| La potencia de soldadura ha disminuido | Falta la fase | Comprobar el aparato en otra toma de corriente, comprobar el cable de alimentación y los fusibles de red |
| | El contacto de masa con la pieza a soldar no es suficiente | Establecer una conexión de masa descubierta |
| | El cable de la pieza a soldar no está correctamente enchufado | Asegurar el enchufe de masa en el aparato mediante un giro a la derecha |
| | Soplete defectuoso | Reparar o cambiar |
| El enchufe del cable de la pieza a soldar se calienta | El enchufe no ha sido asegurado mediante un giro a la derecha | Comprobar |
| La unidad de avance presenta una abrasión de hilo elevada | Los rodillos de avance de hilo no son aptos para el diámetro de hilo | Utilizar rodillos de avance de hilo correctos |
| | Presión de apriete errónea en la unidad de avance | Según las instrucciones de manejo |

Tab. 3: Reparación de averías

16 Conservación y mantenimiento

16.1 Revisiones periódicas

Antes de poner en marcha el aparato de soldar, compruebe que los siguientes puntos no estén dañados:

- el enchufe y el cable de red
- el soplete y las conexiones de soldadura
- el cable y la conexión de la pieza a soldar

Realice cada dos meses un soplado del aparato de soldar.

- ➔ Desconecte el aparato.
- ➔ Extraiga el enchufe de red.
- ➔ Desatornille ambas piezas laterales del aparato
- ➔ Realice el soplado del aparato de soldar con aire comprimido seco y presión reducida. Evite soplar directamente a corta distancia las piezas electrónicas del aparato a fin de evitar daños.
- ➔ Vuelva a atornillar ambas piezas laterales del aparato.



Nunca intente reparar el aparato ni realizar modificaciones técnicas usted mismo.

Si lo hace, la garantía perderá su validez y el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad sobre el producto.



Si tiene problemas o debe efectuar reparaciones, diríjase a un distribuidor autorizado de Lorch.

16.2 Mantenimiento del soplete

- ➔ Retire las salpicaduras de la soldadura de la parte interior de la tobera de gas con unas pinzas especiales adecuadas.
- ➔ Pulverice la pared interior de la tobera con un spray de soldadura o utilice una pasta protectora de toberas.
- ✓ De este modo se evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran debido al calor.

17 Datos técnicos

| Datos técnicos ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Soldadura | | | | | | | | | | |
| Ámbito de soldadura (I2mín - I2máx) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Ámbito de soldadura (U2mín - U2máx) | V | 14,8..21,5 | 14,8..21,5 | 15,3..22,5 | 15,3..24,5 | 15,3..24,5 | 15,5..26,5 | 15,5..26,5 | 15,5..29,0 | 15,5..29,0 |
| Tensión en vacío | V | 14,4..26,9 | 14,4..26,9 | 16,7..38,0 | 14,5..40,3 | 14,5..40,3 | 16,3..35,1 | 16,3..35,1 | 16,3..40,2 | 16,3..40,2 |
| Ajuste de tensión | escalones | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Característica de slope | | Linea voltaje constante | | | | | | | | |
| Corriente de soldar con ED 100% | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| Corriente de soldar con ED 60% | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Datos técnicos ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ED con corriente máx. | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hilos utilizables acero | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Hilos utilizables alu | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Hilos utilizables CrNi | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Hilos utilizables CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velocidad de transporte del hilo | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Alimentación | | | | | | | | | | |
| Voltaje de red (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| tolerancia de la tensión de red positiva | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| tolerancia de la tensión de red negativa | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potencia de entrada S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Potencia de entrada S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Potencia de entrada S1 (corriente máx.) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Consumo de corriente I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Consumo de corriente I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Consumo de corriente I1 (corriente máx.) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Máxima corriente de red efectiva | I _{1,eff} /A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Factor de potencia (con I2máx) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Fusible principal inerte | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Enchufe de red | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Aparato | | | | | | | | | | |
| Clase de protección (conforme a EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Clase de aislamiento | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Tipo de enfriamiento | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Emisión de ruidos | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Pesos y medidas | | | | | | | | | | |
| Medida (LargoxAnchoxAlto) | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Pesos | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Equipamiento estándar | | | | | | | | | | |
| Unidad de avance | Rodillos | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 4: Datos técnicos

¹⁾ medido a 40° C de temperatura ambiente

²⁾ 1~ 230 V esta la potencia limitada.


18 Opciones y accesorios

18.1 Set de antorchas

| Antorchas recomendadas | | Tipo de maquina | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Set antorcha | Num. De pedido | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 antorcha ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 antorcha ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 antorcha ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 antorcha ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 antorcha ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 antorcha ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 antorcha ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 antorcha ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 antorcha ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 5: Set de antorchas

 19 Eliminación



Sólo para países de la Unión Europea.

¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!

Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias medioambientales.

20 Servicio técnico

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Teléfono: +49 (0)7191 503-0
Fax +49 (0)7191 503-199

21 Declaración de conformidad

Declaramos que este producto cumple con las normas y los documentos normalizados siguientes y asumimos la responsabilidad de esta declaración: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 según las disposiciones de las directivas 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Wolfgang Grüb
Gerente



Lorch Schweißtechnik GmbH

Editeur LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Téléphone : +49 (0) 7191 / 503-0
Télécopie : +49 (0) 7191 / 503-199

Internet : www.lorch.biz
E-mail : info@lorch.biz

Document numéro 909.1229.9-02

Date d'édition 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Toutes les parties de ce document sont protégées par les droits d'auteur. Toute utilisation ou modification allant à l'encontre des dispositions légales sur le droit d'auteur sont interdites sans l'autorisation préalable de LORCH Schweißtechnik GmbH.

Cela s'applique en particulier pour les reproductions, les traductions, les copies sur microfilm et l'enregistrement ou la modification des contenus à l'aide de systèmes électroniques.

Modifications techniques Nos appareils sont développés en permanence, sous réserve de modifications techniques.

Sommaire

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--|------------|
| 1 | Éléments de l'appareil | 82 | 13.6 | Paramètres secondaires | 97 |
| 2 | Signification des symboles . | 83 | 13.7 | Fonctions spéciales | 98 |
| 2.1 | Signification des symboles dans le manuel d'utilisation | 83 | 13.8 | Restaurer les paramètres usine | 98 |
| 2.2 | Signification des symboles sur l'appareil | 83 | 14 | Messages | 98 |
| 3 | Pour votre sécurité | 83 | 15 | Elimination des défauts . . . | 100 |
| 4 | Contrôle UVV | 84 | 16 | Entretien et maintenance . . | 102 |
| 5 | Utilisation conforme à l'usage prévu | 85 | 16.1 | Contrôles réguliers | 102 |
| 6 | Protection de l'appareil | 85 | 16.2 | Entretien du chalumeau | 102 |
| 7 | Emission de bruits | 85 | 17 | Caractéristiques techniques | 102 |
| 8 | Conditions environnementales | 85 | 18 | Options et Accessoires . . . | 104 |
| 9 | Compatibilité électromagnétique (CEM) | 85 | 18.1 | Kits de chalumeaux | 104 |
| 10 | Transport et installation | 86 | 19 | Elimination | 105 |
| 11 | Notice d'utilisation simplifiée | 87 | 20 | Service après-vente | 105 |
| 12 | Avant la mise en service | 88 | 21 | Déclaration de conformité . | 105 |
| 12.1 | Raccordement du chalumeau | 88 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list | 216 |
| 12.2 | Raccordement du câble de la pièce | 88 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12.3 | Sélectionner la tension secteur | 88 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.4 | Fixation de la borne de terre | 88 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro | 218 |
| 12.5 | Installation de la bobine de fil de soudage | 89 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.6 | Enfilage du fil électrode | 89 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.7 | Raccordement de la bouteille de gaz protecteur | 90 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 12.8 | Équipement de l'installation pour le soudage avec un fil en aluminium | 91 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 13 | Mise en service | 92 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 13.1 | Panneau de commande BasicPlus | 92 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 13.2 | Panneau de commande ControlPro | 94 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13.3 | Affichage du courant/de la tension | 95 | 23 | Stromlaufplan / schematic . | 226 |
| 13.4 | Sélection de la courbe caractéristique | 96 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| 13.5 | Paramètres principaux | 97 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| | | | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 230 |
| | | | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| | | | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |

1 Éléments de l'appareil

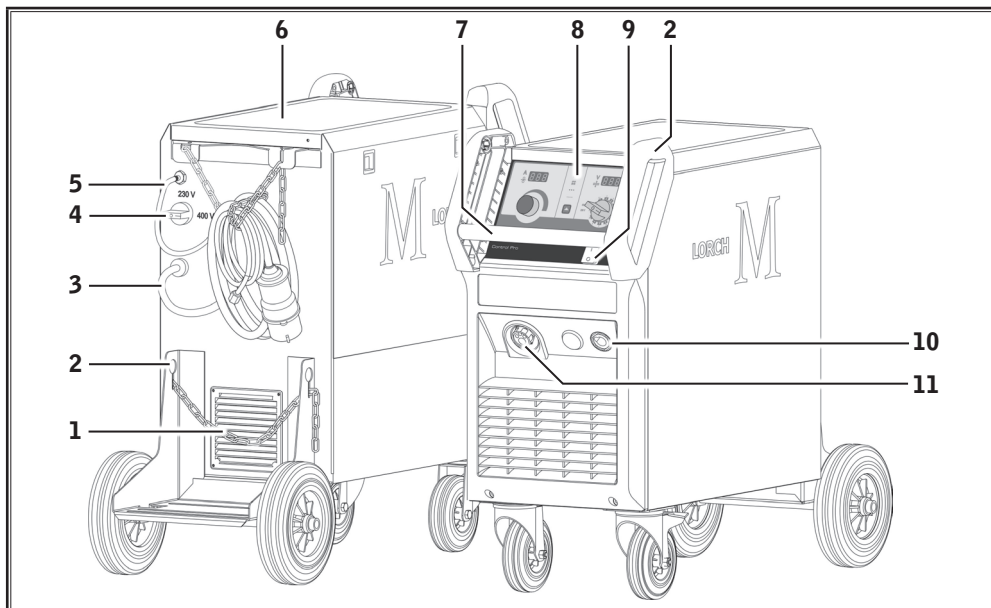


Abb. 1: Éléments de l'appareil

- 1 Chaîne de sécurité
- 2 Points de levage
- 3 Câble secteur
- 4 Commutateur de la tension de réseau (en cas d'appareil réglable)
- 5 Tuyau de gaz de protection
- 6 Surface de dépose
- 7 Poignée

- 8 Panneau de commande
- 9 Sectionneur principal
- 10 Connecteur pour câble de la pièce
- 11 Prise centrale



Les accessoires représentés ou décrits font partiellement partie de la livraison. Sous réserve de modifications.

2 Signification des symboles

2.1 Signification des symboles dans le manuel d'utilisation



Risque de blessures pouvant être mortelles !

En cas de non-respect des consignes de danger, risque de blessures légères voire graves pouvant devenir mortelles.



Risque de dégâts matériels !

En cas de non-respect des consignes de danger, risque d'endommagement des pièces, des outils et des équipements.



Consigne générale !

Donne des informations utiles sur le produit et l'équipement

2.2 Signification des symboles sur l'appareil



Danger !

Lire les informations destinées à l'utilisateur dans le manuel d'utilisation.



Débrancher le connecteur secteur !

Avant d'ouvrir le carter, débrancher le connecteur secteur.

3 Pour votre sécurité



Travailler sans danger avec l'appareil est possible uniquement si vous avez lu intégralement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité et si vous suivez à la lettre les consignes qu'il contient.

Demander une formation pratique avant la première utilisation. Veuillez respecter la directive de prévention des accidents (UVV¹).



Avant le début du soudage, enlever les solvants, dégraissants et autres matières inflammables de la zone de travail. Ne pas couvrir les matériaux inflammables déplaçables. Souder uniquement lorsque l'air ambiant ne renferme aucune concentration élevée de poussières, vapeurs acides, gaz

ou substances inflammables. Une prudence particulière est demandée pour les travaux de réparation effectués sur les systèmes de tuyauteries et réservoirs qui contiennent ou ont contenu des liquides ou gaz inflammables.



Ne jamais entrer en contact avec les pièces conductrices de tension à l'intérieur ou à l'extérieur du carter. Ne jamais toucher l'électrode de soudage ou les pièces conductrices de tension de soudage lorsque l'appareil est activé.



Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ne pas l'arroser et ne pas le soumettre à un jet de vapeur.



Ne jamais souder sans écran de soudage. Mettre en garde les personnes dans l'entourage contre les rayons provenant de la soudure à l'arc.

¹ Uniquement pour l'Allemagne. A demander auprès Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.



Utiliser un dispositif d'aspiration adéquat pour les gaz et vapeurs de coupage. Utiliser un appareil de respiration s'il existe un risque d'inhaler des vapeurs de soudage ou de coupage.



Si au cours du travail, le câble secteur est endommagé ou sectionné, ne pas le toucher mais débrancher immédiatement le connecteur secteur. Ne jamais utiliser l'appareil avec un câble endommagé.



Placer un extincteur à portée de main. A la fin des travaux de soudage, effectuez un contrôle d'incendie (voir UVV*).



N'essayez jamais de démonter le détendeur. Remplacer le détendeur défectueux.



L'appareil ne doit être transporté et déposé que sur une surface solide et plane. L'angle d'inclinaison maximal autorisé pour le transport et l'installation est de 10°.

- Les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un électricien formé.
- Veiller au contact correct et direct du câble de la pièce à proximité immédiate de l'emplacement de soudage. Ne pas faire passer le courant de soudage sur les chaînes, roulements à billes, câbles en acier, conducteurs de protection, etc. car cela pourrait provoquer leur fusion.
- Se protéger et protéger l'appareil lors des travaux réalisés sur des surfaces de travail situées en hauteur ou en pente.
- L'appareil doit être raccordé exclusivement à un réseau de courant mis à la terre de manière conforme. (Le système à quatre fils et trois phases avec conducteur neutre mis à la terre ou système à trois fils et une phase avec conducteur neutre

mis à la terre) la prise et le câble rallonge doivent disposer d'un conducteur de protection fonctionnel.

- Porter des vêtements de protection, des gants et un tablier en cuir.
- Protéger l'espace de travail avec des rideaux ou parois mobiles.
- Ne pas dégeler des tubes ou conduites gelées à l'aide d'un appareil de soudage.
- Dans les réservoirs fermés, dans des conditions d'utilisation exigeantes et en cas de dangers électriques accrus, seuls les appareils portant le signe S doivent être utilisés.
- Pendant les pauses, mettre l'appareil hors service et fermer le robinet de la bouteille.
- Bloquez la bouteille de gaz à l'aide d'une chaîne de sécurité pour l'empêcher de tomber.
- Retirez le connecteur secteur de la prise avant de changer le lieu d'implantation ou de réaliser des travaux sur l'appareil.

Veillez respecter les consignes de prévention des accidents applicables à votre pays. Sous réserve de modifications.

4 Contrôle UVV

L'exploitant d'installations de soudage à usage professionnel est dans l'obligation, du fait de l'utilisation, d'exécuter régulièrement un contrôle de sécurité des installations selon VDE 0544-4. La société Lorch recommande un délai de contrôle de 12 mois.

Un contrôle de sécurité doit également être réalisé après toute modification ou réparation de l'installation.



Les contrôles UVV réalisés de manière non conforme peuvent conduire à la destruction de l'installation. Pour plus d'informations sur les contrôles UVV sur les installations de soudage, s'adresser aux S.A.V. Lorch habilités.

5 Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est destiné au soudage de l'acier, de l'aluminium et des alliages, ainsi qu'au brasage des fils en CuSi, aussi bien dans des conditions d'utilisation artisanales qu'industrielles.

6 Protection de l'appareil

L'appareil est protégé électroniquement contre les surcharges. Ne pas utiliser de fusibles de valeur supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Fermer le capot latéral avant le soudage.

7 Emission de bruits

Le niveau de bruit de l'appareil est inférieur à 70 dB(A), mesuré sous charge nominale, selon la norme EN 60974-1, au point de fonctionnement max.

8 Conditions environnementales

Plage de température de l'air ambiant :

en fonctionnement : -10 °C...+40 °C
(+14 °F...+104 °F)

pour le transport : -25 °C...+55 °C
et le stockage : (-13 °F...+131 °F)

Humidité relative de l'air :

jusqu'à 50 % à 40 °C (104 °F)

jusqu'à 90 % à 20 °C (68 °F)



Fonctionnement, stockage et transport autorisé dans les plages indiquées ! Une utilisation en dehors de ces plages est considérée comme non conforme. Le fabricant est tenu pour responsable des dommages qui en découlent.

L'environnement doit être exempt de poussières, acides, gaz corrosifs ou autres substances nocives !

9 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Ce produit est conforme aux normes CEM actuellement en vigueur. Respecter les points suivants :

- L'appareil est destiné au soudage aussi bien dans des conditions d'utilisation artisanales qu'industrielles (CISPR 11 classe A). En cas d'utilisation dans d'autres environnements (p. ex. zones résidentielles) d'autres appareils électriques peuvent être détruits.
- Des problèmes de compatibilité électromagnétiques peuvent survenir lors de la mise en service sur les dispositifs suivants :
 - les câbles secteur, les câbles de commande, les câbles de télécommunication et de signaux situés à proximité du dispositif de soudage ou de coupage,
 - les émetteurs et récepteurs de télévision/radiodiffusion,
 - les ordinateurs et autres dispositifs de commande,
 - les dispositifs de protection dans les installations professionnelles (p. ex. installations d'alarmes),
 - les stimulateurs cardiaques et appareils de correction auditive,
 - les dispositifs de calibrage ou de mesure,
 - les appareils disposant d'une résistance aux perturbations trop faible.

Si d'autres dispositifs situés dans l'environnement sont perturbés, des blindages supplémentaires peuvent être nécessaires.

- L'environnement à prendre à compte peut s'étendre au-delà de la limite du terrain. Cela dépend du type de construction du bâtiment et des autres activités qui y ont lieu.

Exploiter l'appareil d'après les indications et consignes du fabricant. L'exploitant de l'appareil est responsable de l'installation et du fonctionnement de l'appareil. Si des

perturbations électromagnétiques se produisent, l'exploitant (évtl. avec l'aide technique du fabricant) est responsable de leur élimination.

10 Transport et installation



Risque de blessure dû à la chute de l'appareil.

En cas de transport à l'aide d'un dispositif de levage mécanique (p. ex. palan, ...) seuls les points de levage représentés ici doivent être utilisés. A cet effet, utiliser un dispositif de suspension de la charge adapté.


Chaque point de levage ne doit être utilisé que séparément. Par exemple, ne mettez pas de sangle dans les deux poignées en même temps, elles seraient contractées et pourraient craquer!

Ne pas soulever l'appareil à l'aide d'un chariot élévateur ou dispositif similaire en contact avec le carter.

Avant le transport, séparer la bouteille de gaz de l'appareil de soudage.



L'appareil ne doit être transporté et déposé que sur une surface solide et plane. L'angle d'inclinaison maximal autorisé pour le transport et l'installation est de 10°.

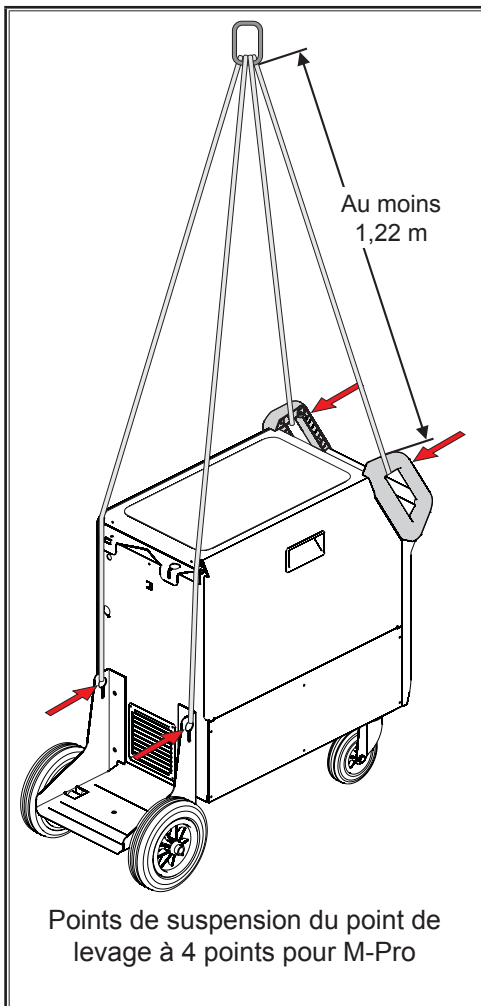

11 Notice d'utilisation simplifiée



Une description détaillée figure aux chapitres « Avant la mise en service », page 88 et « Mise en service », page 92

- Placer la bouteille de gaz protecteur sur l'installation et l'immobiliser à l'aide de la chaîne de sécurité 1.
- Enlever le capuchon vissé de la bouteille de gaz protecteur et ouvrir brièvement le robinet de la bouteille 32 (purge).
- Raccorder le détendeur 13 sur la bouteille de gaz protecteur.
- Raccorder le flexible pour gaz protecteur 5 de l'installation sur le détendeur et ouvrir la bouteille de gaz protecteur.
- Brancher le connecteur secteur sur la prise.
- Raccorder le câble de la pièce à la douille de connexion 10 et fixer la pince de terre sur la pièce.
- Installer les galets d'avance du fil 25 sur l'unité d'avance en fonction du fil de soudage sélectionné, pression d'appui sur position 2.
- Raccorder le chalumeau au connecteur central 11 et monter la buse de courant en fonction du fil de soudage sélectionné.
- Poser le fil de soudage.
- Maintenir enfoncé le bouton chalumeau et activer le sectionneur principal 9. L'électrovanne est activée!
- Régler le débit de gaz sur le détendeur (Règle empirique: Diamètre du fil x 10 = débit de gaz).
- Maintenir enfoncé le bouton d'introduction du fil 29 jusqu'à ce que le fil de soudage sur le col du chalumeau dépasse d'env. 20 mm par rapport à la buse de gaz.
- Sélectionner la combinaison matériau-fil-gaz souhaitée au sélecteur de la courbe caractéristique 65.
- À l'aide de la touche 60, sélectionner le mode de fonctionnement Cycle à 2 temps.
- Régler sur le commutateur à gradins 57 l'épaisseur du matériau à souder.
- Maintenir enfoncé le bouton chalumeau = souder.
- Relâcher le bouton chalumeau = processus de soudage terminé.

12 Avant la mise en service

12.1 Raccordement du chalumeau

- ➔ Raccorder le connecteur central 17 du chalumeau sur le connecteur central 11.

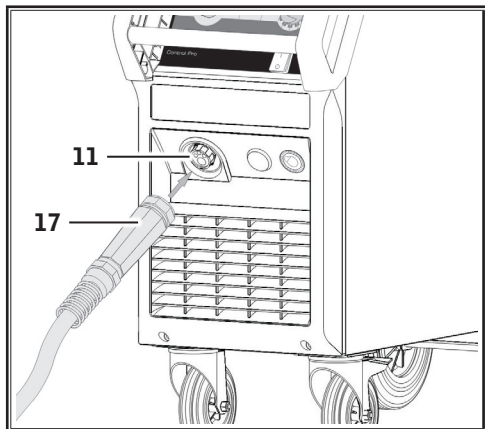


Abb. 2: Raccordement du chalumeau

12.2 Raccordement du câble de la pièce

- ➔ Raccorder le câble de la pièce 18 à la douille de connexion 10 et le serrer en effectuant une rotation à droite.

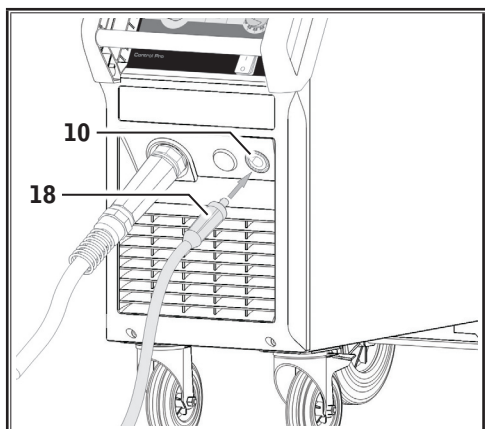


Abb. 3: Raccordement du câble de la pièce

12.3 Sélectionner la tension secteur

(Seulement pour les appareils disposant d'un basculement de la tension secteur, voir caractéristiques techniques)

- ➔ Sélectionner par le basculement de la tension secteur 4 l'alimentation souhaitée.
- Pour le service à 230 V vous pouvez aussi utiliser le connecteur CEE16 inclus avec la prise Schuko.



En cas de service à 230 V, la puissance est réduite, p. ex. le courant de soudage maximum est limité à environ 2/3 de la valeur indiquée dans les caractéristiques techniques.

12.4 Fixation de la borne de terre

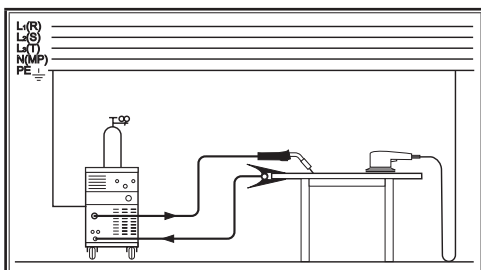


Abb. 4: Correct

- ➔ Fixer la pince de terre 13 à proximité immédiate de l'emplacement de soudage pour que le courant de soudage ne puisse pas chercher de lui-même son chemin de retour via les pièces de machine, les roulements à billes ou les circuits électriques.
- ➔ Fixer la borne de terre à la table de soudage ou à la pièce.

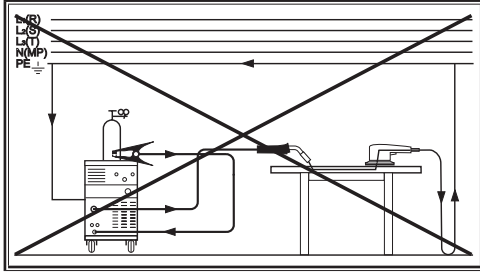


Abb. 5: Incorrect

- ❑ Ne pas poser la borne de terre sur le dispositif de soudage ou sur la bouteille de gaz, sinon le courant de soudage est conduit sur les fils du conducteur de protection et détruit ceux-ci.

12.5 Installation de la bobine de fil de soudage

- Ouvrir la partie latérale et desserrer l'écrou de blocage 20 sur le mandrin de dévidage du fil 22.
- Placer la bobine de fil de soudage sur le mandrin de dévidage et veiller à ce que le mandrin d'entraînement 23 s'enclenche.
- Pour les petites bobines de fil de soudage, utiliser un adaptateur (réf. 620.9650.0).
- Régler le frein du fil 21 de manière à ce que, lors du relâchement du bouton chalumeau, la bobine de fil de soudage ne continue plus de tourner.

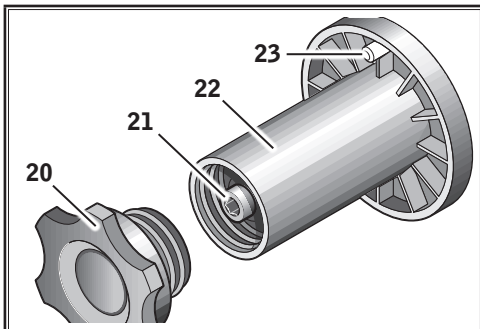


Abb. 6: Mandrin de dévidage du fil

12.6 Enfilage du fil électrode

- Dévisser la buse à courant du chalumeau.
- Ouvrir la partie latérale.
- Le diamètre du fil électrode doit correspondre avec celui qui est gravé et lisible depuis l'avant sur les galets d'avance du fil 25.
- Rabattre le levier basculant 27 latéralement et introduire le fil électrode à travers la tuyère d'introduction 26 et le raccord central 11.

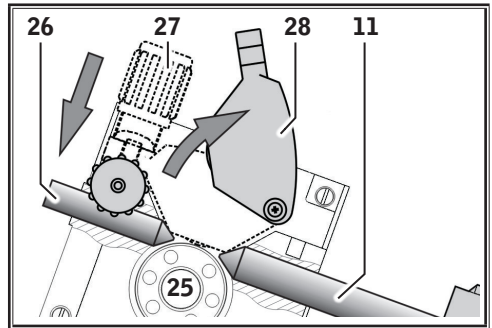


Abb. 7: Ouvrir l'avance à 2 galets

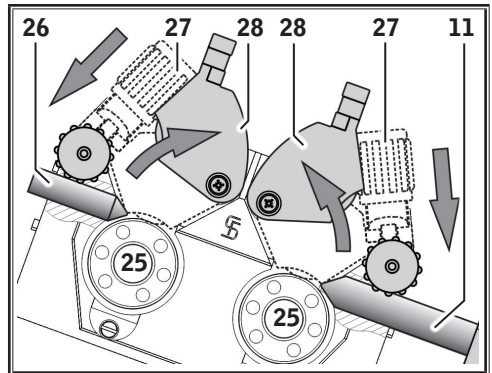


Abb. 8: Ouvrir l'avance à 4 galets

- Ramener les bras de pivotement 28 en position et bloquer à l'aide des leviers de basculement 27.

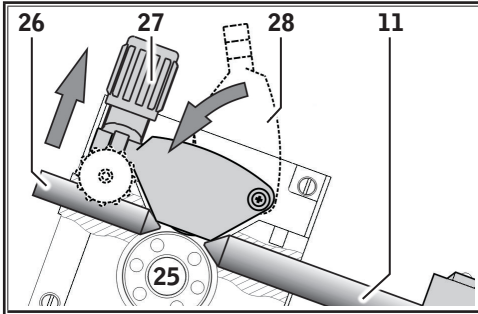


Abb. 9: Fermer l'avance à 2 galets

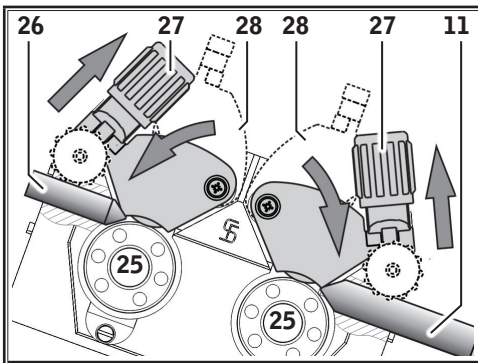


Abb. 10: Fermer l'avance à 4 galets

- ➔ Activer l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.


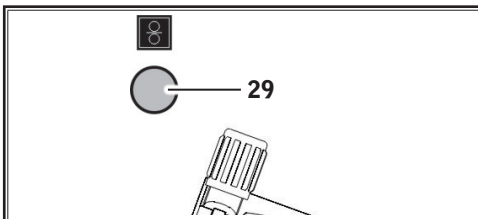


Abb. 11: bouton d'introduction du fil

- ➔ Appuyer sur le bouton d'introduction du fil 29.
- ➔ Régler la pression d'appui à l'aide des vis de réglage 27 de manière à ce que les galets d'avance du fil patinent encore lorsque l'on immobilise la bobine de fil de soudage. Le fil ne doit être ni coincé ni déformé.

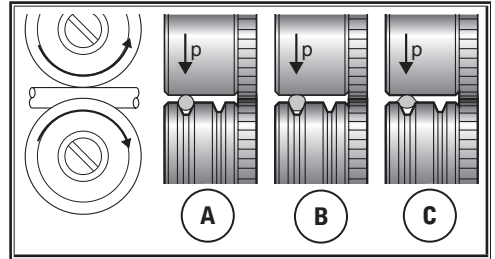

| A | B | C |
|---------|------------------------------|---------------------------------|
| Correct | Pression d'appui trop élevée | Galet d'avance du fil incorrect |

Abb. 12: Galets d'avance du fil

Remarque pour l'unité d'avance munie de 4 roulettes :

- ➔ Régler la pression d'appui des galets d'avance du fil 25 du côté de la tuyère d'introduction 26 sur une valeur plus faible que du côté du connecteur central 11 afin de maintenir le fil électrode tendu à l'intérieur de l'unité d'avance.
- ➔ Maintenir enfoncé le bouton d'introduction du fil 29 jusqu'à ce que le fil sur le col du chalumeau dépasse d'env. 20 mm.
- ➔ Visser la buse de courant correspondant à l'épaisseur de fil dans le chalumeau 1 et couper l'extrémité du fil qui dépasse.

12.7 Raccordement de la bouteille de gaz protecteur

- ➔ Placer la bouteille de gaz protecteur 14 sur le plateau et l'immobiliser à l'aide des deux chaînes de sécurité 1.
- ➔ Ouvrir plusieurs fois brièvement le robinet de la bouteille de gaz protecteur 32 pour évacuer les impuretés éventuellement présentes.
- ➔ Raccorder le détendeur 13 à la bouteille de gaz protecteur 14.
- ➔ Visser le flexible de gaz protecteur 5 sur le détendeur.

- Ouvrir le robinet 32 de la bouteille de gaz protecteur 14.
- Eteindre l'appareil à l'aide du sectionneur principal 9.
- Appuyer sur la touche chalumeau et la maintenir enfoncée.
- Activer l'appareil à l'aide du sectionneur principal 9.
- ✓ L'électrovanne de l'appareil est activée pour 10 secondes.
- Régler le débit de gaz sur la vis de réglage 35 du détendeur 13. La quantité de gaz est affichée sur le débitmètre 34.

Règle empirique :

Débit de gaz = Diamètre du fil x 10 l/min.

- Le contenu de la bouteille est affiché sur le manomètre de contenu 33.

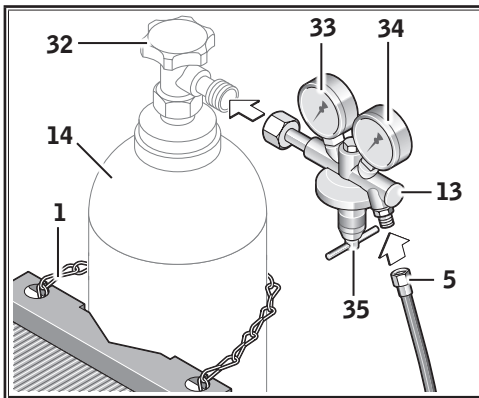


Abb. 13: Raccordement de la bouteille de gaz protecteur

12.8 Equipement de l'installation pour le soudage avec un fil en aluminium

- Remplacer le galet d'avance du fil par un galet d'avance du fil adéquat en aluminium.

- Remplacer le chalumeau acier contre un chalumeau alu, ou remplacer la spirale interne en acier par une âme en Teflon.
- Retirer le tube de guidage 43 dans le connecteur central 11.
- Raccourcir l'âme en Teflon 41 de manière à qu'elle atteigne presque le galet d'avance du fil 25 et pousser le tube en laiton raccourci conformément 42 afin de stabiliser l'âme en Teflon en saillie 41.
- Serrer le chalumeau et enfiler le fil électrode.



Les références des pièces de rechange dépendent du type de chalumeau utilisé et du diamètre du fil et sont visibles dans les listes de pièces de rechanges du chalumeau.

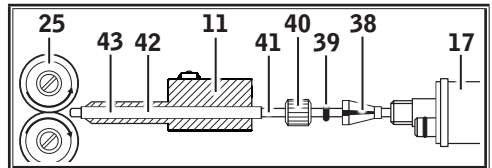


Abb. 14: Guidage du fil

- 11 Prise centrale
- 17 Connecteur central (chalumeau)
- 25 Galet d'avance du fil
- 38 Manchon de retenue (= pièce de serrage) des âmes en Teflon ou en plastique pour diamètres extérieurs de 4,0 mm et 4,7 mm
- 39 Joint torique empêchant la sortie du gaz
- 40 Écrou-raccord
- 41 L'âme en Teflon
- 42 Le tube protecteur pour âmes en téflon/plastique d'un diamètre extérieur de 4 mm remplace le tube de guidage en acier 43 dans le connecteur central. Avec le diamètre extérieur 4,7 mm, le tube n'est pas nécessaire.

13 Mise en service

13.1 Panneau de commande BasicPlus

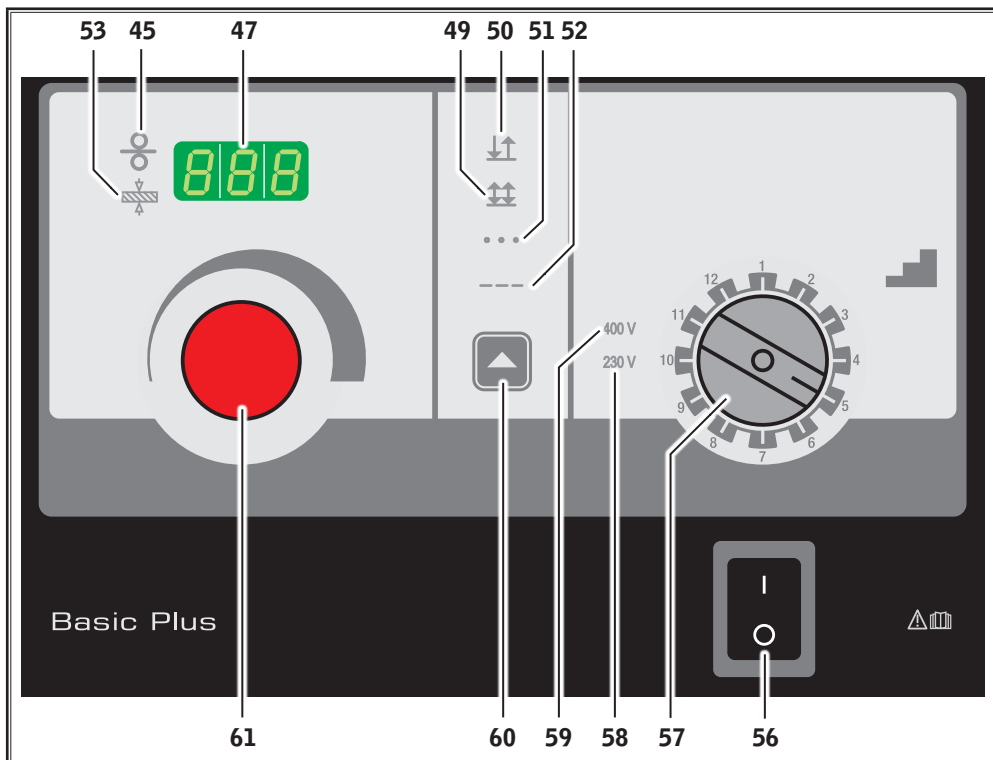


Abb. 15: Panneau de commande BasicPlus

- 45** Symbole Vitesse d'avance du fil
S'allume lorsque la vitesse d'avance du fil est affichée dans l'affichage à 7 segments 47 en m/min ou comme valeur de correction en %.
- 47** Affichage à 7 segments Avance du fil/Épaisseur du matériau
Selon le mode, l'avance du fil, l'épaisseur du matériau, le niveau de soudage ou alternativement le code et la valeur des paramètres secondaires sont affichés.
- 49** Symbole « 4 temps »
S'allume lorsque la fonction 4 temps est activée.
- 50** Symbole « 2 temps »
S'allume lorsque la fonction 2 temps est activée.
- 51** Symbole Points
S'allume lorsque la fonction Points est activée.
- 52** Symbole Intervalle
S'allume lorsque la fonction Intervalle est activée.

- 53** Symbole Epaisseur du matériau
S'allume lorsque l'épaisseur du matériau est affichée en mm dans l'affichage à 7 segments 47.
- 56** Sectionneur principal
Sert à allumer et à éteindre l'appareil de soudage.
- 57** Commutateur à gradins Epaisseur du matériau/Niveau de soudage
Lors du réglage du commutateur à gradins, l'épaisseur du matériau ou bien le niveau de soudage sont affichés pour 2 secondes dans l'affichage à 7 segments 47.
- 58** Symbole 230 V
S'allume lorsque la tension d'alimentation 230 V est activée (en cas d'appareil réglable).
- 59** Symbole 400 V
S'allume lorsque la tension d'alimentation 400 V est activée.
- 60** Touche Mode de fonctionnement
Sert à sélectionner du mode de fonctionnement
2 temps, 4 temps, Points et Intervalle.
- 61** Bouton tournant Avance du fil
Sert à régler l'avance du fil.
En activant le bouton tournant, l'avance du fil est affichée comme valeur de correction en % dans l'affichage à 7 segments 47, après de l'avoir ajustée comme valeur de vitesse en m/min.

13.2 Panneau de commande ControlPro

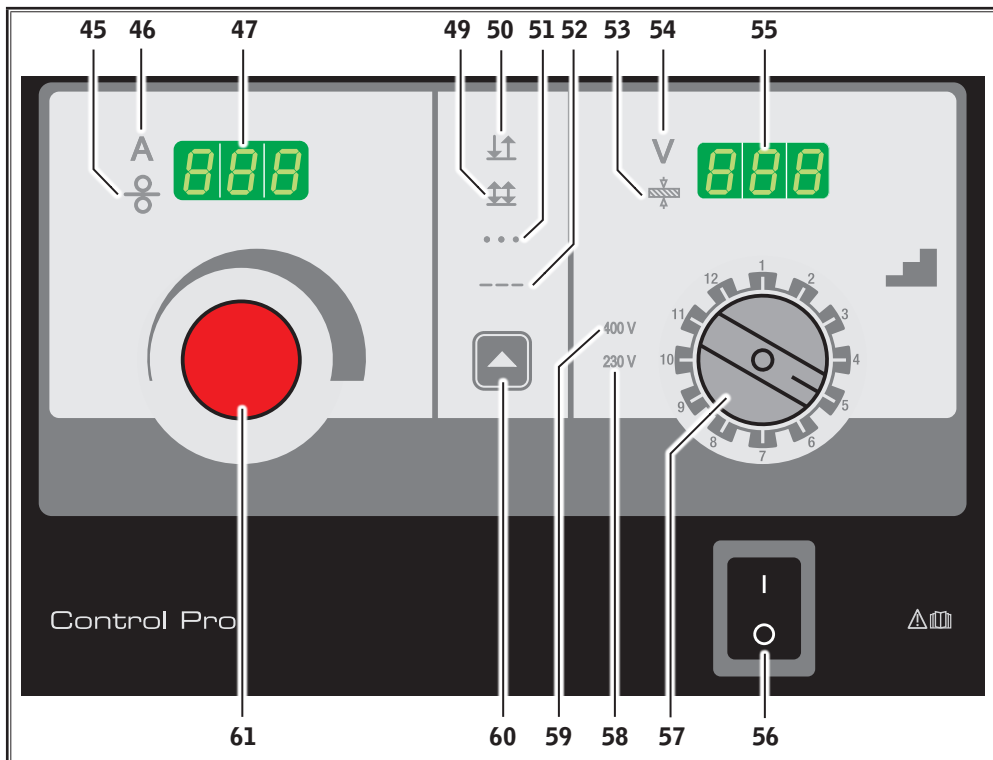


Abb. 16: Panneau de commande ControlPro

- | | |
|---|--|
| <p>45 Symbole Vitesse d'avance du fil S'allume lorsque la vitesse d'avance du fil est affichée en m/min dans l'affichage à 7 segments 47.</p> <p>46 Symbole Courant de soudage S'allume lorsque le courant de soudage est affiché en ampère dans l'affichage à 7 segments 47.</p> <p>47 Affichage à 7 segments Courant de soudage/Avance du fil Selon le mode, l'avance du fil, le courant de soudage ou la valeur des paramètres secondaires sont affichés.</p> | <p>49 Symbole « 4 temps » S'allume lorsque la fonction 4 temps est activée.</p> <p>50 Symbole « 2 temps » S'allume lorsque la fonction 2 temps est activée.</p> <p>51 Symbole Points S'allume lorsque la fonction Points est activée.</p> <p>52 Symbole Intervalle S'allume lorsque la fonction Intervalle est activée.</p> <p>53 Symbole Epaisseur du matériau S'allume lorsque l'épaisseur du</p> |
|---|--|

matériau est affichée en mm dans l'affichage à 7 segments 55.

- 54** Symbole Tension de soudage
S'allume lorsque la tension de soudage est affichée en volt dans l'affichage à 7 segments 55.
- 55** Affichage à 7 segments Epaisseur du matériau/Tension de soudage
Selon la courbe caractéristique sélectionnée (voir chapitre Sélection de la courbe caractéristique) ou le mode sélectionné, l'épaisseur du matériau, la tension de soudage ou le code des paramètres secondaires sont affichés.
- 56** Sectionneur principal
Sert à allumer et à éteindre l'appareil de soudage.
- 57** Commutateur à gradins Epaisseur du matériau/Tension de soudage
Sert à régler l'épaisseur du matériau ou bien la tension de soudage, la valeur est affichée dans l'affichage à 7 segments 55.
- 58** Symbole 230 V
S'allume lorsque la tension d'alimentation 230 V est activée (en cas d'appareil réglable).
- 59** Symbole 400 V
S'allume lorsque la tension d'alimentation 400 V est activée.
- 60** Touche Mode de fonctionnement
Sert à sélectionner du mode de fonctionnement
2 temps, 4 temps, Points et Intervalle.
- 61** Bouton tournant Avance du fil
Sert à régler l'avance du fil.
En activant le bouton tournant, l'avance du fil est affichée comme valeur de correction en % dans l'affichage à 7 segments 47, après de l'avoir ajustée comme valeur de vitesse en m/min.

13.3 Affichage du courant/de la tension

47 Affichage du courant

55 Affichage de la tension

Les valeurs réelles de la tension de soudage et du courant de soudage sont affichées pendant et après le soudage. En cas de modification de réglages de soudage par l'opérateur (p. ex. commutateur à gradins, bouton tournant, bouton), les paramètres principaux l'avance du fil et l'épaisseur du matériau s'affichent.

13.4 Sélection de la courbe caractéristique

- ❑ Le sélecteur de la courbe caractéristique 65 et la table correspondante se trouvent dans le carter d'avance du fil.





|  | $\frac{\circ}{\circ} \pm$ mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|---------------------------------|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Table de courbes caractéristiques



Le contenu de la table peut différer de celui de votre appareil de soudage. Les courbes caractéristiques sont adaptées individuellement à chaque type d'appareil.

- ➔ Sélectionner dans la table de courbes caractéristiques la combinaison matériau-fil-gaz souhaitée.
- ➔ Lire le numéro de courbe caractéristique correspondant dans la colonne à droite.

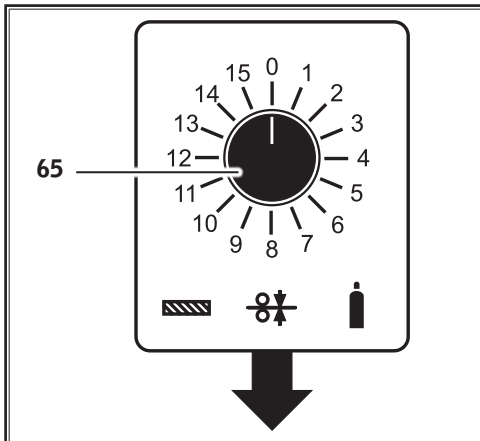


Abb. 18: Sélecteur de la courbe caractéristique

- ➔ Adjuster le numéro lu au sélecteur de la courbe caractéristique 65.
- ❑ Sous le numéro de la courbe caractéristique 0 (mode manuel)
 - se trouve la combinaison matériau-fil-gaz. L'avance du fil et la tension de soudage peuvent être réglée manuellement.
 - le niveau de soudage est affiché au lieu de l'épaisseur du matériau (BasicPlus).
 - la valeur de consigne de la tension de soudage est affichée au lieu de l'épaisseur du matériau (ControlPro).



En cas d'une sélection d'un numéro non attribué sur le sélecteur de la courbe caractéristique 65, le message d'erreur « noP » est affiché dans l'affichage à 7 segments 47.

13.5 Paramètres principaux

| Paramètres | Symbole | Code | Valeur standard | Plage de réglage |
|---|---------|------|-----------------|-------------------|
| Avance du fil en % (correction positive) | | | 0 | -80..+99 |
| Avance du fil en % (correction négative) | | | | |
| Affichage comme valeur de correction en cas de réglage au bouton tournant 61 | | | | |
| Avance du fil en m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Affichage comme valeur de vitesse en m/min après le réglage au bouton tournant 61 | | | | |
| Epaisseur du matériau (en cas de courbe caractéristique sélectionnée) | | - | - | - |
| Valeur de consigne de la tension de soudage (en mode manuel, seulement Control Pro) | | - | - | - |
| Niveau de soudage (en mode manuel) | | - | - | 1..6, 1..7, 1..12 |

13.6 Paramètres secondaires

- Appuyer sur la touche « mode de fonctionnement » 60 pendant au moins 2 secondes.
- ✓ L'affichage à 7 segments 47 affiche alternativement le code et la valeur des paramètres secondaires. (BasicPlus)
- ✓ L'affichage à 7 segments 47 affiche la valeur des paramètres secondaires, l'affichage à 7 segments 55 le code des paramètres secondaires. (ControlPro)

- Appuyer sur la touche « mode de fonctionnement » 60 plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le code du paramètre secondaire souhaité est affiché.
- Définir la valeur des paramètres secondaires souhaitée avec le bouton tournant 61.
- Quitter les paramètres secondaires en appuyant sur la touche « mode de fonctionnement » 60 pendant au moins 2 secondes.

| Paramètres | Code | Réglages en usine | Mode | | | |
|--|------|-------------------|---------|---------|---------|------------|
| | | Plage | 2 temps | 4 temps | Pointer | Intervalle |
| Temps pré gaz | | 0,1 s | x | x | x | x |
| | | 0,0...10,0 s | | | | |
| Vitesse démarrage | | 1,0 m/min | x | x | x | x |
| | | 0,5...15,0 m/min | | | | |
| Temps de pointage | | 1,0 s | | | | x |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Temps burn-back-fil | | 100 % | x | x | x | x |
| | | 0...300 % | | | | |
| Temps postgaz | | 0,5 s | x | x | x | x |
| | | 0,1...20,0 s | | | | |
| Temps intervalle en marche | | 1,0 s | | | | x |
| | | 0,1...10,0 s | | | | |
| Temps intervalle en arrêt | | 0,2 s | | | | x |
| | | 0,1...1,0 s | | | | |
| Info version | | - | x | x | x | x |
| Valeur de consigne de la tension de soudage au lieu de l'épaisseur du matériau | | off | x | x | x | x |
| | | off/on | | | | |

Tab. 6: Paramètres secondaires

13.7 Fonctions spéciales

Test de gaz

- ➔ Eteindre l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.
- ➔ Appuyer sur la touche chalumeau et la maintenir enfoncée.
- ➔ Activer l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.
- ✓ L'électrovanne de l'installation est activée et l'alimentation en gaz peut être contrôlée/réglée. La fonction reste activée pendant 30 secondes puis s'arrête automatiquement. Le test de gaz peut être arrêté par un nouvel actionnement de la touche chalumeau.

Test de ventilateur

- ➔ Activer l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.
- ✓ Le ventilateur commence brièvement comme contrôle de fonctionnement.

Test de la plage de réglage

- ➔ Appuyer sur la touche « mode de fonctionnement » 60 pendant au moins 2 secondes.
- ✓ Tous les afficheurs de la plage de réglage clignotent pendant environ 20 secondes.

13.8 Restaurer les paramètres usine

Reset maître



Attention ! Tous les paramètres personnels sont supprimés.

Tous les paramètres principaux et secondaires sont réinitialisés sur leur réglage en usine.

- ➔ Eteindre l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.
- ➔ Appuyer sur la touche « mode de fonctionnement » 60 et la maintenir enfoncée.
- ➔ Activer l'appareil de soudage à l'aide du sectionneur principal 9.
- ✓ Tous les symboles et afficheurs s'allument brièvement en vue de la confirmation.

14 Messages

En cas de dérangement, un code d'erreur s'affiche sur l'affichage à 7 segments 47.



Tant qu'un code d'erreur est affiché, le sou-dage est impossible.

| Code | Descriptif de l'erreur | Remarque | Dépannage |
|------|------------------------|---|--|
| E00 | aucun programme | Pour le numéro de la courbe caractéristique sélectionné, il n'existe aucun programme valable. | Sélectionner une autre courbe caractéristique. |
| | | Au lieu de l'épaisseur du matériau « --- » s'affiche et en appuyant le bouton chalumeau « E00 » s'affiche. En cas de courbe caractéristique activée, il n'est pas possible de souder avec le niveau de soudage sélectionné. | Sélectionner un autre niveau de soudage. |

| Code | Descriptif de l'erreur | Remarque | Dépannage |
|------|---|---|--|
| E01 | Température excessive | L'installation a été surchauffée. | Faire refroidir l'installation en mode Standby, vérifier la ventilation. |
| E02 | Surtension secteur | La tension d'entrée du secteur est trop élevée. | Vérifier la tension secteur. |
| E03 | Surintensité de courant | La tension de sortie est trop élevée / court-circuit permanent | Contacteur le technicien SAV |
| E06 | Surtension | La tension de sortie est trop élevée. | Contacteur le technicien SAV |
| E07 | EEProm Total de contrôle erroné | Données de réglage erronées ou absentes | Mettre l'installation hors tension puis la remettre sous tension. |
| E08 | Avance du fil | Consommation de courant du moteur d'avance trop élevée | Souffler de l'air comprimé sur le chalumeau et vérifier l'unité d'avance du fil/remplacer la spirale intérieure du chalumeau |
| E09 | Détection de la tension | Système de mesure de la tension défectueux | Contacteur le technicien SAV |
| E10 | Douille/conduite du chalumeau | Défaut sur la conduite du bouton Chalumeau ou sur la douille du bouton Chalumeau. | Vérifier le chalumeau. |
| E13 | Erreur capteur de temp. | Capteur de température non prêt | Contacteur le technicien SAV |
| E14 | Tension d'alimentation | La tension d'alimentation est trop faible. | Vérifier la tension secteur. |
| E15 | Détection du courant | Erreur de détection du courant | Contacteur le technicien SAV |
| E16 | Tension d'alimentation moteur et contacteur principal | La tension d'alimentation interne est trop faible. (42V~ / 60V-) | Vérifier la tension secteur. |
| E17 | Périphérie surcharge/court-circuit | Court-circuit dans le chalumeau ou la groupe de flexibles, la vanne de gaz ou la conduite, le bouton d'introduction du fil ou la conduite | Vérifier le chalumeau raccordé ou le remplacer. |
| E18 | Erreur de configuration | Sous-ensemble défectueux ou erroné, utilisation d'un logiciel erroné | Contacteur le technicien SAV |

Tab. 7: Messages

15 Élimination des défauts

| Défaut | Cause possible | Dépannage |
|---|---|---|
| Le chalumeau est trop chaud. | La buse de courant n'est pas serrée correctement. | Vérifier |
| Le bouton Chalumeau ne fonctionne pas lorsqu'on l'actionne. | Le contre-écrou du groupe de flexibles du chalumeau sur le connecteur central n'est pas correctement serré. | Serrer le contre-écrou. |
| | Interruption du câble de commande dans le groupe de flexibles du chalumeau | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | La protection thermique s'est déclenchée. | Faire refroidir l'appareil en circuit ouvert. |
| Arrêt ou adhérence du fil sur la buse de courant | Le fil électrode s'est bloqué sur la bobine | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Bavure au début du fil | Recouper l'extrémité du fil. |
| Avance du fil irrégulière ou complètement en panne | Pression d'appui erronée sur l'unité d'avance | Régler d'après la notice d'utilisation. |
| | Chalumeau défectueux | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Le tube de guidage dans le connecteur central manque ou est encrassé. | Insérer le tube de guidage ou le nettoyer |
| | Bobine de fil de soudage mal enroulée | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Le fil électrode est recouvert d'une fine couche de rouille. | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | La spirale interne du chalumeau est colmatée par l'abrasion du fil. | Dévisser le chalumeau de l'appareil, retirer la buse de courant sur le chalumeau et souffler de l'air comprimé sur la spirale intérieure. |
| | Spirale intérieure du chalumeau coudée | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Frein du fil réglé trop serré | Régler d'après la notice d'utilisation. |
| L'appareil s'arrête. | Le facteur de marche admissible est dépassé. | Faire refroidir l'appareil en circuit ouvert. |
| | Refroidissement insuffisant des composants | Vérifier l'entrée et la sortie d'air sur l'appareil. |
| Arc ou court-circuit entre la buse de courant et la buse de gaz | Un « pont » d'éclaboussures s'est formé entre la buse de courant et la buse de gaz. | L'enlever à l'aide d'un outil spécial. |

| Défaut | Cause possible | Dépannage |
|--|---|--|
| Arc instable | La buse de courant ne convient pas au diamètre du fil ou la buse de courant est détériorée. | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| Le panneau de commande est complètement éteint. | Une phase manque. | Tester l'appareil sur une autre prise. Vérifier le câble d'alimentation et les fusibles de secteur. |
| Absence de gaz protecteur | Bouteille de gaz vide | Remplacer |
| | Chalumeau défectueux | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Détendeur encrassé ou défectueux | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Robinet de la bouteille de gaz défectueux | Remplacer la bouteille de gaz |
| Le gaz protecteur ne s'arrête pas. | Vanne de gaz colmatée ou bloquée | Déposer le chalumeau et le détendeur, souffler de l'air comprimé sur la vanne de gaz dans le sens inverse du flux. |
| Alimentation en gaz protecteur insuffisante | Réglage incorrect du débit de gaz protecteur sur le détendeur | Régler la quantité de gaz protecteur d'après la notice d'utilisation. |
| | Détendeur encrassé | Vérifier le venturi. |
| | Chalumeau, flexible de gaz colmaté ou non étanche | Vérifier et remplacer si nécessaire |
| | Le gaz protecteur est chassé par un courant d'air. | Éliminer le courant d'air. |
| La puissance de soudage a diminué. | Une phase manque. | Tester l'appareil sur une autre prise, vérifier le câble d'alimentation et les fusibles secteur. |
| | Contact entre conducteur de terre et pièce insuffisant | Réaliser une liaison à la terre dénudée |
| | Le câble de pièce sur l'appareil n'est pas correctement enfiché. | Bloquer le connecteur de terre sur l'appareil par une rotation à droite. |
| | Chalumeau défectueux | Réparation ou remplacement |
| Le connecteur du câble de pièce est chaud. | Le connecteur n'a pas été bloqué par une rotation à droite. | Vérifier |
| L'unité d'avance présente une usure accrue du fil. | Les galets d'avance du fil ne conviennent pas au diamètre du fil. | Installer les galets d'avance du fil qui conviennent. |
| | Pression d'appui erronée sur l'unité d'avance | Régler d'après la notice d'utilisation. |

Tab. 8: Elimination des défauts

16 Entretien et maintenance

16.1 Contrôles réguliers

Avant chaque mise en service de l'appareil de soudage, contrôler l'absence de détérioration des points suivants :

- des câbles et connecteurs secteur,
- des raccords de soudage et du chaluveau de soudage,
- du câble de la pièce et du raccordement de la pièce.

Tous les deux mois, nettoyer l'appareil de soudure à l'air comprimé.

- Arrêter l'appareil.
- Retirer le connecteur secteur.
- Dévisser les deux parties latérales de l'appareil.
- Soumettre l'appareil de soudure à de l'air comprimé sec et à faible pression. Eviter de souffler de l'air directement sur les composants électroniques afin d'éviter des dommages.
- Revisser les deux parties latérales de l'appareil.



Ne jamais effectuer vous-même les réparations et modifications techniques.

Dans ce cas, la garantie est annulée et le fabricant décline toute responsabilité pour l'appareil.



En cas de problèmes et de réparations, s'adresser à un revendeur Lorch agréé.

16.2 Entretien du chalumeau

- Avec une pince spéciale appropriée, nettoyer les éclaboussures de soudage de la paroi interne de la buse de gaz.
- Vaporiser la paroi intérieure de la buse de gaz avec un lubrifiant ou utiliser à cet effet une pâte protectrice pour buse.
- ✓ Cela empêche l'adhérence des projections de métal.

17 Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|--------|--|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Soudage | | | | | | | | | | |
| Zone de soudage ($I_{2min} \dots I_{2max}$) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Zone de soudage ($U_{2min} \dots U_{2max}$) | V | 14,8..21,5 | 14,8..21,5 | 15,3..22,5 | 15,3..24,5 | 15,3..24,5 | 15,5..26,5 | 15,5..26,5 | 15,5..29,0 | 15,5..29,0 |
| Tension en circuit ouvert | V | 14,4..26,9 | 14,4..26,9 | 16,7..38,0 | 14,5..40,3 | 14,5..40,3 | 16,3..35,1 | 16,3..35,1 | 16,3..40,2 | 16,3..40,2 |
| Réglage de la tension | Niveau | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nature courbe caractéristique | | Courbe caractéristique de la tension constante | | | | | | | | |
| FM 100 % | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| FM 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Caractéristiques techniques ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| FM avec courant max. | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fils soudables en acier | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Fils soudables en aluminium | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Fils soudables en CrNi | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Fils soudables en CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vitesse d'avance du fil | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Secteur | | | | | | | | | | |
| Tension secteur 3~ (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| Tolérance tension secteur positive | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tolérance tension secteur négative | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Puissance absorbée S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Puissance absorbée S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Puissance absorbée S1 (courant max.) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Courant absorbé I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Courant absorbé I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Courant absorbé I1 (courant max.) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Courant de secteur effectif le plus fort | I _{1eff} /A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Facteur de puissance (à I2max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Fusible secteur (retardé) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Connecteur secteur | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Appareil | | | | | | | | | | |
| Type de protection (selon EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Classe d'isolation | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Mode de refroidissement | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Emission de bruits | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Dimensions et poids | | | | | | | | | | |
| Cotes source de courant (LxPxH) | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Poids source de courant | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Version standard | | | | | | | | | | |
| Unité d'avance | Roulettes | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 9: Caractéristiques techniques

¹) mesuré à une température ambiante de 40° C

²) En cas d'opération de 1 ~ 230 V, la puissance est limitée.

18 Options et Accessoires

18.1 Kits de chalumeaux

| Chalumeaux recommandés | | Type d'appareil | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Kit de chalumeau | Numéro de commande du chalumeau | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 Chalumeau ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 Chalumeau ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 Chalumeau ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 Chalumeau ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 Chalumeau ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 Chalumeau ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 Chalumeau ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 Chalumeau ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 Chalumeau ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 10: Kits de chalumeaux

19 Elimination



Uniquement pour pays de l'UE.

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE

relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à la transposition en droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés et triés, puis recyclés de façon écologique.

20 Service après-vente

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Allemagne
Téléphone : +49 (0)7191 503-0
Télécopie : +49 (0)7191 503-199

21 Déclaration de conformité

Nous attestons sous notre responsabilité, que ce produit est conforme aux normes ou documents normalisés suivants : EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 conformément aux dispositions des directives 2006/95/CEE, 2004/108/CEE.



Wolfgang Grüb
Directeur

Lorch Schweißtechnik GmbH

Uitgegeven door LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Telefoon: +49 (0) 7191 / 503-0
Fax: +49 (0) 7191 / 503-199

Internet: www.lorch.biz
E-mail: info@lorch.biz

Documentnummer 909.1229.9-02

Uitgavedatum 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Deze documentatie inclusief alle onderdelen is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik resp. wijziging buiten de nauwe grenzen van de Auteurswet is zonder toestemming van LORCH Schweißtechnik GmbH verboden en strafbaar.

Dat geldt met name voor kopieën, vertalingen, microfilms en het opslaan en verwerken in elektronische systemen.

Technische wijzigingen Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld, op grond waarvan wij ons technische wijzigingen voorbehouden.

Inhoudsopgave

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|---|------------|
| 1 | Apparaatelementen | 56 | 14 | Meldingen | 72 |
| 2 | Verklaring van de symbolen . | 57 | 15 | Verhelpen van storingen . . . | 74 |
| 2.1 | Betekenis van de symbolen in het bedieningshandboek | 57 | 16 | Onderhoud | 76 |
| 2.2 | Betekenis van de symbolen op het apparaat | 57 | 16.1 | Regelmatige controles | 76 |
| 3 | Uw veiligheid | 57 | 16.2 | Pistoolonderhoud | 76 |
| 4 | Bedoeld gebruik | 58 | 17 | Technische specificaties . . . | 76 |
| 5 | Bescherming apparaat | 58 | 18 | Opties en toebehoren | 78 |
| 6 | Geluidsemisatie | 58 | 18.1 | Laspistool-sets | 78 |
| 7 | Omgevingscondities | 59 | 19 | Afvalverwerking | 79 |
| 8 | Veiligheidstest (in het kader van het voorkomen van ongevallen) | 59 | 20 | Service | 79 |
| 9 | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | 59 | 21 | Verklaring van overeenstem- ming | 79 |
| 10 | Transport en opstelling | 60 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list | 216 |
| 11 | Beknopte bedieningshandleiding | 61 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12 | Voor de inbedrijfstelling | 62 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.1 | Laspistool aansluiten | 62 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro | 218 |
| 12.2 | Massakabel aansluiten | 62 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.3 | Netspanning kiezen | 62 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.4 | Massaklem bevestigen | 62 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 12.5 | De lasdraadspoel plaatsen | 63 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 12.6 | De draadelektrode invoeren | 63 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 12.7 | Beschermgasfles aansluiten | 64 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 12.8 | Ombouwen van de instalatie voor het lassen met aluminiumdraad | 65 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13 | Inbedrijfstelling | 66 | 23 | Stromlaufplan / schematic . | 226 |
| 13.1 | Bedieningspaneel BasicPlus | 66 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| 13.2 | Bedieningspaneel ControlPro | 68 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| 13.3 | Stroom-/spanningsweergave | 69 | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro . | 230 |
| 13.4 | Kenlijn kiezen | 70 | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro . | 232 |
| 13.5 | Hoofdparameters | 71 | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro . | 234 |
| 13.6 | Nevenparameters | 71 | | | |
| 13.7 | Speciale functies | 72 | | | |
| 13.8 | Instellingen resetten | 72 | | | |

1 Apparaatelementen

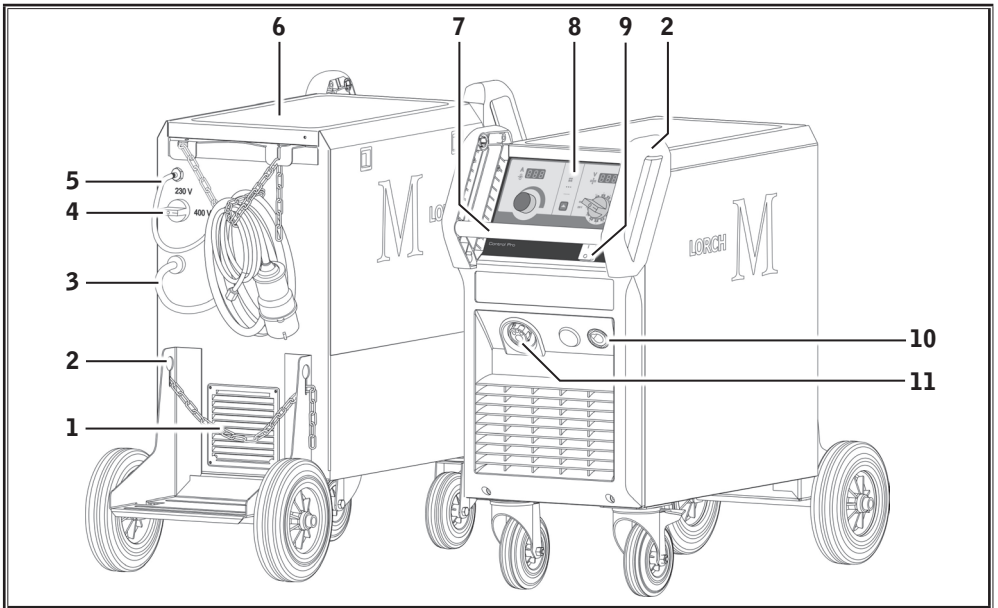


Abb. 1: Apparaatelementen

- | | | | |
|---|--|----|--------------------------------|
| 1 | Flessenketting | 8 | Bedieningspaneel |
| 2 | Hijspunten | 9 | Hoofdschakelaar |
| 3 | Netkabel | 10 | Aansluitbus voor werkstukkabel |
| 4 | Omschakelaar netspanning (bij omschakelbare apparaten) | 11 | Centrale bus |
| 5 | Gasslang | | |
| 6 | Opbergvlak | | |
| 7 | Handvat | | |



Afgebeelde of beschreven accessoires worden deels niet meegeleverd. Wijzigingen voorbehouden..

2 Verklaring van de symbolen

2.1 Betekenis van de symbolen in het bedieningshandboek



Gevaar voor lijf en leden!

Bij veronachtzaming van de waarschuwingen kan licht of ernstig letsel, of zelfs de dood het gevolg zijn.



Gevaar voor materiële schade!

Bij veronachtzaming van de waarschuwingen kan schade aan werkstukken, gereedschappen en inrichtingen ontstaan.



Algemene informatie!

Geeft nuttige informatie ten aanzien van product en uitrusting aan.

2.2 Betekenis van de symbolen op het apparaat



Gevaar!

De gebruikersinformatie in het bedieningshandboek doorlezen.



De netstekker uit het stopcontact trekken!

Voordat de behuizing mag worden geopend, de netstekker uit de wandcontactdoos trekken.

3 Uw veiligheid



Veilig met het apparaat werken is alleen mogelijk, wanneer zowel de handleiding als de veiligheidsaankwijzingen volledig worden gelezen en de daarin aangegeven instructies strikt worden opgevolgd.

Laat u zich voor het eerste gebruik praktisch voorlichten. Houd u aan de ongevalpreventievoorschriften¹).



Vóór het lassen eerst oplosmiddelen, ontvettingsmiddelen en andere brandbare materialen uit het werkgebied verwijderen. Dek brandbare materialen af die niet te verplaatsen zijn. Las alleen als de omgevingslucht geen hoge concentraties stof, zuurdampen, gasen of explosieve substanties

bevat. Extra voorzichtigheid is geboden bij reparatiewerkzaamheden aan leidingssystemen en tanks die brandbare vloeistoffen bevatten of bevat hebben.



Raak nooit onderdelen binnen of buiten de behuizing aan die onder netspanning staan. Raak nooit de laselektrode of onder lasspanning staande delen aan als het apparaat is ingeschakeld.



Apparaat niet in de regen plaatsen, afsprengen of stoomstralen.



Las nooit zonder laskap. Waarschuw mensen in uw omgeving tegen de vlamboogstraling.



Gebruik een geschikte afzuiginstallatie voor gasen en snijdampen.

Gebruik een lashelm met een adembeschermingssysteem

¹ Alleen voor Duitsland. Verkrijgbaar bij Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, D-50939 Köln.

wanneer het gevaar bestaat las- of snijdampen in te ademen



Wordt tijdens het werk de netkabel beschadigd of doorgesneden, raak de kabel dan niet aan, maar trek direct de netstekker uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigde kabel.



Zorg voor een brandblusser binnen handbereik. **Voer na beëindiging** van de laswerkzaamheden een brandcontrole uit (zie UVV*).



Probeer nooit de drukregelaar te demonteren. Vervang een defect reduceerventiel.



Transporteer en plaats het apparaat altijd op een stevige en vlakke ondergrond. **De maximaal toelaatbare** hellingshoek voor transport en plaatsing is 10°.

- Service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een geschoolde, erkende elektromonteur.
- Let op een goed en rechtstreeks contact van de massakabel in de directe omgeving van de las. Laat de lasstroom niet via kettingen, kogellagers, staalkabels of isolatiekabels lopen. Deze kunnen daarbij smelten.
- Zeker uzelf en het apparaat wanneer op hooggelegen of sterk hellende plaatsen wordt gewerkt.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een correct geaard elektriciteitsnet. (3-fase 4-draden systeem met geaarde nulleider of 1-fase 3-draden systeem met geaarde nulleider) Wandcontactdoos en verlengkabel moeten een goed werkende aardleider hebben.
- Draag beschermende kleding, handschoenen en lasschoort.
- Scherm de plaats van werken af met verplaatsbare wanden of gordijnen.

- Ontdooi geen bevroren buizen of leidingen met behulp van een lasapparaat.
- In afgesloten ketels, onder nauwe omstandigheden en bij verhoogd elektrisch risico, mogen alleen apparaten met het S-teken worden gebruikt.
- Schakel het apparaat uit en sluit de afsluiter van de gasfles tijdens pauzes.
- Gebruik de veiligheidsketting om te voorkomen dat de gasfles omvalt.
- Verwijder de netstekker uit de wandcontactdoos, voordat van werkplek wordt veranderd of aan het apparaat wordt gewerkt.

Neem de voor uw land geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Wijzigingen voorbehouden.

4 Bedoeld gebruik

Het apparaat is bestemd voor het lassen van staal, aluminium en legeringen, , alswel voor het solderen van CuSi-draden, zowel voor commerciële als industriële toepassingen.

5 Bescherming apparaat

Het apparaat is elektronisch beveiligd tegen overbelasting. Gebruik geen sterkere zekeringen dan die zijn vermeld op het typeplaatje van het apparaat.

Sluit voordat met het lassen wordt begonnen het zijdeksel.

6 Geluidsemissie

Het geluidsniveau van het apparaat is lager dan 70 dB(A), gemeten bij een normlast volgens EN 60974-1 bij maximaal werkpunt.

7 Omgevingscondities

Temperatuurbereik van de omgevingslucht:

in bedrijf: -10 °C ... +40 °C (+14 °F...+104 °F)
 bij transport
 en opslag: -25 °C ... +55 °C (-13 °F...+131 °F)

Relatieve luchtvochtigheid:

t/m 50 % bij 40 °C (104 °F)
 t/m 90 % bij 20 °C (68 °F)



Bedrijf, opslag en transport mogen alleen binnen de aangegeven bereiken plaatsvinden! Het gebruik buiten deze bereiken geldt als onbedoeld. Voor daardoor ontstane schade is de fabrikant niet aansprakelijk.

De omgevingslucht mag geen stof, zuren, corrosieve gassen of andere schadelijke stoffen bevatten!

8 Veiligheidstest (in het kader van het voorkomen van ongevallen)

De gebruiker van beroepsmatig inzetbare lasapparatuur is verplicht, bij gebruik van deze apparatuur regelmatig een veiligheidstest op deze apparatuur volgens VDE 0544-4 (NEN 3140) te laten uitvoeren. Het advies van Lorch is om dat één keer in de 12 maanden te laten uitvoeren.

Ook bij aanpassingen of reparaties aan de apparatuur moet een veiligheidstest worden uitgevoerd.



Ondeskundig uitgevoerde veiligheidstesten kunnen leiden tot onherstelbare beschadiging van de installatie. Nadere informatie over de veiligheidstesten is verkrijgbaar bij de geautoriseerde Lorch-servicepunten.

9 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Dit product voldoet aan de huidige geldende EMC-normen. Let bij het gebruik op het volgende:

- Het apparaat is bestemd voor het lassen zowel in de handel en nijverheid als in de industrie (CISPR 11 class A). Bij gebruik in andere omgevingen (b. v. woongebieden) kunnen andere elektrische apparaten worden gestoord.
- Tijdens de inbedrijfstelling kunnen elektromagnetische problemen ontstaan in:
 - elektriciteitsleidingen, stuurkabels, signaal- en telecommunicatieleidingen in de nabijheid van het lasapparaat
 - televisie- en radiozenders en -ontvangers
 - computers en andere regelingsvoorzieningen
 - beveiligingen van onder andere commerciële gebouwen en dergelijke (b. v. alarminstallaties)
 - pacemakers en gehoorapparaten
 - instrumenten voor kalibreren of meten
 - niet of slecht ontstoorde apparaten

Als andere voorzieningen in de omgeving worden gestoord, kunnen extra afschermingen nodig zijn.

- De storingsomgeving is niet beperkt tot het terrein waar men zich bevindt. Dit is mede afhankelijk van de bouwwijze van het gebouw en andere plaatselijke werkzaamheden en invloeden.

Gebruik het apparaat overeenkomstig de informatie en aanwijzingen van de producent. De gebruiker is verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van het apparaat. Treden elektromagnetische storingen op, dan is de gebruiker (evt. met technische hulp van de producent) verantwoordelijk voor het verhelpen ervan.

10 Transport en opstelling



Letselgevaar door omlaag vallen en omvallen van het apparaat.

Tijdens het transport met behulp van een mechanische hijsvoorziening (b.v. een kraan, ...) mogen alleen de hier getoonde hijspunten worden gebruikt. Daarvoor geschikte hijsmiddelen gebruiken.


Elk opnamepunt mag uitsluitend apart belast worden. Voer bijvoorbeeld een spangordel **niet** door beide handgrepen, waardoor ze naar elkaar getrokken worden en kunnen breken!

Het apparaat mag niet met een vorkheftruck of vergelijkbare voorzieningen aan de behuizing worden opgetild.

Neem voor het transport de gasfles van het lasapparaat.



Transporteer en plaats het apparaat altijd op een stevige en vlakke ondergrond. De maximaal toelaatbare hellingshoek voor transport en plaatsing is 10° .

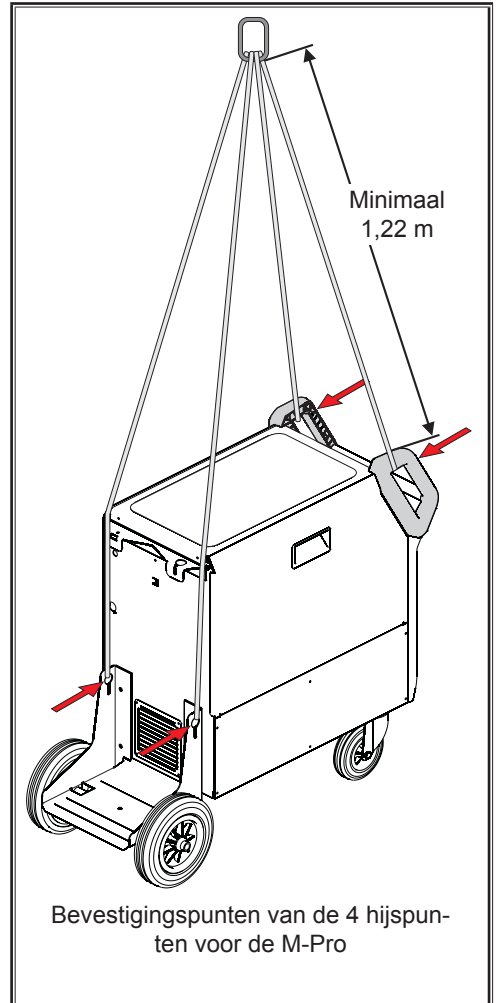

11 Beknopte bedieningshandleiding



Een uitvoerige omschrijving vindt u in het hoofdstuk „Vóór de inbedrijfstelling“ pag. 114 en hoofdstuk „Inbedrijfstelling“ pag. 118

- ⌚ Beschermgasfles op de installatie plaatsen en met veiligheidsketting 1 borgen.
- ⌚ Schroefkap van de beschermgasfles verwijderen en gasflesklep 32 kort openen (uitblazen).
- ⌚ Drukregelaar 13 aansluiten op de beschermgasfles.
- ⌚ Beschermgasleiding 5 van de installatie aansluiten op de drukregelaar en beschermgasfles openen.
- ⌚ Netstekker in het stopcontact steken
- ⌚ Massakabel aan aansluitbus 10 aansluiten en massaklem aan het werkstuk bevestigen.
- ⌚ Draadaanvoerrollen 25 overeenkomstig de gekozen lasdraad op de aanvoereenheid plaatsen, de aandrukkracht in de stand 2 zetten.
- ⌚ Laspistool aan de centrale aansluitbus 11 aansluiten en stroomtip aan de gekozen lasdraad aanpassen en monteren.
- ⌚ De lasdraad plaatsen.
- ⌚ Pistoolschakelaar ingedrukt houden en hoofschakelaar 9 inschakelen. Magneetventiel wordt ingeschakeld!
- ⌚ Aan het reduceerventiel de gashoeveelheid instellen (vuistregel: draaddiameter x 10 = gashoeveelheid).
- ⌚ De draadinlooptoets 29 ingedrukt houden tot de lasdraad op de zwanenhals ca. 20 mm uit het gasmondstuk steekt.
- ⌚ Aan de kenlijn-keuzeschakelaar 65 de gewenste materiaal-draad-gas-combinatie kiezen.
- ⌚ Met toets 60 bedrijfsmodus 2-takt selecteren.
- ⌚ Met standenschakelaar 57 de materiaaldikte van het te lassen materiaal instellen.
- ⌚ Toortsknop ingedrukt houden = lassen.
- ⌚ Toortstoets loslaten = lassen beëindigd.

12 Voor de inbedrijfstelling

12.1 Laspistool aansluiten

- ➔ Sluit de centrale stekker 17 van het laspistool op de centrale aansluitbus 11 aan.

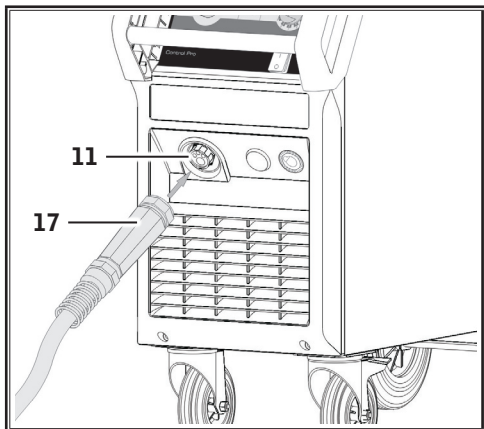


Abb. 2: Laspistool aansluiten

12.2 Massakabel aansluiten

- ➔ Sluit de massakabel 18 op de aansluitbus 10 aan en zet deze goed vast middels deze met naar rechts draaien te fixeren.

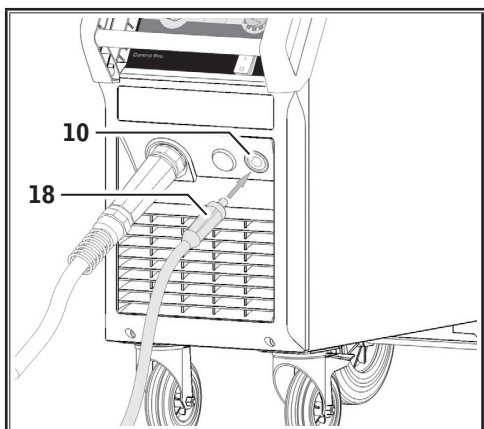


Abb. 3: Massakabel aansluiten

12.3 Netspanning kiezen

(Alleen voor apparatuur met omschakeling netspanning, zie technische gegevens)

- ➔ Kies met de omschakelaar netspanning 4 de gewenste spanningsverzorging uit.
- Voor de werking op 230 V, kunt u de meegeleverde verloopstekker CEE 16 naar 230V gebruiken.



Bij werking op 230V is het vermogen gereduceerd. Bij de maximale lasstroom zijn de waarden ca. 2/3 van de in de technische gegevens aangegeven waarden.

12.4 Massaklem bevestigen

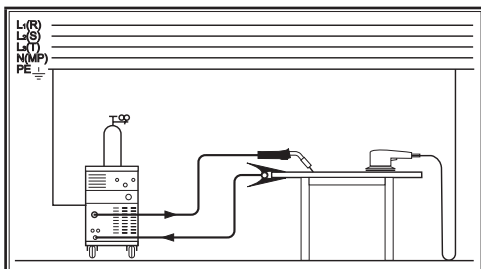


Abb. 4: Correct

- ➔ Bevestig de massaklem in de onmiddellijke nabijheid van de lasplaat, zodat de lasstroom niet via machineonderdelen, kogellagers of elektrische schakelingen kan terugstromen.
- ➔ Sluit de massaklem stevig op de lastafel of het werkstuk aan.

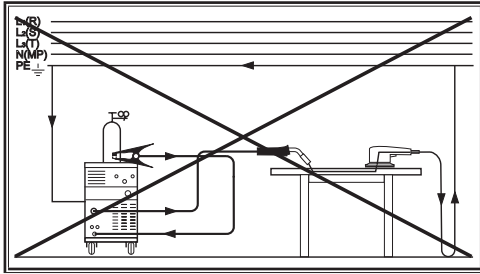


Abb. 5: Verkeerd

- Leg de massaklem niet op het lasapparaat c.q. gasfles, aangezien de lasstroom anders via de aardingsverbindingen gaat lopen en deze onherstelbaar zal beschadigen.

12.5 De lasdraadspool plaatsen

- Open het zijdeel en draai de grote moer 20 van de draadafwikkeldoorn 22 af.
- Steek de lasdraadspool op de draadafwikkeldoorn en let erop dat de meenemerdoorn 23 vastklikt.
- Gebruik voor kleine lasdraadspoolen een adapter (bestelnummer 620.9650.0).
- Stel de draadrem 21 zodanig in dat tijdens het loslaten van de pistoolschakelaar de lasdraadspool net niet meer doordraait.

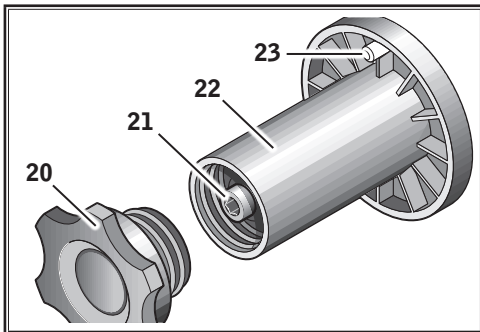


Abb. 6: Draadafwikkeldoorn

12.6 De draadelektrode invoeren

- Schroef de stroomtip van de toorts uit de toorts.
- Open zijdeel van het apparaat.
- De diameter van de draadelektrode moet met de van voren leesbare stempeling op de draadaanvoerrollen 25 overeenstemmen.
- Kantel de tuimelhendel 27 naar de zijkant en voer de draadelektrode door het inloopsputstuk 26 en de centrale bus 11.

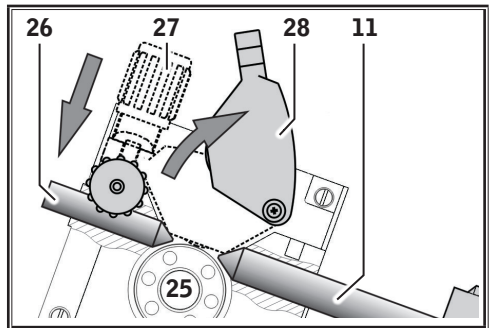


Abb. 7: 2-Rols draadaanvoer openen

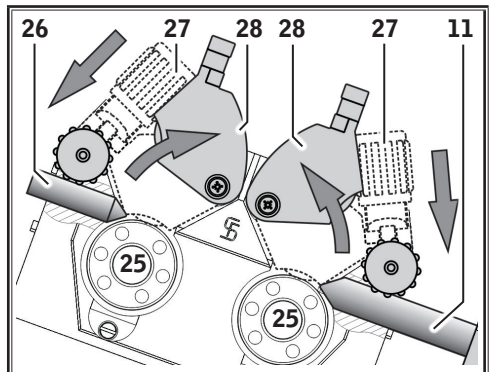


Abb. 8: 4-Rols draadaanvoer openen

- Kantel de zwenkarmen 28 terug en vergrendel deze met de tuimelhendels 27.

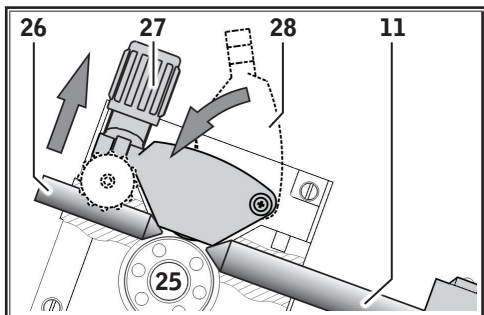


Abb. 9: 2-Rols draadaanvoer sluiten

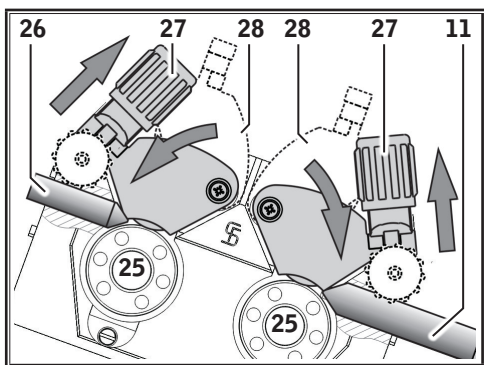


Abb. 10: 4-Rols draadaanvoer sluiten

- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 in.


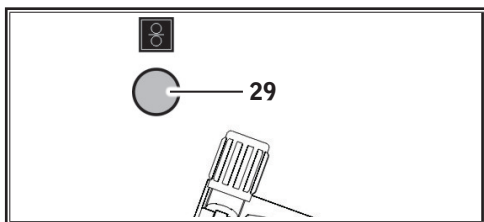


Abb. 11: Draadinloopknop

- ➔ Houdt draadinloopknop 29 ingedrukt.
- ➔ Stel de aandrukkracht m.b.v. de regelschroeven 27 zodanig in dat de draadaanvoerrollen 25 tijdens het vasthouden van de lasdraadspoel nog net doordraaien. De draad mag niet vastgeklemd of vervormd worden.

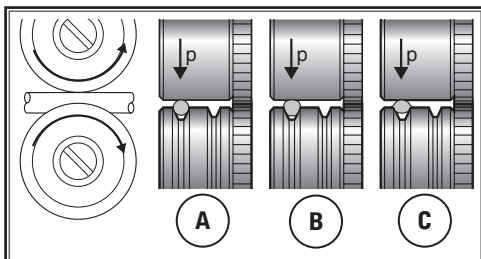

| A | B | C |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| juist | aandrukkracht te hoog | verkeerde draadaanvoerrol |

Abb. 12: Draadaanvoerrollen

Opmerking voor de aanvoereenheid met 4 rollen:

- ➔ Stel de aandrukkracht van de draadaanvoerrollen 25 op de kant van de draadinloopbuis 26 lager in dan op de kant van de centrale aansluitbus 11, om de draadelektrode binnen de aanvoereenheid in beweging te houden.
- ➔ De draadinlooptoets 29 net zolang ingedrukt houden tot de draad op de pistoolhals ca. 20 mm uitsteekt.
- ➔ Draai de bij de draaddikte passende stroomtip in het laspistool en knip het uitstekende draaduiteinde af.

12.7 Beschermgasfles aansluiten

- ➔ Plaats de beschermgasfles 14 op de fleshouder en zet deze veilig vast met de twee flessenkettingen 1.
- ➔ Open het gasflesventiel 32 meerdere malen kort achter elkaar, om eventueel aanwezige vuildeeltjes uit te blazen.
- ➔ Sluit het reduceerventiel 13 op de beschermgasfles 14 aan.
- ➔ Schroef de beschermgasslang 5 op de drukregelaar 13.
- ➔ Open het ventiel 32 van de beschermgasfles 14.

- Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 uit.
- Druk de pistoolschakelaar in en houdt deze ingedrukt.
- Schakel het apparaat met hoofschakelaar 9 in.
- ✓ Het magneetventiel van het apparaat wordt voor 10 seconden ingeschakeld.
- Stel de gashoeveelheid aan de instelschroef van het reduceerventiel 13 in. De gashoeveelheid wordt op de manometer 34 weergegeven.

Vuistregel:

Gashoeveelheid = draaddiameter x 10 l/min.

- De inhoud van de fles wordt op de inhoudsmanometer 33 weergegeven.

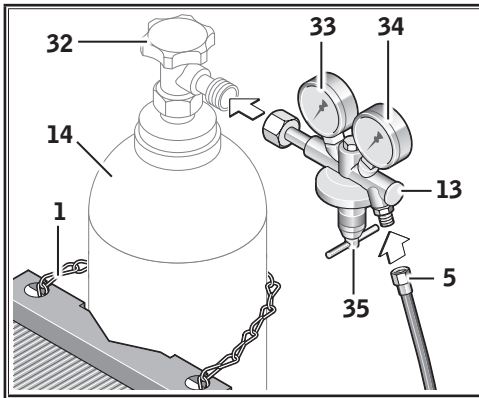


Abb. 13: Beschermgasfles aansluiten

12.8 Ombouwen van de installatie voor het lassen met aluminiumdraad

- Vervang de draadaanvoerrol 25 door een passende aluminium-draadaanvoerrol.
- Vervang het pistool voor staal door een pistool voor aluminium, c.q. vervang de inwendige stalen binnenspiraal door een teflongeleider.
- Verwijder geleidingsbuis 43 in de centrale aansluitbus 11.

- Maak de bovenstaande teflongeleider 41 op lengte, op die wijze, dat deze heel dicht tegen de draadaanvoerrol 25 aansluit en schuif de afgekorte messing steunbuis 42 ter stabilisering van de teflongeleider 41.
- Draai het laspistool vast en voer de draad-elektrode in.



De bestelnummers van de reserveonderdelen zijn afhankelijk van het laspistooltype en draaddiameter en staan vermeld in de reserveonderdelenlijsten voor het laspistool.

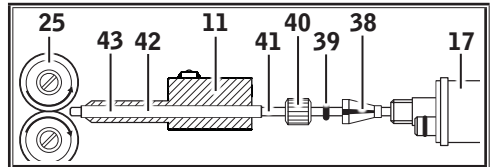


Abb. 14: Draadgeleiding

- 11 Centrale bus
- 17 Centrale stekker (laspistool)
- 25 Draadaanvoerrol
- 38 Bevestigingsnippel (= klemgedeelte) van de teflon- c.q. kunststofgeleiders voor 4.0 mm en 4,7 mm uitwendige diameter
- 39 O-ring om gaslekage te voorkomen
- 40 wartelmoer
- 41 41 Teflon- en kunststofgeleiders
- 42 42 Steunbuis voor teflon- en kunststofgeleiders met 4mm buitendiameter vervangt de stalen geleidingsbuis 43 in de centrale aansluiting. Bij 4,7 mm buitendiameter vervalt deze buis
- 43 43 Stalen geleidingsbuis wordt door de messing steunbuis vervangen.

13 Inbedrijfstelling

13.1 Bedieningspaneel BasicPlus

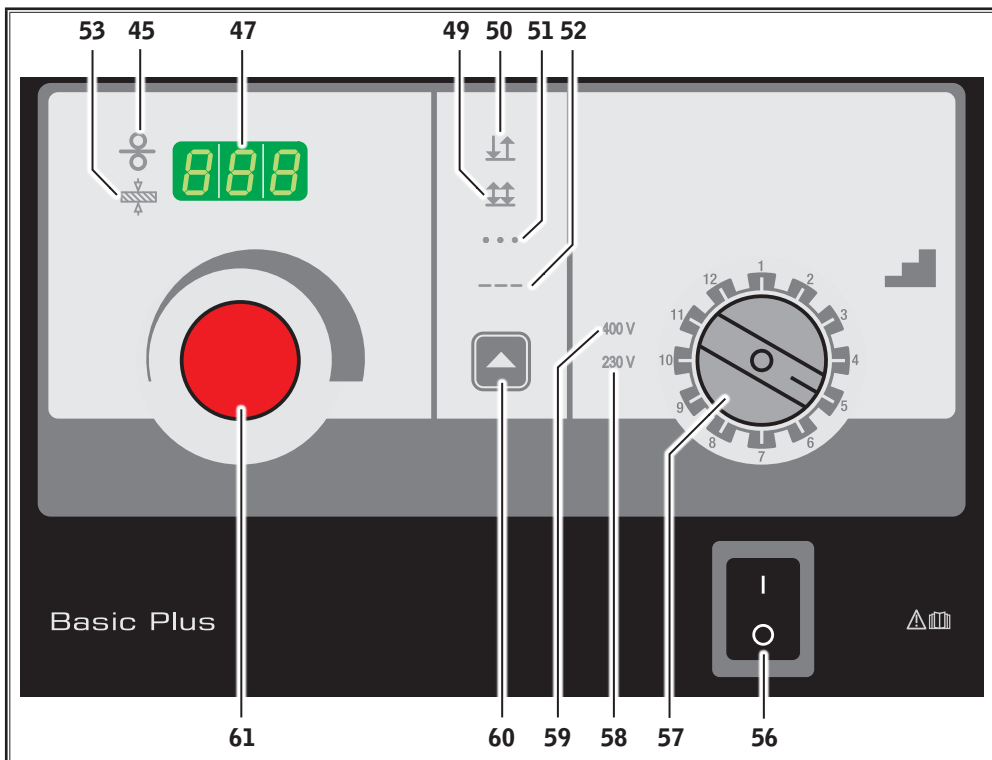


Abb. 15: Bedieningspaneel BasicPlus

- 45** Symbol draadaanvoer brandt als in de 7-segmenten display 47 de draadaanvoer in m/min of als correctiewaarde in % wordt weergegeven.
- 47** 7-Segmenten aanduiding draadaanvoer/materiaaldikte afhankelijk van de modus wordt de draadaanvoer, materiaaldikte, schakelstand of afwisselend de nevenparameter-code en -waarde weergegeven.
- 49** Symbol 4-takt brandt bij gekozen werkwijze 4-takt.
- 50** Symbol 2-takt brandt bij gekozen werkwijze 2-takt.
- 51** Symbol puntlassen brandt bij gekozen werkwijze puntlassen.
- 52** Symbol Intervallassen brandt bij gekozen werkwijze intervallassen.

- 53** Symbool materiaaldikte
brandt als in de 7-segmenten display
47 de materiaaldikte in mm wordt
weergegeven.
- 56** Hoofdschakelaar
dient voor het inen uitschakelen van
het lasapparaat.
- 57** Standenschakelaar materiaaldikte/
schakelstand
bij het instellen van de schakelstand
wordt afwisselend voor 2 seconden de
materiaaldikte en dan de schakelstand
in de 7-segmenten display 47 weerge-
geven.
- 58** Symbool 230 V
brandt bij gekozen verzorgingsspan-
ning 230 V (bij apparatuur met net-
spanningomschakelaar)
- 59** Symbool 400 V
brandt bij gekozen verzorgingsspanning
400 V.
- 60** Taste werkingwijze
dient voor het kizen van de werking-
wijzen 3-takt, 4-takt, puntlassen en
intervallassen.
- 61** Draaiknop draadaanvoer
dient voor het instellen van de draad-
aanvoersnelheid. Bij het verstellen
van de waarde met de knop wordt de
draadaanvoersnelheid als correctie-
waarde in % in de 7-segmenten dis-
play 47 weergegeven, na het instellen
de lassnelheid in m/min.

13.2 Bedieningspaneel ControlPro

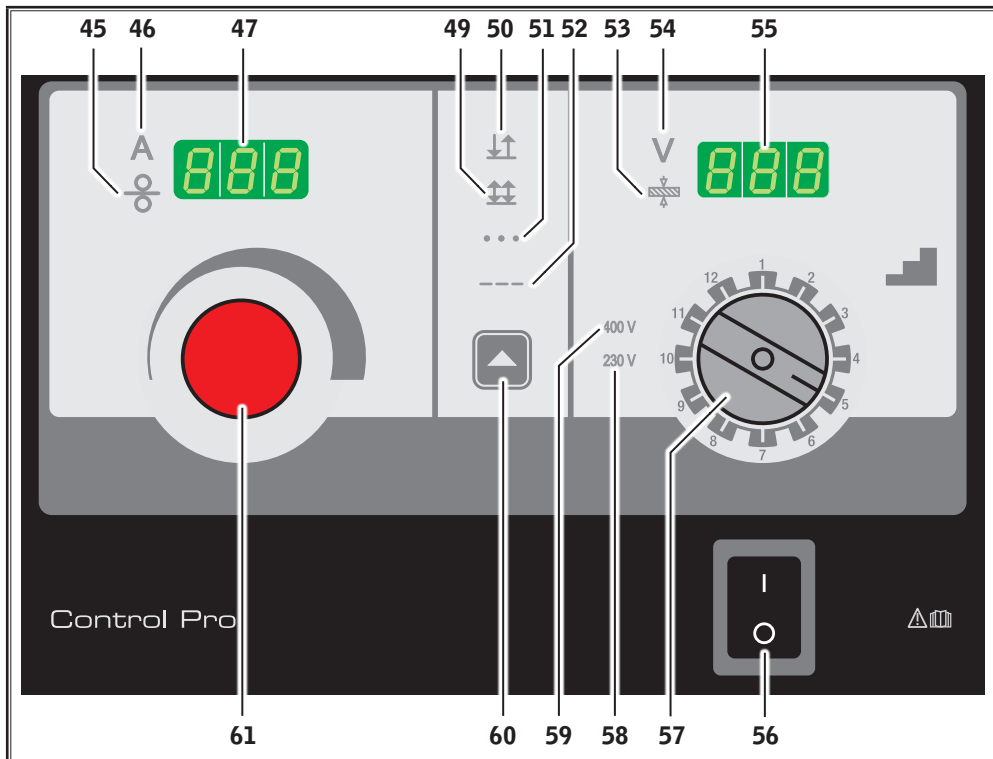


Abb. 16: Bedieningspaneel ControlPro

- 45** Symbool draadaanvoer brandt als in de 7-segmenten display 47 de draadaanvoersnelheid in m/min wordt weergegeven.
- 46** Symbool lasstroom brandt als in de 7-segmenten display 47 de lasstroom in ampère wordt weergegeven.
- 47** 7-Segmenten display lasstroom/draadaanvoer afhankelijk van de modus wordt de draadaanvoersnelheid, de lasstroom of de waarde van de gekozen nevenparameter weergegeven.
- 49** Symbool 4-takt brandt bij gekozen werkingwijze 4-takt.
- 50** Symbool 2-takt brandt bij gekozen werkingwijze 2-takt.
- 51** Symbool puntlassen brandt bij gekozen werkingwijze puntlassen.
- 52** Symbool Intervallassen brandt bij gekozen werkingwijze intervallassen.

- 53** Symbool materiaaldikte brandt als in de 7-segmenten display 55 de materiaaldikte in mm wordt weergegeven.
- 54** 54 Symbool lasspanning brandt als in de 7-segmenten display 55 de lasspanning in volt wordt weer-gegeven.
- 55** 7-Segmentem display aanduiding materiaaldikte/lasspanning. Afhankelijk van de gekozen kenlijn (zie hoofdstuk kenlijn kiezen) of de gekozen modus wordt de materiaal- dikte, de lasspanning of de nevenpa- rameter-code weergegeven.
- 56** Hoofdschakelaar dient voor het in- en uitschakelen van het lasapparaat.
- 57** Standenschakelaar materiaaldikte/las- spanning dient voor het instellen van de mate- riaaldikte of lasspanning. De waarde wordt in de 7-segmenten display 55 weergegeven.
- 58** Symbool 230 V brandt bij gekozen verzorgingsspan- ning 230 V (bij apparatuur met net- spanningomschakelaar)
- 59** Symbool 400 V brandt bij gekozen verzorgingsspanning 400 V.
- 60** Taste werkingwijze dient voor het kizen van de werkings- wijzen 3-takt, 4-takt, puntlassen en intervallassen.
- 61** Draaiknop draadaanvoer dient voor het instellen van de draad- aanvoersnelheid. Bij het verstellen van de waarde met de knop wordt de draadaanvoersnelheid als correctie- waarde in % in de 7-segmenten dis- play 47 weergegeven, na het instellen de lassnelheid in m/min.

13.3 Stroom-/spanningsweergave

- 47** Stroomweergave
55 Spanningsweergave

De werkelijke waarden van lasspanning en lasstroom worden tijdens en na het lassen weergegeven. Bij verandering van de las- parameters door de gebruiker (b.v. stan- denschakelaar, draaiknop, toets) worden de hoofdparameters draadaanvoersnelheid en materiaaldikte weergegeven.

13.4 Kenlijn kiezen

- ❑ De keuzeschakelaar voor de kenlijn 65 en de daarbij behorende tabel bevinden zich in de behuizing van de draadaanvoer.


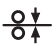



|  |  mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Tabel kenlijnen



De inhoud van de tabel kan bij uw apparaat afwijken. Voor elk apparaattype zijn de kenlijnen individueel aangepast.

- ➔ Kies in de kenlijntabel de gewenste materiaal/draad/gas-combinatie uit.
- ➔ Lees de overeenkomstige kenlijnnummer aan de rechter zijde af.

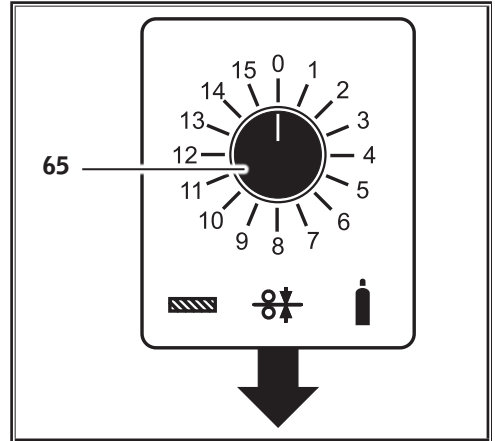


Abb. 18: Keuzeschakelaar kenlijnen

- ➔ Stel het afgelezen nummer met de kenlijnschakelaar 65 in.
- ❑ Onder kenlijnnummer 0 (manuele modus)
 - Is de materiaal-draad-gas-combinatie uitgeschakeld. Draadaanvoersnelheid en lasspanning kunnen manueel worden ingegeven.
 - wordt in plaats van de materiaaldikte de schakelstand weergegeven (Basic-Plus)
 - wordt in plaats van de materiaaldikte de richtwaarde voor de lasspanning weergegeven (ControlPro)



Wordt met de kenlijnschakelaar 65 een nummer gekozen waarachter geen programma is opgeslagen, dan wordt in de 7-segmenten display 47 de foutmelding „noP” weergegeven.

13.5 Hoofdparameters

| Parameter | Symbol | Code | Fabr.inst. | Bereik |
|---|----------|------|------------|------------------------|
| Draadaanvoer in % (positieve correctie) | | | 0 | -80..+99 |
| Draadaanvoer in % (negatieve correctie) | | | | |
| Aanduiding als correctiewaarde bij instelling aan de draaiknop 61 | | | | |
| Draadaanvoer in m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Aanduiding van draadaanvoersnelheid in m/min na de instelling aan de draaiknop 61 | | | | |
| Materiaaldikte (bij gekozen kennlijn) | | - | - | - |
| Richtwaarde lasspanning (in de manuele modus, alleen bij Control Pro) | V | - | - | - |
| Schakelstand (in manuele modus) | | - | - | 1..6, 1..7 1..12 |

13.6 Nevenparameters

- Druk de toets werkwijze 60 voor minstens 2 seconden in.
- ✓ De 7-segmenten display 47 toont afwisselend de nevenparameter-code en de -waarde (BasicPlus)
- ✓ De 7-segmenten display 47 toont de nevenparameterwaarde, de 7 segmenten

display 55 toont de nevenparameter-code (ControlPro)

- Druk de toets werkwijze 60 telkens in, totdat de gewenste nevenparameter-code wordt weergegeven.
- Stel de gewenste nevenparameter-waarde in met de draaiknop 61.
- Verlaat de nevenparameters door de toets werkwijze 60 voor minstens 2 seconden ingedrukt te houden.

| Parameter | Code | Fabr.inst. Bereik | Mode | | | |
|--|------|-------------------------------|--------|--------|------------|----------|
| | | | 2-takt | 4-takt | Puntlassen | Interval |
| Gasvoorstroomtijd | | 0,1 s 0,0...10,0 s | x | x | x | x |
| Inloop-snelheid draad | | 1,0 m/min 0,5...15,0 m/min | x | x | x | x |
| Puntlastijd | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | x | |
| Afbrandtijd draad | | 100 % 0...300 % | x | x | x | x |
| Gasnastroomtijd | | 0,5 s 0,1...20,0 s | x | x | x | x |
| Intervaltijd aan | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | | x |
| Intervaltijd uit | | 0,2 s 0,1...1,0 s | | | | x |
| Versie software | | - | x | x | x | x |
| Richtwaarde-Lasspanning i.p.v materiaaldikte | | off off/on | x | x | x | x |

Tab. 1: Nevenparameters

13.7 Speciale functies

Gastest

- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 uit.
- ➔ Druk de pistoolschakelaar van het laspistool in en houdt deze ingedrukt.
- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 in.
- ✓ Het magneetventiel van het apparaat wordt ingeschakeld en de gasverzorging kan gecontroleerd en/of ingesteld worden. De functie blijft voor 30 seconden actief en wordt dan automatisch beëindigd. De gastest kan door opnieuw indrukken van de pistoolschakelaar voortijdig worden onderbroken.

Ventilatortest

- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 in.
- ✓ De ventilator draait als onderdeel van de functionaliiteitscontrole voor een kort moment.

Bedieningspaneeltest

- ➔ Druk toets 60 in en houdt deze voor minstens 5 seconden ingedrukt.
- ✓ Alle bedienfrontaanduidingen knipperen voor ca. 20 seconden.

13.8 Instellingen resetten

Master-reset



Let op! Alle persoonlijke instellingen gaan verloren.

Alle las- en nevenparameters worden teruggezet naar de fabrieksinstelling (master-reset functie).

- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 uit.
- ➔ Druk de toets werkingwijze 60 in en houdt deze ingedrukt.
- ➔ Schakel het apparaat met hoofdschakelaar 9 in.
- ✓ Ter bevestiging lichten alle symbolen en aanduidingen kort op.

14 Meldingen

In geval van storing wordt in de 7-segmenten display 47 een foutcode weergegeven.



Zolang een foutcode wordt weergegeven, kan niet worden gelast.

| Code | Beschrijving van de storing | Opmerking | Oplossing |
|------|-----------------------------|--|----------------------------|
| E00 | Geen programma | Voor de gekozen kenlijn is geen geldig programma voorhanden. | Andere kenlijn kiezen |
| | | In plaats van materiaaldikte wordt „---“ weergegeven en bij het indrukken van de pistoolschakelaar verschijnt „E00“. Bij geactiveerde kenlijn is met de gekozen schakelstand lassen niet mogelijk. | Andere schakelstand kiezen |

| Code | Beschrijving van de storing | Opmerking | Oplossing |
|------|--|---|---|
| E01 | Te hoge temperatuur | De installatie is oververhit geraakt | De installatie in de stand-by-stand laten afkoelen en het ventilatiesysteem controleren |
| E02 | Te hoge netspanning | De ingangsspanning van de netspanning is te hoog | De netspanning controleren |
| E03 | Overstroom | Uitgangsstroom is te hoog / continue kortsluiting | Contact opnemen met de servicedienst |
| E06 | Overspanning | Uitgangsspanning is te hoog | Contact opnemen met de servicedienst |
| E07 | Storing EEPROM-controletotaal | Instellingsgegevens foutief of niet aanwezig | De installatie uit- en opnieuw inschakelen |
| E08 | Draadaanvoer | Te hoge stroomopname van de draadaanvoermotor | Pakket van het laspistool met perslucht uitblazen en draadaanvoerunit controleren / binnenspiraal vervangen |
| E09 | Meting spanning | Meetsysteem spanning in storing | Contact opnemen met de servicedienst |
| E13 | Fout temp.-sensor | De thermosensor is niet bedrijfsklaar | Contact opnemen met de servicedienst |
| E14 | Voedingsspanning | De interne voedingsspanning is te laag | De netspanningen controleren |
| E15 | Meting stroom | Storing bij meting stroom | Contact opnemen met de servicedienst |
| E16 | Verzorgingsspanning motor en hoofdrelais | De interne verzorgingsspanning is te laag (42V~ / 60V-) | Netspanning controleren |
| E17 | Peripherie overbelast / kortsluiting | Kortsluiting in het laspistool of slangenpakket, gasventiel of kabel, draadinlooptoets of kabel | Aangesloten laspistool controleren of uitwisselen |
| E18 | Configuratiefout | Defecte of verkeerde onderdelen-groep, verkeerde systeemsoftware opge-roepen | Contact opnemen met de servicedienst |

Tab. 2: Storingmeldingen

15 Verhelpen van storingen

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|---|--|
| Laspistool wordt te heet | Stroomtip is niet goed vastgedraaid | Controleren |
| Pistoolschakelaar reageert niet op het indrukken | De wartelmoer van het slangenpakket laspistool op de centrale bus is niet goed vastgedraaid | Wartelmoer vastdraaien |
| | Onderbreking van de stuurkabel in het slangenpakket laspistool | Controleren, eventueel vervangen |
| | Thermobeveiliging is geactiveerd | Apparaat onbelast laten afkoelen |
| Draadblokkering c.q. vastbranden van de draad op de stroomtip | Draadelektrode heeft zich op de spoel vastgetrokken | Controleren, eventueel vervangen |
| | Braam aan het begin van de draad | Begin van de draad nogmaals afknippen |
| Draadaanvoer is onregelmatig of helemaal uitgevallen | Verkeerde aandrukkracht op aanvoereenheid | volgens bedieningshandleiding instellen |
| | Laspistool is defect | Controleren, eventueel vervangen |
| | Geleidebus in de centrale bus ontbreekt of is vuil | Geleidebuis plaatsen c.q. schoonmaken |
| | Lasdraadspoel is slecht opgewikkeld | Controleren, eventueel vervangen |
| | Er heeft zich een roestfilm op de draadelektrode gevormd | Controleren, eventueel vervangen |
| | Binnenspiraal van het laspistool is door slijtage van de draad verstopt | Laspistool uit het apparaat draaien, de stroomtip losmaken van de toorts en de binnenspiraal met perslucht uitblazen |
| | Binnenspiraal van de toorts is geknikt | Controleren, eventueel vervangen |
| | Draadrem is te zwaar ingesteld | volgens bedieningshandleiding instellen |
| Apparaat wordt uitgeschakeld | Toegestane inschakelduur is overschreden | Apparaat onbelast laten afkoelen |
| | Gebrekkige koeling van componenten | Luchtin- en -uitlaat van het apparaat controleren |

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| Vlamboog of kortsluiting tussen stroomtip en gasmondstuk | Er heeft zich een spattenbrug tussen stroomtip en gasspuitstuk gevormd | Met geschikte speciale tang verwijderen |
| Onrustige vlamboog | Stroomtip past niet bij de draaddiameter of de stroomtip is versleten | Controleren, eventueel vervangen |
| Bedieningspaneel is volledig donker | Fase ontbreekt | Apparaat op een ander stopcontact controleren. Voedingskabel en netzekeringen controleren |
| Beschermgas ontbreekt | Gasfles is leeg | Vervangen |
| | Laspistool is defect | Controleren, eventueel vervangen |
| | Drukregelaar is vuil of defect | Controleren, eventueel vervangen |
| | Gasflesklep is defect | Gasfles vervangen |
| Beschermgas wordt niet uitgeschakeld | Gasklep is vuil of klemt | Laspistool en het reduceerventiel verwijderen, het gasventiel met perslucht tegen de stroomrichting in uitblazen |
| Aanvoer van beschermgas is ontoereikend | Verkeerde hoeveelheid beschermgas op de drukregelaar ingesteld | Hoeveelheid beschermgas volgens bedieningshandleiding instellen |
| | Drukregelaar is vuil | Diffusor controleren |
| | Laspistool, gaslang is verstopt of lekt | Controleren, eventueel vervangen |
| | Door tocht wordt het beschermgas weggeblazen | Zorgen dat er geen tocht ontstaat |
| Lasvermogen is verminderd | Fase ontbreekt | Apparaat op een ander stopcontact controleren, de voedingskabel en de netzekeringen controleren |
| | Het massacontact met het werkstuk is onvoldoende | Zorgen voor een blanke massa-verbinding |
| | Werkstukkabel niet goed in het apparaat gestoken | Massastekker op het apparaat door rechtsomdraaien borgen |
| | Laspistool is defect | Repareren of vervangen |
| Stekker van de massakabel wordt heet | Stekker is niet door rechtsomdraaien geborgd | Controleren |
| Aanvoereenheid heeft een verhoogde draadslijtage | Draadaanvoerrollen passen niet bij de draaddiameter | Juiste draadaanvoerrollen plaatsen |
| | Verkeerde aandrukkracht op aanvoereenheid | volgens bedieningshandleiding instellen |

Tab. 3: Verhelpen van storingen

16 Onderhoud

16.1 Regelmatige controles

Controleer telkens voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld de volgende punten op beschadiging:

- netstekker en -kabel
- lastoorts en -aansluitingen
- werkstukkabel en -verbinding



Voer zelf geen reparaties of technische wijzigingen uit.

In dat geval vervalt de garantie en iedere aansprakelijkheid van de fabrikant m.b.t. het apparaat.



Voor problemen of reparaties kunt u zich wenden tot een door Lorch erkende dealer.

Blaas om de 2 maanden het lasapparaat uit.

- Schakel het apparaat uit
- Trek de netstekker uit het stopcontact
- Schroef beide zijplaten van het apparaat af
- Blaas het lasapparaat met droge perslucht bij lage druk uit. Vermijd directe luchtstroom op de elektronische componenten, om beschadigingen te voorkomen.
- Schroef beide zijplaten van het apparaat weer vast

16.2 Pistoelonderhoud

- Verwijder met een geschikte speciale tang de lasspatten van de binnenkant van het gasspuitstuk.
- Spuit de binnenkant van het gasspuitstuk in met een lossingsmiddel of gebruik hiervoor een sproeierbeschermingspasta.
- ✓ Dit voorkomt het vastbranden van de lasspatten.

17 Technische specificaties

| Technische specificaties ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|---------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Lassen | | | | | | | | | | |
| Lasbereik ($I_{2min} \dots I_{2max}$) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Lasbereik ($U_{2min} \dots U_{2max}$) | V | 14,8..21,5 | 14,8..21,5 | 15,3..22,5 | 15,3..24,5 | 15,3..24,5 | 15,5..26,5 | 15,5..26,5 | 15,5..29,0 | 15,5..29,0 |
| Ontlaadspanning | V | 14,4..26,9 | 14,4..26,9 | 16,7..38,0 | 14,5..40,3 | 14,5..40,3 | 16,3..35,1 | 16,3..35,1 | 16,3..40,2 | 16,3..40,2 |
| Spanningsinstelling | standen | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Soort karakteristiek | | Kenlijn met constante spanning | | | | | | | | |
| Lastroom bij ID 100% | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| Lastroom bij ID 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Technische specificaties ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ID bij max. stroom | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| toepasbare draden staal | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| toepasbare draden aluminium | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| toepasbare draden RVS (Inox) | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| toepasbare draden CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Draadtransportsnelheid | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Net | | | | | | | | | | |
| Netspanning (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| positieve netspanningstolerantie | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| negatieve netspanningstolerantie | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opgenomen vermogen S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Opgenomen vermogen S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Opgenomen vermogen S1 (max. stroom) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Opgenomen stroom I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Opgenomen stroom I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Opgenomen stroom I1 (max. stroom) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Grootste effectieve netstroom | I_{eff}/A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Vermogensfactor (bij I2max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Netbeveiliging traag | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Netstekker | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Apparaat | | | | | | | | | | |
| Beschermingsgraad (con-form EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Isolatiestofklasse | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Koelwijze | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Geluidsemissie | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Maten en gewichten | | | | | | | | | | |
| Maten | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Gewicht | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Standaarduitrusting | | | | | | | | | | |
| Aanvoereenheid | Rollen | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 4: Technische specificaties

¹⁾ gemeten bij 40° C omgevingstemperatuur

²⁾ bij 1~ 230 V werking is het vermogen begrenst

18 Opties en toebehoren

18.1 Laspistool-sets

| Aanbevolen laspistool | | Type apparaat | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Laspis- tool-set | Bestelnummer laspistool | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 Laspistool ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 Laspistool ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 Laspistool ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 Laspistool ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 Laspistool ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 Laspistool ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 Laspistool ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 Laspistool ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 Laspistool ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 5: Laspistool-sets

19 Afvalverwerking



Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieueisen.

20 Service

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0
Fax +49 (0)7191 503-199

21 Verklaring van overeenstemming

Wij verklaren als enige verantwoordelijke dat dit product overeenstemt met de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Wolfgang Grüb
Directeur

Lorch Schweißtechnik GmbH

Wydawca LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Telefon: +49 (0) 7191 / 503-0
Faks: +49 (0) 7191 / 503-199

Internet: www.lorch.biz
E-Mail: info@lorch.biz

Numer dokumentu 909.1229.9-02

Data publikacji: 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Niniejsza dokumentacja włącznie z wszystkimi jej częściami jest chroniona prawem autorskim. Wszelkiego rodzaju przetwarzanie oraz zmiany wykraczające poza ścisłe granice prawa autorskiego są bez zgody firmy LORCH Schweißtechnik GmbH niedozwolone i podlegają karze.

Dotyczy to zwłaszcza powielania, tłumaczenia, sporządzania mikrofilmów oraz zapisywania w pamięci i przetwarzania w systemach elektronicznych.

Zmiany techniczne Nasze urządzenia podlegają ciągłemu rozwojowi, dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Spis treści

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|---|------------|
| 1 | Elementy urządzenia. | 134 | 13.6 | Parametry dodatkowe | 149 |
| 2 | Wyjaśnienie znaków | 135 | 13.7 | Funkcje specjalne | 150 |
| 2.1 | Znaczenie znaków obrazowych w podręczniku użytkownika. | 135 | 13.8 | Resetowanie ustawień. | 150 |
| 2.2 | Znaczenie znaków graficznych na urządzeniu. | 135 | 14 | Nadzór i konserwacja | 151 |
| 3 | Dla własnego bezpieczeństwa. | 135 | 14.1 | Regularne sprawdzanie. | 151 |
| 4 | Warunki otoczenia. | 136 | 14.2 | Dbalność o palnik | 151 |
| 5 | Użycie zgodne z przeznaczeniem. | 137 | 15 | Komunikaty | 152 |
| 6 | Zabezpieczenie urządzenia | 137 | 16 | Usuwanie usterek | 154 |
| 7 | Emisja szumu | 137 | 17 | Dane techniczne | 156 |
| 8 | Kontrola spełniania wymogów BHP | 137 | 18 | Opcje i akcesoria | 158 |
| 9 | Zgodność elektromagnetyczna (EMV) | 137 | 18.1 | Rodzaje uchwytów spawalniczych . | 158 |
| 10 | Transport i ustawienie | 138 | 19 | Złomowanie | 159 |
| 11 | Skrócona instrukcja obsługi | 139 | 20 | Serwis. | 159 |
| 12 | Przed uruchomieniem. | 140 | 21 | Deklaracja zgodności | 159 |
| 12.1 | Podłączanie palnika. | 140 | 22 | Gwarancja | 160 |
| 12.2 | Podłączenie przewodu do przedmiotu spawanego | 140 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list. | 216 |
| 12.3 | Wybór zasilania | 140 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12.4 | Umocowanie zacisku masy | 140 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.5 | Zakładanie szpuli drutu spawalniczego. | 141 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro. | 218 |
| 12.6 | Zakładanie drutu | 141 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus. | 219 |
| 12.7 | Podłączanie butli z gazem ochronnym. | 142 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus. | 220 |
| 12.8 | Przebrojenie instalacji do spawaniu za pomocą drutu aluminiowego. | 143 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 13 | Uruchamianie. | 144 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus. | 222 |
| 13.1 | Pole obsługi BasicPlus | 144 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 13.2 | Pole obsługi ControlPro. | 146 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus. | 224 |
| 13.3 | Wskazanie prądu/napięcia | 147 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13.4 | Wybór programów | 148 | 23 | Stromlaufplan / schematic . | 226 |
| 13.5 | Parametr główny | 149 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| | | | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus. | 228 |
| | | | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro . | 230 |
| | | | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro . | 232 |
| | | | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro . | 234 |

1 Elementy urządzenia

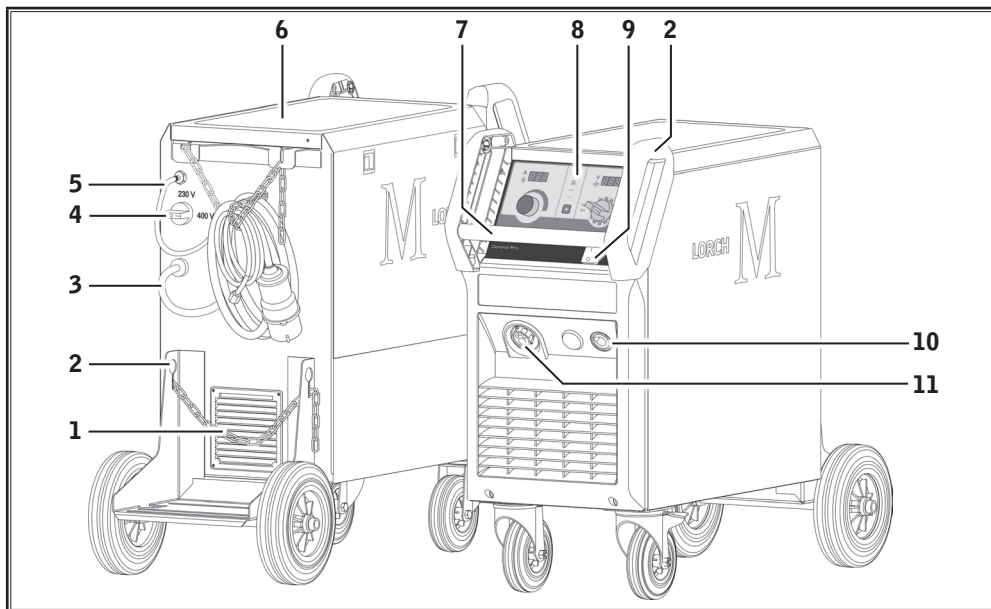


Abb. 1: Elementy urządzenia

- 1 Łańcuch na butlę
- 2 Punkty zaczepienia
- 3 Kabel sieciowy
- 4 Przełącznik zasilania (tylko w urządzeniach z opcją zmiany zasilania)
- 5 Przewód gazowy
- 6 Miejsce do odkładania
- 7 Uchwyt

- 8 Pole obsługi
- 9 Wyłącznik główny
- 10 Gniazdo przyłączeniowe do przewodu elementu spawanego
- 11 Tuleja centralna



Pokazane lub opisane elementy wyposażenia częściowo nie wchodzą w zakres dostawy. Zastrzega się możliwość zmian.

2 Wyjaśnienie znaków

2.1 Znaczenie znaków obrazowych w podręczniku użytkownika



Zagrożenie dla ciała lub życia!

Przy nieprzebrzeganiu wskazówek dot. zagrożeń możliwe są lekkie lub ciężkie uszkodzenia ciała, mogące prowadzić aż do śmierci.



Niebezpieczeństwo wystąpienia szkód rzeczowych!

Przy nieprzebrzeganiu wskazówek dot. niebezpieczeństwa istnieje możliwość wystąpienia szkód w przedmiotach obrabianych, narzędziach i instalacjach.



Wskazówka ogólna!

Określa użyteczne informacje dot. produktu i wyposażenia.

2.2 Znaczenie znaków graficznych na urządzeniu



Niebezpieczeństwo!

Należy przeczytać informację dla użytkownika, znajdującą się w podręczniku obsługi.



Wyciągnąć wtyczkę sieciową!

Przed otwarciem obudowy należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.

3 Dla własnego bezpieczeństwa



Praca z urządzeniem bez zagrożeń możliwa jest jedynie w przypadku, kiedy przeczytana została w całości instrukcja obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa i są one ściśle przestrzegane.

Przed pierwszym użyciem zaleca się, aby ktoś dokonał wprowadzenia praktycznego. Stosować się do przepisów BHP (UVV1).



Przed przystąpieniem do spawania należy usunąć z pola roboczego resztki rozpuszczalnika, środków odtłuszczających oraz innych łatwopalnych substancji. Wszelkie statyczne materiały łatwopalne należy zakryć. Spawać można tylko wtedy, kiedy w atmosferze najbliższego otoczenia nie występują



wysokie stężenia kurzu, kwaśnych oparów, gazów lub substancji łatwopalnych. Szczególną ostrożność należy zachować w trakcie wykonywania prac spawalniczych przy naprawach rurociągów i w zbiorników, które zawierają lub zawierały łatwopalne substancje w stanie ciekłym lub gazowym.



Nigdy nie dotykać części pod napięciem wewnątrz lub na zewnątrz obudowy. Nigdy nie dotykać elektrody spawalniczej lub części znajdujących się pod napięciem spawalniczym przy włączonym urządzeniu.



Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu, nie należy myć natryskowo, ani w strumienicy parowej.



Nie należy spawać bez osłony spawalniczej. Należy ostrzec znajdujące się w pobliżu osoby przed promieniami łuku świetlnego.

¹ Tylko dla Niemiec. Możliwość zakupu w Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.



Należy stosować odpowiednie urządzenie wyciągowe do odprowadzania gazów i oparów z cięcia gazowego. W przypadku zagrożenia przedostania się do układu oddechowego gazów spawalniczych lub oparów z cięcia gazowego, należy zakładać maskę tlenową.



Jeśli podczas pracy zostanie uszkodzony lub przerwany kabel sieciowy, nie należy go dotykać, lecz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem.



W trakcie spawania należy posiadać najbliższym zasięgu gaśnicę ręczną. Po zakończeniu prac spawalniczych należy przeprowadzać kontrolę p-poż (patrz: przepisy BHP*).



Nie należy nigdy próbować demonstatażu reduktora ciśnienia. Wadliwy reduktor ciśnienia należy wymieniać.



Urządzenie należy transportować i ustawić na twardym równym podłożu. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia dla transportu i ustawienia wynosi 10°.

- ❑ Prace serwisowe i naprawcze wykonywać może jedynie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie prac elektrycznych.
- ❑ Należy zwracać uwagę na to, aby przewód zasilający proces spawania był bezpośrednio podłączony do spawanego elementu w bezpośredniej bliskości pola spawania. Nie należy doprowadzać zasilającego proces spawania prądu za pośrednictwem łańcuchów, łożysk kulkowych, lin stalowych, przewodów uziomowych, itp. ze względu na niebezpieczeństwo ich stopienia się.
- ❑ Zabezpieczyć siebie i urządzenie podczas prac na wysoko położonych lub pochyłych płaszczyznach roboczych.
- ❑ Spawarka może być podłączona wyłącznie do prawidłowo uziemionej sieci zasilania

elektrycznego. (Trójfazowy system czteroprzewodowy z uziemionym przewodem neutralnym lub system jednofazowy trójprzewodowy z uziemionym przewodem neutralnym). Gniazdo wtykowe oraz przedłużacz kablowy muszą być wyposażone w funkcjonalny przewód ochronny (uziemiający).

- ❑ Należy zakładać odzież ochronną, skórzane rękawice i skórzany fartuch.
- ❑ Miejsce pracy należy odgradzić kurtynami lub ruchomymi ściankami.
- ❑ Spawarki nie wolno stosować do rozmrażania zamrożonych rur lub przewodów.
- ❑ W zamkniętych zbiornikach oraz w charakteryzującym się wysokimi ograniczeniami środowisku pracy, a także przy podwyższonych zagrożeniach elektrycznych, należy stosować wyłącznie urządzenia spawalnicze, oznaczone znakiem S.
- ❑ W przerwach między spawaniem należy wyłączać spawarkę z sieci i zakręcać zawór butli z gazem.
- ❑ Nałożyć na butlę gazową łańcuch, zabezpieczający ją przed przewróceniem.
- ❑ Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zanim nastąpi zmiana miejsca ustawienia lub podjęte zostaną prace z urządzeniem.

Należy przestrzegać obowiązujących dla własnego kraju przepisów BHP. Zastrzega się możliwość zmian.

4 Warunki otoczenia

Zakres temperatur powietrza otoczenia

podczas eksploatacji: -10 °C ... +40 °C
(+14 °F ... +104 °F)

podczas transportu i składowania: -25 °C ... +55 °C
(-13 °F ... +131 °F)

Względna wilgotność powietrza:

do 50 % przy 40 °C (104 °F)

do 90 % przy 20 °C (68 °F)



Eksploatacji, składowanie i transport mogą się odbywać tylko w ramach podanych zakresów! Zastosowanie poza tymi granicami jest uznawane jako niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikię z tego szkody producent nie odpowiada.

Powietrze otoczenia musi być wolne od kurzu, kwasów, gazów korozyjnych lub innych groźnych substancji!

5 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone do spawania stali, aluminium i jego stopów oraz lutospawania przy użyciu drutów CuSi w rzemieśle i przemyśle.

6 Zabezpieczenie urządzenia

Urządzenie jest elektronicznie zabezpieczone przed przeciążeniem. Nie należy stosować bezpieczników o poziomie zabezpieczenia prądowego wyższym od podanego na tabliczce identyfikacyjnej.

Przed przystąpieniem do spawania zamknąć osłony boczne.

7 Emisja szumu

Poziom generowanego przez urządzenie hałasu jest poniżej 70 dB (A), mierzony przy normalnym obciążeniu, zgodnie z normą EN 60974-1 w maksymalnym punkcie pracy.

8 Kontrola spełniania wymogów BHP

Użytkownik stosowanych w warunkach przemysłowych urządzeń spawalniczych jest zobowiązany do poddawania ich regularnym kontrolom utrzymania przez nie zgodności

z wymogami BHP, określonymi normą VDE 0544-4. Lorch zaleca przeprowadzanie tego typu kontroli w przedziałach 12-miesięcznych. Kontrole tego rodzaju muszą być również przeprowadzane po każdej dokonanej zmianie i wykonanej naprawie spawarki.



Nieprawidłowo przeprowadzone kontrole BHP mogą prowadzić do uszkodzeń urządzenia. Bliższe informacje dotyczące kontroli urządzeń spawalniczych uzyskać można w autoryzowanych punktach serwisowych.

9 Zgodność elektromagnetyczna (EMV)

Wyrób niniejszy odpowiada aktualnie obowiązującym normom, określającym wymagania zgodności magnetycznej. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Urządzenie jest przeznaczone zarówno do zastosowań rzemieślniczych jak i w skali przemysłowej (CISPR 11 klasa A). Stosowanie spawarki w innych środowiskach (np. w warunkach zabudowy mieszkalnej) może stać się przyczyną uszkodzeń innych urządzeń elektrycznych.
- Emitowane przez pracującą spawarkę zakłócenia elektromagnetyczne mogą być odbierane w następujących punktach:
 - W przewodach sieciowych, układów sterowania, przekazujących sygnały radiowe i telekomunikacyjne, jeżeli przebiegają w pobliżu pracujących urządzeń spawalniczych lub do cięcia plazmowego,
 - urządzeniach RTV, zarówno odbiorczych jak i nadawczych,
 - komputerach i układach elektronicznego sterowania,
 - urządzeniach ochrony przemysłowej (np. instalacjach alarmowych),
 - rozrusznikach serca i aparatach słuchowych,

- w urządzeniach wzorcowanych lub mierzonych,
- w urządzeniach o zbyt niskim poziomie zabezpieczeń przeciwzakłóceńowych.

W przypadku niebezpieczeństwa uszkodzeń innych, znajdujących się w pobliżu spawarki urządzeń, należy zastosować dodatkowe systemy ekranujące.

- ❑ Obszar zagrożony zakłóceniami może się rozciągać aż do granic działki budowlanej.

Jest to uzależnione od konstrukcji budynku oraz innych, miejscowych uwarunkowań.

Urządzenie należy stosować zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami producenta. Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za jego instalację i właściwe stosowanie. W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych, użytkownik (ew. ze wsparciem technicznym producenta) jest odpowiedzialny za ich wyeliminowanie.

10 Transport i ustawienie



Niebezpieczeństwo skażenia wskutek obsunięcia się urządzenia.

Przy transporcie spawarki za pomocą podnośnika mechanicznego (np. dźwigu) można stosować wyłącznie przedstawione tu punkty zaczepienia. Należy stosować właściwe środki ustalające obciążenie.


Każdy punkt zaczepienia powinien mieć oddzielną linię. Nie podczepiać jednej liny pod kilka zaczepów, co może spowodować uszkodzenie spawarki!

Nie należy podnosić spawarki za obudowę wózkiem widłowym.

Przed transportem ze spawarki należy zdjąć butlę z gazem.



Urządzenie należy transportować i ustawić na twardym równym podłożu. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia dla transportu i ustawienia wynosi 10°.

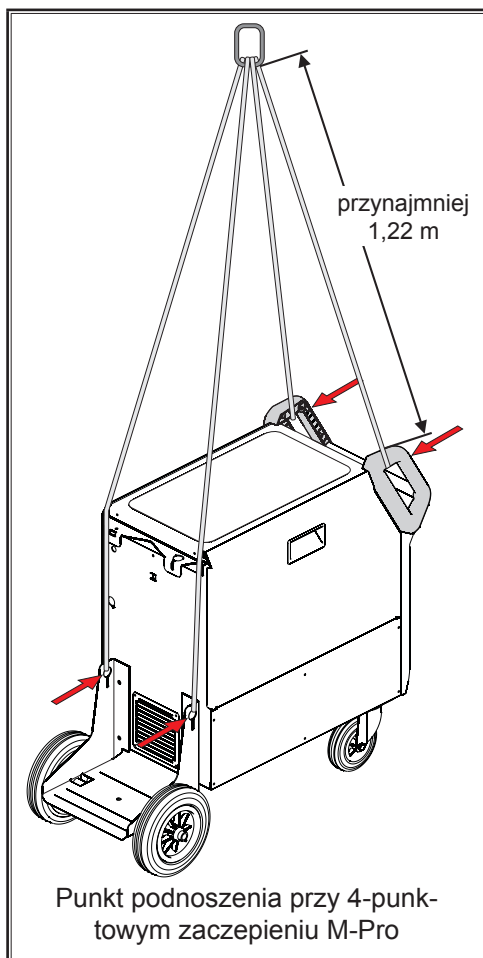

11 Skrócona instrukcja obsługi



Wyczerpujący opis znajduje się w rozdziale „Przed uruchomieniem“ strona 140 i rozdziale „Uruchomienie“ strona 144

- ⤷ Za pomocą przycisku 60 wybrać rodzaj pracy 2-takt.
- ⤷ Wybrać grubość spawanego materiału przełącznikiem 57.
- ⤷ Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku palnika = spawanie.
- ⤷ Zwolnienie przycisku palnika = proces spawania zakończony.
- ⤷ Założyć butlę z gazem ochronnym na urządzenie i zabezpieczyć łańcuchem 1.
- ⤷ Zdjąć przykręcony kołpak butli z gazem ochronnym i na krótko odkręcić zawór butli 32 z gazem (wydmuchanie).
- ⤷ Podłączyć reduktor ciśnienia 13 do butli z gazem ochronnym.
- ⤷ Podłączyć wąż doprowadzania gazu ochronnego 5 z urządzenia do reduktora ciśnienia i odkręcić butlę z gazem ochronnym.
- ⤷ Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
- ⤷ Podłączyć przewód masowy do gniazda 10 i połączyć z materiałem spawanym.
- ⤷ Rolki przesuwu drutu 25 założyć na zespół przesuwu zgodnie z wybranym drutem spawalniczym, nacisk w położenie 2.
- ⤷ Podłączyć uchwyt spawalniczy do gniazda 11 i założyć końcówkę prądową zgodną ze średnicą drutu.
- ⤷ Założyć drut spawalniczy.
- ⤷ Wcisnąć przycisk uchwytu i włączyć urządzenie włącznikiem 9. Zawór magnetyczny otworzy się!
- ⤷ Nastawić przepływ gazu na reduktorze (wskazówka: średnica drutu x 10 = przepływ gazu w l/min).
- ⤷ Nacisnąć i przytrzymać przycisk wejścia drutu 29 do momentu, aż drut w szyjce palnika będzie wystawał około 20 mm w stronę dyszy gazowej.
- ⤷ Ustawić odpowiednią charakterystykę materiał-drut-gaz używając przycisku 65.

12 Przed uruchomieniem

12.1 Podłączenie palnika

- ➔ Przyłączyć wtyk centralny 17 palnika do przyłącza centralnego 11.

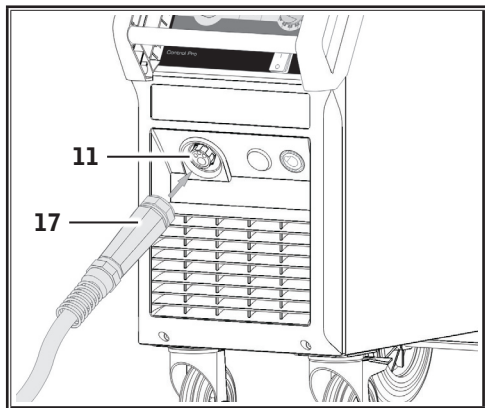


Abb. 2: Podłączenie palnika

12.2 Podłączenie przewodu do przedmiotu spawanego

- ➔ Włożyć wtyk przewodu masowego 18 do gniazda 10 i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

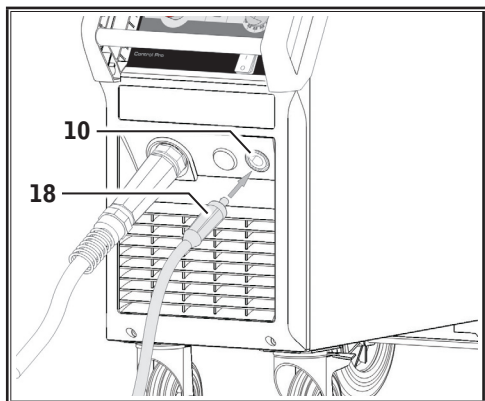


Abb. 3: Podłączenie przewodu do przedmiotu spawanego

12.3 Wybór zasilania

(Tylko do urządzeń z taką opcją, zobacz dane techniczne).

- ➔ Wybierz właściwe napięcie zasilania przełącznikiem 4.
- Dla prądu 230 V powinien być użyty specjalny adaptor CEE 16 dołączony do urządzenia.



Parametry spawania są ograniczone przy zasilaniu 230V np. maksymalny prąd to 2/3 prądu maksymalnego przy zasilaniu 400V.

12.4 Umocowanie zacisku masy

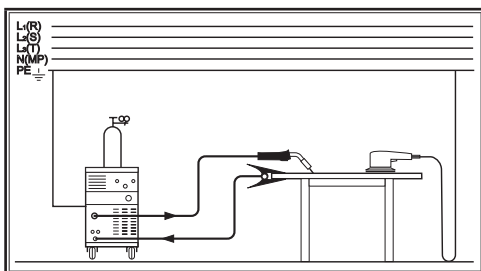


Abb. 4: Właściwe

- ➔ Zacisk masy należy umocować w odpowiedniej bliskości miejsca spawania, aby prąd spawania nie mógł sam sobie szukać drogi odpływu przez części maszyny, łożyska kulkowe lub połączenie elektryczne.
- ➔ Należy pewnie umocować zacisk masy na stole spawalniczym lub na spawanym przedmiocie.

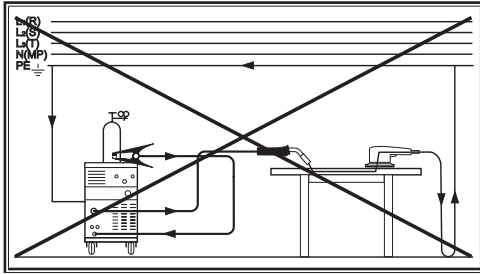


Abb. 5: Nieprawidłowe

- ❑ Nie wolno mocować zacisku masy na obudowie spawarki lub na butli gazowej ponieważ w takim przypadku prąd spawania popłynie przewodami uziemiającymi powodując ich stopienie.

12.5 Zakładanie szpuli drutu spawalniczego

- Otworzyć pokrywę podajnika drutu i okręcić śrubę 20 z tulei 22.
- Założyć szpulę drutu spawalniczego na trzpień wylotowy i uważać, by trzpień zabierający 23 zaryglował się.
- Przy mniejszych szpulach drutu spawalniczego użyć adapter (numer zamówieniowy 620.9650.0).
- Hamulec drutu 21 ustawić w taki sposób, by przy zwolnieniu przycisku palnika szpula drutu spawalniczego już nie poruszała się bezwładnie.

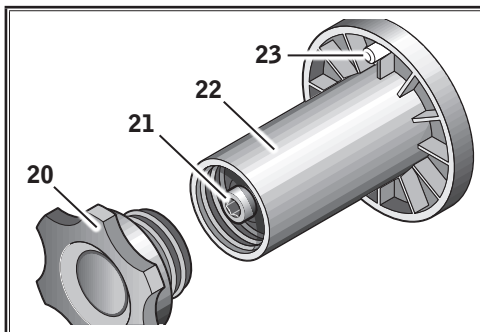


Abb. 6: Trzpień wylotowy drutu

12.6 Zakładanie drutu

- Wykręcić końcówkę prądową w uchwycie.
- Średnica elektrody drutu musi być zgodna z widocznym od przodu wytłoczeniem na rolkach posuwu drutu 25.
- Odchylić dźwignię 27 do boku i założyć drut przez dyszę wlotową 26 i przyłączyć centralne 11.

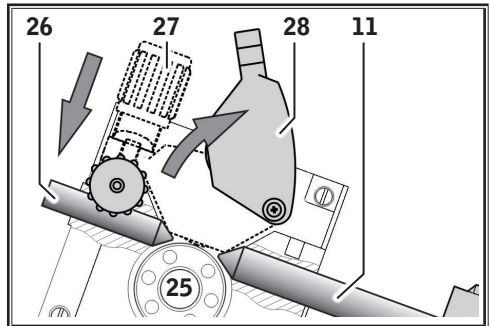


Abb. 7: zespół podający 2-rolkowy otwarty

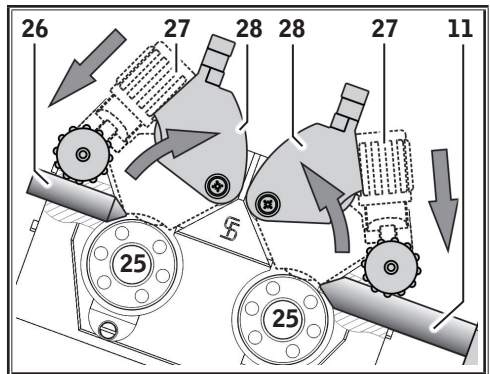


Abb. 8: zespół podający 4-rolkowy otwarty

- Złożyć ramiona obrotowe 28 i zaryglować je dźwigniami 27.

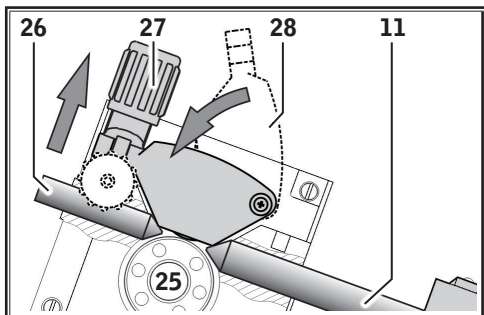


Abb. 9: Zamknięcie zespołu 2-rolkowego

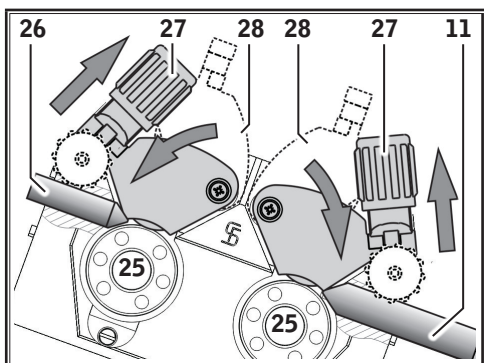


Abb. 10: zamknięcie zespołu 4-rolkowego

- ➔ Włączyć urządzenie włącznikiem 9.


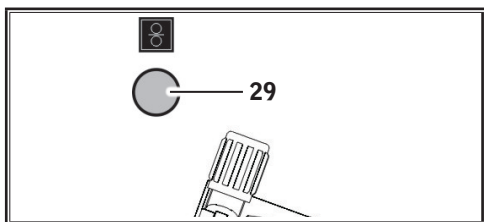


Abb. 11: Przycisk podawania drutu

- ➔ Wciśnij przycisk podawania drutu 29.
- ➔ Śrubami regulacyjnymi 27 ustawić siłę docisku w taki sposób, by rolki przesuwu drutu 25 przy przytrzymaniu drutu spawalniczego jeszcze się obracały. Druk nie może być zaciśnięty ani zdeformowany.

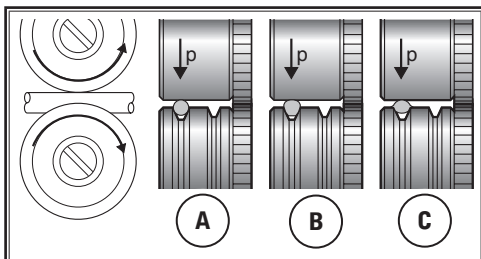

| A | B | C |
|--------|----------------------|------------------------------------|
| Dobrze | Siła docisku za duża | Nieprawidłowa rolka przesuwu drutu |

Abb. 12: Rolki przesuwu drutu

Wskazówka dotycząca zespołu przesuwu z 4 rolkami:

- ➔ Siłę docisku rolek przesuwu drutu 25 po stronie dyszy wlotowej 26 ustawić mniejszą niż po stronie gniazda centralnego 11, by elektroda w obrębie zespołu przesuwu pozostawała naciągnięta.
- ➔ Przycisk wciągania drutu 29 przytrzymać do momentu, dopóki drut nie wysunie się z szyjki palnika na długość około 20 mm.
- ➔ Do palnika przykręcić końcówkę prądową pasującą do grubości drutu, a następnie odciąć wystającą końcówkę drutu.

12.7 Podłączenie butli z gazem ochronnym

- ➔ Położyć butlę z gazem osłonowym 14 na półce gazowej urządzenia i zabezpieczyć łańcuchem 1.
- ➔ Zawór na butli gazowej otwierać 32 na krótko kilka razy celem wydmuchania ew. cząstek zanieczyszczeń.
- ➔ Założyć na butlę z gazem ochronnym 13 reduktor ciśnienia 14.
- ➔ Do reduktora ciśnienia 14 przykręcić wąż doprowadzenia gazu ochronnego 5.
- ➔ Otworzyć zawór 32 na butli 14.
- ➔ Włączyć urządzenie włącznikiem 9.

- Wciśnij przycisk uchwyty i przytrzymaj.
- Włącz urządzenie włącznikiem głównym 9.
- ✓ Zawór gazowy uruchomi się na około 10 sekund.
- Ustaw właściwy przepływ pokrętkiem 35 reduktora 13. Ilość gazu pokazuje przepływomierz 34.

Wzór empiryczny (przybliżony):

Ilość gazu = średnica drutu x 10 l/min.

- ❑ Ilość gazu w butli jest podawana wskazaniami manometru 33.

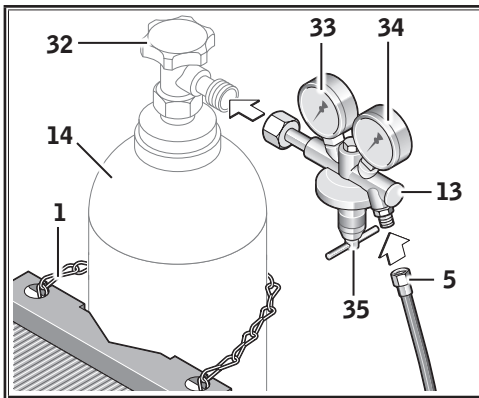


Abb. 13: Podłączenie butli z gazem ochronnym

12.8 Przebrowanie instalacji do spawania za pomocą drutu aluminiowego

- Rolkę przesuwu drutu 25 wymienić na odpowiednią aluminiową rolkę przesuwu drutu.
- Palnik stalowy wymienić na aluminiowy, wzgl. spiralę wewnętrzną ze stali wymienić na rdzeń teflonowy.
- Wymienić rurkę 43 w eurozłączu 11 na rurkę do drutów aluminiowych 42.
- Skrócić naddatek wkładu teflonowego 41 tak, aby znajdował się jak najbliżej rolek

25, tak aby wkład teflonowy był usztywniony rurką 42, rurkę 42 skrócić w razie potrzeby.

- Dokręcić palnik i przeciągnąć elektrodę.



Numery zamówieniowe części zamiennych zależą od używanego typu palnika i średnicy drutu i znajdują się w wykazach części zamiennych palników.

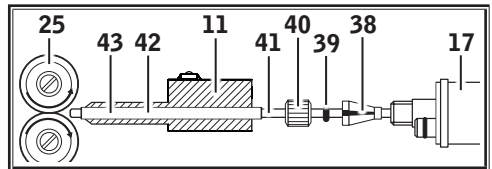


Abb. 14: Prowadzenie drutu

- 11 Tuleja centralna (eurogniazdo)
- 17 Wtyk centralny (uchwyt spawalniczy)
- 25 Rolka przesuwu drutu
- 38 Łącznik ustalający (=element zaciskowy) rdzeni teflonowych wzgl. plastikowych o średnicy zewnętrznej 4,0 mm i 4,7 mm
- 39 O-ring zapobiegający wylotowi gazu
- 40 Nakrętka kołpakowa
- 41 Rdzenie teflonowe i plastikowe
- 42 Rurka do wkładów teflonowych 42 o średnicy do 4.0 zastępuje rurkę do drutów stalowych 43 w eurognieździe. Dla przewodnic o średnicy zewnętrznej 4.7 mm rurka 42 nie jest wymagana.
- 43 Rurka do drutów stalowych.

13 Uruchamianie

13.1 Pole obsługi BasicPlus

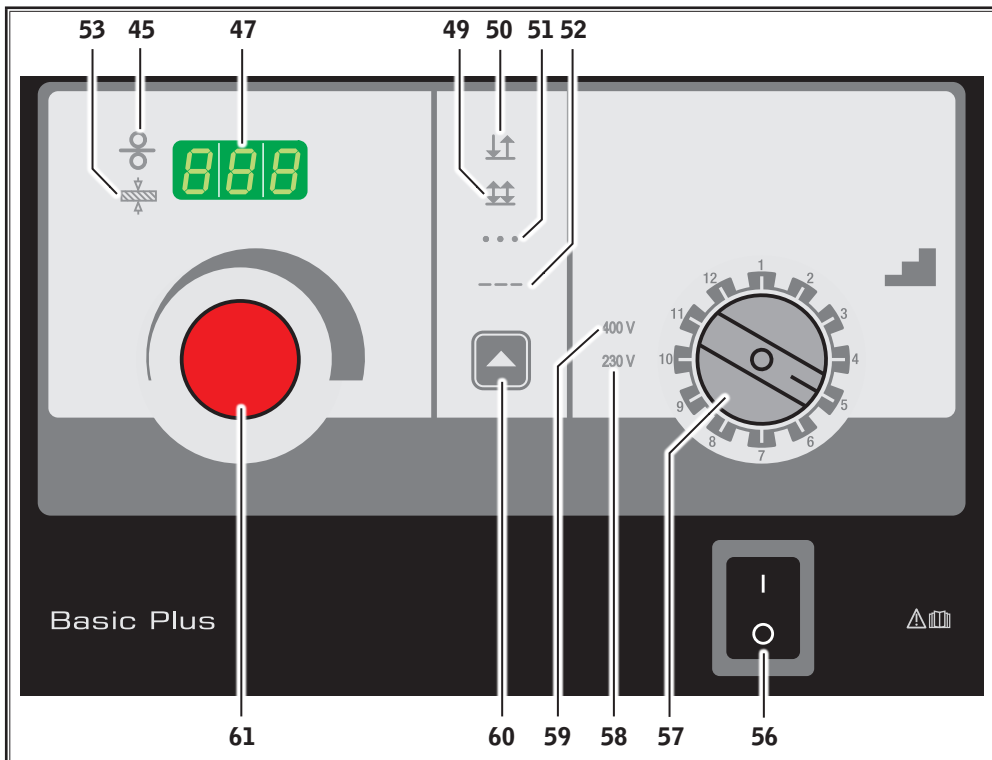


Abb. 15: Pole obsługi BasicPlus

- 45** Symbol podawania drutu
Świeci się, jeśli 7-cyfrowy wyświetlacz 47 pokazuje prędkość podawania w m/min lub korektę w %.
- 47** 7-cyfrowy wyświetlacz prędkości podawania drutu / grubość materiału
W zależności od trybu pracy pokazuje prędkość podawania drutu, grubość materiału, nastawę prądu lub kod parametru dodatkowego i jego wartość.
- 49** Symbol 4-takt
Świeci się przy włączonym trybie 4-takt.
- 50** Symbol 2-takt
Świeci się przy włączonym trybie 2-takt.
- 51** Symbol spawania punktowego.
Świeci się przy aktywnym spawaniu punktowym.
- 52** Symbol spawania przerywanego
Świeci się przy aktywnym spawaniu przerywanym.
- 53** Symbol grubości materiału
Świeci się, jeśli wyświetlacz 47 pokazuje grubość materiału w mm.

- 56** Włącznik główny
Do włączania ON I wyłączenia OFF urządzenia.
- 57** Przełącznik skokowy grubość materiału / prąd spawania
W trakcie przełączania przez około 2 sekundy wyświetlacz 47 będzie pokazywał zamiennie grubość materiału lub nastawę prądu.
- 58** Symbol 230 V
Świeci się, jeśli wybrano zasilanie 230 V (dla urządzeń z przełącznikiem napięcia zasilania)
- 59** Symbol 400 V
Świeci się, jeśli wybrano zasilanie 400 V (dla urządzeń z przełącznikiem napięcia zasilania)
- 60** Tryb pracy uchwytu spawalniczego
Do wyboru 2-takt, 4-takt, spawanie punktowe lub przerywane.
- 61** Pokrętko podawania drutu
Do nastawianie prędkości podawania drutu. Po aktywacji pokrętła wartość będzie pokazywana na wyświetlaczu jako korekta procentowa na przemian z prędkością podawania w m/min.

13.2 Pole obsługi ControlPro

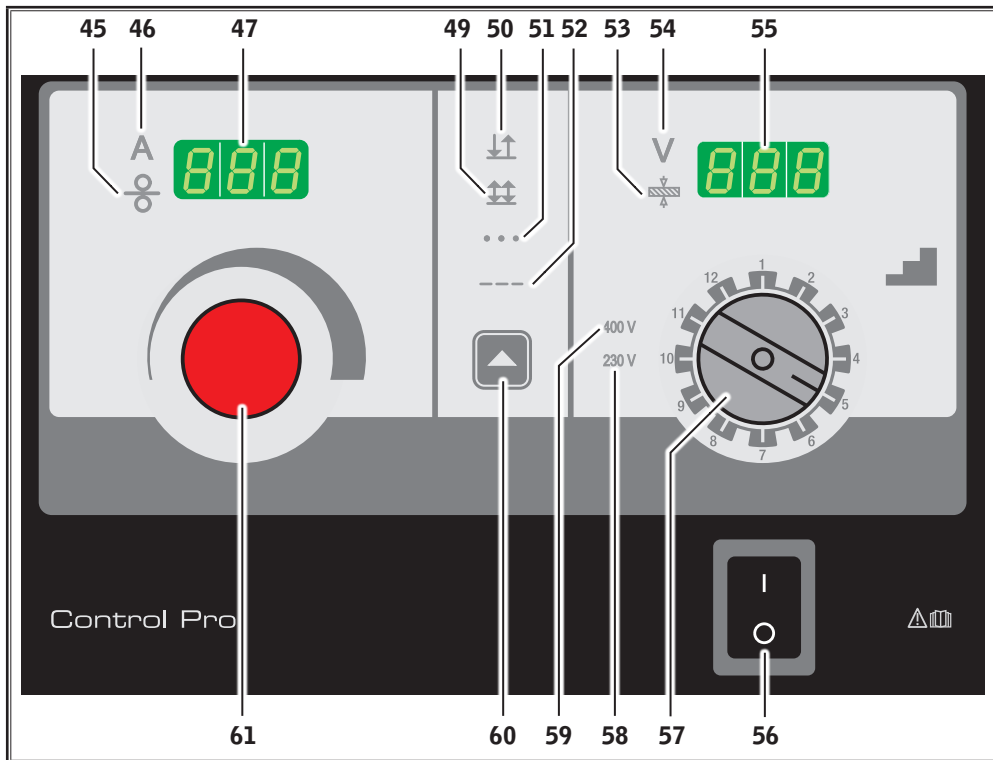


Abb. 16: Pole obsługi ControlPro

- | | |
|---|--|
| <p>45 Symbol podawania drutu Świeci się, jeśli 7-cyfrowy wyświetlacz 47 pokazuje prędkość podawania w m/min.</p> <p>46 Symbol prądu spawania Świeci się, jeśli wyświetlacz 47 pokazuje prąd spawania w amperach.</p> <p>47 7-cyfrowy wyświetlacz Pokazuje prąd spawania / prędkość podawania zadaną z wywołanego programu oraz prędkość podawania drutu, prąd spawania oraz parametry dodatkowe.</p> | <p>49 Symbol 4-takt Świeci się przy włączonym trybie 4-takt.</p> <p>50 Symbol 2-takt Świeci się przy włączonym trybie 2-takt.</p> <p>51 Symbol spawania punktowego. Świeci się przy aktywnym spawaniu punktowym.</p> <p>52 Symbol spawania przerywanego Świeci się przy aktywnym spawaniu przerywanym.</p> |
|---|--|

- 53** Symbol grubości materiału
Świeci się, jeśli wyświetlacz 55 pokazuje grubość materiału w mm.
- 54** Symbol napięcia spawania
Świeci się, jeśli wyświetlacz 55 pokazuje napięcie spawania w V.
- 55** Wyświetlacz 7-cyfrowy pokazuje grubość materiału/ napięcie spawania
zadaną z wywołanego programu (patrz rozdział Wybór programów 45) lub tryb pracy i grubość materiału, napięcie spawania i kody parametrów dodatkowych.
- 56** Włącznik główny
Do włączania ON i wyłączania OFF.
- 57** Przełącznik skokowy grubość materiału / napięcie spawania
Do ustawiania grubości materiału lub napięcia spawania, wartości są pokazywane na wyświetlaczu 55.
- 58** Symbol 230 V
Świeci się, jeśli wybrano zasilanie 230 V (dla urządzeń z przełącznikiem napięcia zasilania)
- 59** Symbol 400 V
Świeci się, jeśli wybrano zasilanie 400 V (dla urządzeń z przełącznikiem napięcia zasilania)
- 60** Tryb pracy uchwytu spawalniczego
Do wyboru 2-takt, 4-takt, spawanie punktowe lub przerywane.
- 61** Pokrętło podawania drutu
Do nastawiania prędkości podawania drutu. Po aktywacji pokrętła wartość będzie pokazywana na wyświetlaczu jako korekta procentowa na przemian z prędkością podawania w m/min.

13.3 Wskazanie prądu/napięcia

- 47** Wskaźnik prądu
- 55** Wskaźnik statusu

Aktualne wartości prądu spawania są pokazywane na wyświetlaczu podczas i po zakończeniu spawania. Jeśli operator dokonuje zmian parametrów np. przełącznikiem krokowym, przyciskiem lub pokrętłem to pokażą się wartości prędkości podawania drutu i grubość materiału.

13.4 Wybór programów

- ❑ Przełącznik wyboru programów 65 i tabela znajdują się wewnątrz podajnika.


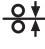



|  |  mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Tabela programów



Zawartość tabeli może być różna od podanej przykładowo. Lista programów zależy od konkretnego typu urządzenia.

- ➔ Wybierz wymaganą kombinację materiał-drut-gaz z tabeli.
- ➔ Odczytaj odpowiadający kombinacji numer programu z prawej kolumny.

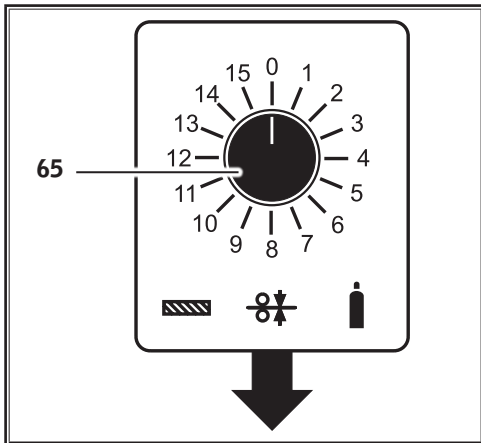


Abb. 18: Przełącznik wyboru programów

- ➔ Ustaw odpowiedni numer z tabeli przełącznikiem 65.
- ❑ Ustawienia odpowiadające pozycji 0 (tryb manualny)
 - Nie ma zadanej kombinacji materiał – drut-gaz. Prędkość podawania drutu i napięcie spawania muszą być ustawiane niezależnie.
 - Nastawiony skok na przełączniku (Basic Plus) zamiast grubości materiału zostanie wyświetlony.
 - Niezbędna wartość napięcia spawania (Control Pro) zamiast grubości materiału zostanie wyświetlona.



-Jeśli pokrętelem 65 zostanie ustawiony numer bez przypisanego programu, to wyświetlacz 47 pokaże komunikat błędu „noP”.

13.5 Parametr główny

| Parametr | Symbol | Kod | Ustawienie fabryczne. | Przedział |
|--|----------|-----|-----------------------|------------------|
| Prędkość podawania w % (korekta dodatnia) | | | 0 | -80..+99 |
| Prędkość podawania w % (korekta ujemna) | | | | |
| Wyświetlane jako korekta wartości ustawionej pokrętkiem 61. | | | | |
| Prędkość podawania w m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Wyświetlana w m/min po ustawieniu pokrętkiem 61. | | | | |
| Grubość materiału (wg wybranego programu) | | - | - | - |
| Wartość niezbędnego napięcia (w trybie manualnym, tylko Control Pro) | V | - | - | - |
| Nastawa prądu - skok (w trybie manualnym) | | - | - | 1..6, 1..7 1..12 |

13.6 Parametry dodatkowe

- Wciśnij przycisk 60 na co najmniej 2 sekundy.
- ✓ Wyświetlacz 47 pokaże na przemian kod parametru dodatkowego i jego wartość (BasicPlus).
- ✓ Wyświetlacz 47 pokazuje wartość parametru dodatkowego, wyświetlacz 55 pokazuje jego kod (ControlPro).
- Wciśnij przycisk 60 aż pokaże się żądany kod parametru dodatkowego.
- Ustaw wartość parametru dodatkowego pokrętkiem 61.
- Opuść menu parametrów dodatkowych wciskając przycisk 60 co najmniej przez 2 sekundy.

| Parametr | Kod | Ustawienie fabryczne. | Tryb | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------|-----------|--------|--------|--------------------|
| | | | Przedział | 2-takt | 4-takt | Punktowe Przerwane |
| Czas przedukowego przepływu gazu | | 0,1 s | | | | |
| | | 0,0...10,0 s | x | x | x | x |
| Prędkość startowa | | 1,0 m/min | | | | |
| | | 0,5...15,0 m/min | x | x | x | x |
| Czas spawania punktowego | | 1,0 s | | | | |
| | | 0,1...10,0 s | | | x | |
| Czas upalanie drutu | | 100 % | | | | |
| | | 0...300 % | x | x | x | x |
| Powplyw gazu | | 0,5 s | | | | |
| | | 0,1...20,0 s | x | x | x | x |
| Interwał w spawaniu przerywanym | | 1,0 s | | | | |
| | | 0,1...10,0 s | | | | x |

| Parametr | Kod | Ustawienie fabryczne. | Tryb | | | |
|--|------|-----------------------|------------|--------|--------|------------------------|
| | | | Przezdział | 2-takt | 4-takt | Punktowe Przerywane |
| Czas spawania przerywanego Wyłączony | EloF | 0,2 s | | | | |
| | | 0,1...1,0 s | | | | x |
| Oprogramowanie Wersja | rEL | - | x | x | x | x |
| Napięcie niezbędne zamiast grubości steady materiału | ShU | off | | | | |
| | | off/on | x | x | x | x |

Tab. 1: Parametry dodatkowe

- ✓ Wszystkie diody zaświecą się przez około 20 sekund.

13.8 Resetowanie ustawień

Resetowanie zasadnicze



Wszystkie ustawienia indywidualne zostaną skasowane.

Wszystkie parametry spawania i wtórne powrócą do ustawień fabrycznych.

- ➔ Wyłącz urządzenie OFF przyciskiem 9.
- ➔ Wciśnij i przytrzymaj przycisk 60.
- ➔ Włącz urządzenie ON włącznikiem 9.
- ✓ Wszystkie diody i zaświecą się celem potwierdzenia resetu.

13.7 Funkcje specjalne

Test gazu

- ➔ Wyłącz urządzenie OFF przyciskiem 9.
- ➔ Wciśnij i przytrzymaj przycisk na uchwycie spawalniczym.
- ➔ Włącz urządzenie ON włącznikiem 9.
- ✓ Otworzy się zawór gazowy umożliwiając ustawienia przepływu gazu. Funkcja jest aktywna przez 30 sekund i zostanie automatycznie zakończona. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wcześniejsze zamknięcie zaworu gazowego.

Test wentylatora

- ➔ Włącz urządzenie ON włącznikiem głównym 9.
- ➔ Wentylator uruchomi się automatycznie.

Test panelu sterującego

- ➔ Wciśnij przycisk 60 co najmniej przez 5 sekund.

14 Nadzór i konserwacja

14.1 Regularne sprawdzanie

Przed każdym uruchomieniem sprawdzić następujące punkty spawarki pod kątem uszkodzeń:

- wtyczkę sieciową i kabel
- palnik spawalniczy i przyłącza
- przewód masowy i jego połączenie

Co dwa miesiące należy wyczyścić spawarkę przez przedmuchiwanie.

- Wyłączyć urządzenie
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Odkręcić obie części boczne urządzenia
- Przedmuchać spawarkę suchym sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. Należy unikać bezpośredniego odmuchiwania części z niewielkiej odległości, aby nie uszkodzić urządzenia
- Ponownie skrócić obie boczne części urządzenia



Nie należy nigdy wykonywać napraw ani dokonywać zmian technicznych we własnym zakresie.

W takim przypadku, wygasa gwarancja i wszelka odpowiedzialność producenta za urządzenie.



W przypadku problemów i konieczności napraw, należy się zwrócić do punktu z autoryzacją firmy Lorch.

14.2 Dbalność o palnik

- Usunąć odpryski spawalnicze z wnętrza dyszy gazowej przy pomocy odpowiednich kleszczy.
- Ścianę wewnętrzną dyszy gazowej spryskać środkiem przeciwdziałającym przyleganiu lub skorzystać z pasty ochronnej do dysz.
- ✓ Zapobiegnie to przywieraniu odprysków spawalniczych.

15 Komunikaty

W przypadku wystąpienia awarii wyświetlacz 47 pokazuje kod błędu.



Tak długo, jak wyświetla się kod błędu, tryb spawania nie będzie możliwy.

| Kod | Opis usterek | Uwaga | Usuwanie |
|-----|--|---|--|
| E00 | Brak programu | Wybrany program nie istnieje. | Zmienić program. |
| | | Zamiast grubości materiału pokazuje się „—” i po wciśnięciu przycisku uchwyty pokazuje się błąd "E00". Spawanie nie jest możliwe dla tak wybranego programu i nastawionego skoku przełącznika 57. | Zmienić program. |
| E01 | Za wysoka temperatura | Nastąpiło przegrzanie instalacji | Instalację ostudzić w trybie gotowości, sprawdzić układ przewietrzania |
| E02 | Przebiecie sieciowe | Za wysokie napięcie wejściowe z sieci | Sprawdzić napięcie w sieci |
| E03 | Zwarcie | Prąd wejściowy za wysoki – występuje ciągłe zwarcie. | Należy wezwać serwis |
| E06 | Przebiecie | Za wysokie napięcie wyjściowe | Należy wezwać serwis |
| E07 | Błąd sumaryczny EEPROM (programowalnej pamięci stałej) | Dane ustawień błędne lub ich brak | Wyłączyć i ponownie włączyć instalację |
| E08 | Podajnik drutu | Za duży pobór prądu przez podajnik drutu (przeciążenie silnika) | Przedmuchać przewodnik drutu I sprawdzić docisk ramion na rolkach podajnika. |
| E09 | Odczyt napięcia. | Uszkodzenie miernika napięcia. | Należy wezwać serwis |
| E13 | Błąd czujnika temperatury | Czujnik temperatury nie jest gotowy do pracy | Należy wezwać serwis |
| E14 | Napięcia zasilające | Za słabe zasilanie wewnętrzne | Sprawdzić napięcia sieciowe |
| E15 | Pomiar prądu | Błąd pomiaru prądu | Należy wezwać serwis |

| Kod | Opis usterek | Uwaga | Usuwanie |
|------------|---|--|---|
| E16 | Napięcie zasilające silnika i stycznika | Wewnętrzne napięcie za niskie (42V~ / 60V-) | Sprawdzić napięcie wewnętrzne, wezwać serwis. |
| E17 | Zwarcie w oprzędzie | Zwarcie w uchwycie spawalniczym, zespole przewodów lub elektroza- worze | Sprawdzić I wymienić uszkodzony osprzęt. |
| E18 | Błąd konfiguracji | Błędna lub niewłaściwa grupa pod- zespołów, błędne oprogramowanie | Należy wezwać serwis |

Tab. 2: Komunikaty o usterekach

16 Usuwanie usterek

| Usterka | Możliwa przyczyna | Usuwanie |
|---|--|---|
| Palnik za gorący | Końcówka prądowa nie jest prawidłowo dokręcona | Sprawdzić |
| Przycisk palnika nie działa | Nieprawidłowo dokręcona nakrętka zespołu węży palnika w tulei centralnej | Dokręcić nakrętkę |
| | Przerwanie przewodu sterującego w zestawie węży palnika | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem | Odczekać do ostygnięcia urządzenia |
| Zablokowanie wzgl. przypalenie drutu do końcówki prądowej | Drut zablokował się na szpuli | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Zadzior na początku drutu | Ponownie przyciąć początek drutu |
| Nieregularny przesuw drutu lub brak przesuwu | Nieprawidłowa siła docisku do zespołu przesuwu | Ustawić wg instrukcji obsługi |
| | Uszkodzony palnik | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Brak lub zabrudzenie prowadnicy w tulei centralnej | Założyć wzgl. wyczyścić prowadnicę |
| | Źle nawinięta szpula drutu spawalniczego | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Rdza nalotowa na elektrodzie | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Spirala wewnętrzna palnika zatka- na przez napęd drutu | Odkręcić palnik od urządzenia, zdjąć dyszę strumieniową z palnika i wyczyścić spiralę wewnętrzną sprężonym powietrzem |
| | Spirala wewnętrzna skrzywiona | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| Urządzenie wyłącza się | Zbyt mocne ustawienie hamulca drutu | Ustawić wg instrukcji obsługi |
| | Przekroczony dopuszczalny Cykl pracy | Odczekać do ostygnięcia urządzenia |
| Urządzenie wyłącza się | Niedostateczne chłodzenie elementów | Sprawdzić wloty i wyloty powietrza w urządzeniu |
| | Łuk świetlny lub zwarcie między końcówką prądową i dyszą | Usunąć odpowiednimi szczypcami |

| Usterka | Możliwa przyczyna | Usuwanie |
|--|--|---|
| Niestabilny łuk spawalniczy | Końcówka prądowa nie pasuje do średnicy drutu lub dysza strumieniowej zużyta | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| Pole obsługi nie działa | Brak fazy | Sprawdzić urządzenie w innym gniazdku. Sprawdzić kabel zasilania i bezpieczniki |
| Brak gazu ochronnego | Pusta butla gazowa | Wymienić |
| | Uszkodzony palnik | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Zabrudzony lub uszkodzony reduktor ciśnienia | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Uszkodzony zawór butli gazowej | Wymienić butlę gazową |
| Gaz ochronny nie odłącza się | Zawór gazu zabrudzony lub zatkany | Zdemontować palnik i reduktor ciśnienia, zawór gazu wyczyścić sprężonym powietrzem w kierunku przeciwnym do przepływu |
| Niedostateczny dopływ gazu ochronnego | Nieprawidłowa ilość gazu ochronnego w reduktorze ciśnienia | Ilość gazu ochronnego ustawić wg instrukcji obsługi |
| | Zabrudzony reduktor ciśnienia | Sprawdzić dyszę spiętrzącą |
| | Zatkany lub nieszczelny palnik, wąż gazu | Sprawdzić, ewent. wymienić |
| | Powietrze ciągnące wypycha gaz ochronny | Usunąć powietrze ciągnące |
| Zmniejszyła się moc spawania | Brak fazy | Urządzenie sprawdzić w innym gniazdku, sprawdzić kabel zasilania i bezpieczniki |
| | Niewystarczający styk masy do przedmiotu obrabianego | Utworzyć nowe połączenie masy |
| | Nieprawidłowe podłączenie przewodu masowego do urządzenia | Wtyk masy w urządzeniu zabezpieczyć poprzez obrót w prawo |
| | Uszkodzony palnik | Naprawa lub wymiana |
| Gorący wtyk przewód masowego | Wtyk nie został zabezpieczony poprzez obrót w prawo | Sprawdzić |
| Zbyt silne tarcie drutu w zespole przesuwu | Rolki nie pasują do średnicy drutu | Założyć prawidłowe rolki |
| | Nieprawidłowa siła docisku do zespołu przesuwu | Ustawić wg instrukcji obsługi |

Tab. 3: Usuwanie usterek

17 Dane techniczne

| Dane techniczne ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|--|-------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Spawanie | | | | | | | | | | |
| Zakres spawania (I _{2min} ..I _{2max}) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Zakres spawania (U _{2min} ..U _{2max}) | V | 14,8.. 21,5 | 14,8.. 21,5 | 15,3.. 22,5 | 15,3.. 24,5 | 15,3.. 24,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 29,0 | 15,5.. 29,0 |
| Napięcie pracy jałowej | V | 14,4.. 26,9 | 14,4.. 26,9 | 16,7.. 38,0 | 14,5.. 40,3 | 14,5.. 40,3 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 40,2 | 16,3.. 40,2 |
| Ustawienie napięcia | kroki | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kształt charakterystyk | | Stało napięciowa | | | | | | | | |
| Prąd spawania przy ED 100 % | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| Prąd spawania przy ED 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |
| ED przy maks. prądzie | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zalecane druty stalowe | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Zalecane druty aluminium | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Zalecane druty stal nierdz. | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Zalecane druty CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Prędkość transportowa drutu | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Sieć | | | | | | | | | | |
| Napięcie sieciowe (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| Dodatnia tolerancja napięcia sieciowego | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ujemna tolerancja napięcia sieciowego | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Pobór mocy S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Pobór mocy S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |

| Dane techniczne ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|--|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Pobór mocy S1 (maks. prąd) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Pobór mocy I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Pobór mocy I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Pobór mocy I1 (maks. prąd) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Największy efektywny prąd zasilania (I1eff) | I1eff/A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Współczynnik mocy (przy I2max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Zabezpieczenie sieciowe | A/tr | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Wtyczka sieciowa | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Urządzenie | | | | | | | | | | |
| Rodzaj ochrony (zgodny z normą EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Klasa materiałów izola- cyjnych | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Sposób chłodzenia | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Emisja szumu | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Wymiary i masa | | | | | | | | | | |
| Wymiary (DłxSzxWys) | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Masa | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Wyposażenie podsta- wowe | | | | | | | | | | |
| Zespół przesuwu | Rolki | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 4: Dane techniczne

¹⁾ zmierzone przy 40° C temperatury otoczenia²⁾ wartość zmniejszona przy zasilaniu 230V.

18 Opcje i akcesoria

18.1 Rodzaje uchwytów spawalniczych

| Uchwyty spawalnicze | Nazwa | Urządzenie | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 uchwyt ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 uchwyt ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 uchwyt ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 uchwyt ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 uchwyt ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 uchwyt ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 uchwyt ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 uchwyt ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 uchwyt ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 5: Uchwyty spawalnicze

19 Złomowanie



Tylko dla krajów członkowskich UE.

Urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadkami domowymi!

Zgodnie z wytyczną europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i realizacją prawa krajowego sprzęt taki musi być utylizowany oddzielnie.

20 Serwis

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Niemcy
Tel.: +49 (0)7191 503-0
Faks +49 (0)7191 503-199

21 Deklaracja zgodności

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób niniejszy jest zgodny z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Wolfgang Grüb
Dyrektor Naczelny

Lorch Schweißtechnik GmbH

22 Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA

TYP URZĄDZENIA :

NR FABRYCZNY :

DATA SPRZEDAŻY :

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY:

*Szanowny Kliencie dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia z bogatej oferty naszej firmy.
Gratulujemy trafnego wyboru i jednocześnie gwarantujemy, że urządzenie będzie sprawnie działać
zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcji obsługi.*

WARUNKI GWARANCJI

Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe działanie urządzenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a w razie wystąpienia wady zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia gwarancyjnego przy uwzględnieniu następujących zasad:

1. Gwarant zapewnia sprawną pracę urządzenia przez okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży.
2. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych **maks.** w terminie 14 dni dla urządzeń produkcji krajowej oraz 30 dni w przypadku urządzeń importowanych, licząc od dnia następnego po dniu dostarczenia reklamowanego towaru, z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. W przypadku szczególnie skomplikowanych usterek, termin wskazany w punkcie 2 w przypadku urządzeń produkcji krajowej może ulec przedłużeniu do maks. 21 dni a w przypadku urządzeń importowanych maks. do 60 dni.
4. Jeśli z okoliczności nie wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia wraz z ważną kartą gwarancyjną do jednego z punktów serwisowych podanych poniżej.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - 5.1. Mechaniczne uszkodzenia towaru spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady.
 - 5.2. Uszkodzenia i wady wynikłe w skutek:
 - niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji,
 - zdarzeń losowych,
 - samowolnych przeróbek lub napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione,
 - wadliwego połączenia z siecią energetyczną lub innymi urządzeniami.
 - 5.3. Materiały eksploatacyjne (baterie, wkłady filtracyjne, części szybkozużywające itp.).
6. Nadto gwarancja nie obowiązuje, gdy:
 - Kupujący utracił kartę gwarancyjną,
 - Kupujący dokonał zmian w karcie gwarancyjnej,
7. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski,
8. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niedośrodkowości towaru z umową.

Punkty serwisowe:

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ RYWAL – RHC o/Toruń 87-100, ul.Polna 140b, | tel. 056/ 66 93 840 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Gdańsk 80-298, ul.Budowlanych 19, | tel. 058/ 768 20 44, 45 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Poznań 60-129, ul.Sielska 4, | tel. 061/ 862 61 50 do 57 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Konin 62-510, ul.Spółdzielców 12, | tel. 063/ 243 75 60 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Lublin 20-328, ul.Lucyny Herc 40/42, | tel. 081/ 445 01 60 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Łódź 93-490, ul.Pabianicka 119/131, | tel. 042/ 682 64 36, 38 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Olsztyn 10-409, ul.Lubelska 44d, | tel. 089/ 535 10 00, 10 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Szczecin 70-033, ul.Zapadła 10, | tel. 091/ 482 36 66 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Białystok 15-264, ul.Ciołkowskiego 24, | tel. 085/ 741 04 91, 92 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Rzeszów 35-211, ul.Reja 10, | tel. 017/ 859 01 41, 42 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Płock 09-400, ul.Przemysłowa 7, | tel. 024/ 269 22 24 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Stalowa Wola 37-450, ul.Energetyków 49, | tel. 015/ 844 02 63, 66 |
| ▪ RYWAL – RHC o/Warszawa 04-464, ul.Chełmżyńska 180, | tel. 022/ 331 42 96 |
| ▪ TECHNIK Ruda Śląska 41-708, ul.Stara 45, | tel. 032/ 240 91 80 |
| ▪ TECHNIK o/Częstochowa 42-200, ul.Warszawska 112, | tel. 034/ 324 39 98 |
| ▪ TECHNIK o/Wrocław 54-215, ul.Stargardzka 9c, | tel. 071/ 352 19 24, 25 |
| ▪ TECHNIK o/Kraków 31-752, ul.Makuszyńskiego 4, | tel. 012/ 686 37 35, 36 |

Vydavatel LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Telefon: +49 (0) 7191 / 503-0
Telefax: +49 (0) 7191 / 503-199

Internet: www.lorch.biz
E-Mail: info@lorch.biz

Číslo dokumentu 909.1229.9-02

Datum vydání 05.01.2010

Copyright © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Tato dokumentace včetně všech jejích součástí je chráněna autorským právem. Jakékoli zneužití nebo změny neodpovídající vymezením autorského práva jsou bez souhlasu LORCH Schweißtechnik GmbH nepřijatelné a trestné.

To platí především pro rozmnožování, překlady, mikrofilmy a uložení a zpracování elektronickými systémy.

Technické změny Naše přístroje jsou neustále vyvíjeny, vyhrazujeme si právo na technické změny.

Obsah

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|---|------------|
| 1 | Součásti přístroje | 164 | 14 | Zprávy / hlášení | 180 |
| 2 | Vysvětlení symbolů | 165 | 15 | Odstranění závady | 182 |
| 2.1 | Význam piktogramů v návodu k použití | 165 | 16 | Péče a údržba | 184 |
| 2.2 | Význam piktogramů na přístroji | 165 | 16.1 | Pravidelné kontroly | 184 |
| 3 | Bezpečnostní pokyny | 165 | 16.2 | Péče o hořák | 184 |
| 4 | Určení přístroje | 166 | 17 | Technická data | 184 |
| 5 | Ochrana přístroje | 166 | 18 | Možnosti a příslušenství. | 186 |
| 6 | Emise hluku | 166 | 18.1 | Hořákové sady | 186 |
| 7 | Okolní podmínky | 167 | 19 | Zneškodnění odpadu | 187 |
| 8 | Úrazová prevence - kontrola | 167 | 20 | Servis | 187 |
| 9 | Elektromagnetická snášlivost (EMV) | 167 | 21 | Prohlášení o shodě | 187 |
| 10 | Transport a umístění | 168 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list | 216 |
| 11 | Stručný návod k použití | 169 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12 | Před uvedením do provozu | 170 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.1 | Připojení hořáku | 170 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro | 218 |
| 12.2 | Připojení zemnicího kabelu | 170 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.3 | Volba síťového napětí | 170 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.4 | Přípevnění svorky zemnicího kabelu | 170 | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 12.5 | Založení cívky svařovacího drátu | 171 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 12.6 | Zavedení drátu | 171 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 12.7 | Připojení tlakové lahve | 172 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 12.8 | Přestrojování zdroje na svařování hliníku | 173 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13 | Uvedení do provozu | 174 | 23 | Stromlaufplan / schematic | 226 |
| 13.1 | Ovládací panel BasicPlus | 174 | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| 13.2 | Ovládací panel ControlPro | 176 | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| 13.3 | Displej proudu / napětí | 177 | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 230 |
| 13.4 | Výběr křivky / programu | 178 | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| 13.5 | Hlavní parametry | 179 | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |
| 13.6 | Sekundární parametry | 179 | | | |
| 13.7 | Speciální funkce | 180 | | | |
| 13.8 | Reset nastavení | 180 | | | |

1 Součásti přístroje

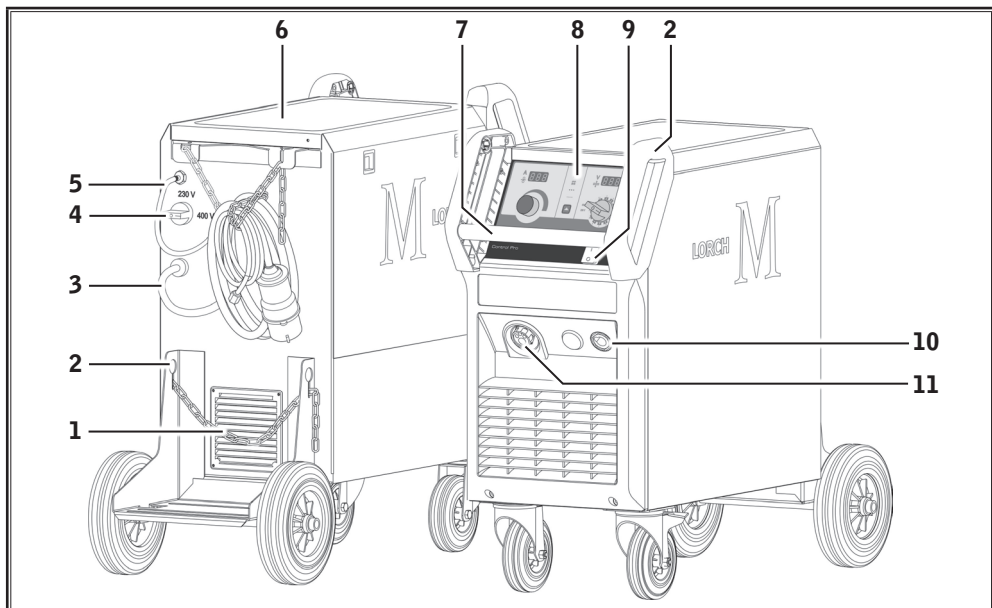


Abb. 1: Součásti přístroje

- 1 Jistící řetízek
- 2 Zátěžové body
- 3 Síťový kabel
- 4 Přepínač síťového napětí (u přepínatelných přístrojů)
- 5 Hadice ochranného plynu
- 6 Odkládací plocha
- 7 Madlo

- 8 Ovládací panel
- 9 Hlavní vypínač
- 10 Konektor zemničního kabelu
- 11 Centrální konektor



Vyobrazené nebo popsané díly příslušenství nejsou všechny součásti základní konfigurace. Změny vyhrazeny

2 Vysvětlení symbolů

2.1 Význam piktogramů v návodu k použití



Nebezpečí ohrožení zdraví a života!

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení zdraví popřípadě života.



Nebezpečí věcných škod!

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek škody na výrobcích, nástrojích a zařízeních.



Všeobecný pokyn!

Označuje užitečné informace k produktu a výbavě.

2.2 Význam piktogramů na přístroji



Nebezpečí!

Prostudujte uživatelské informace v návodu k použití.



Vypojte síťovou zástrčku!

Před otevřením krytu skříně vypojte síťovou zástrčku.

3 Bezpečnostní pokyny



Důkladně si prostudujte návod k použití. Bezpečná práce se svařovacími zdroji je možná pouze při striktním dodržování bezpečnostních zásad uvedených v návodu k použití. Postupujte v souladu s normami a předpisy o bezpečnosti práce a provozu el. zařízení.



Před započetím svařovacích prací odstraňte z pracoviště hořlavé látky, odmašťovadla, rozpouštědla, atp. Nepohyblivé hořlavé předměty v okolí zakryjte.



Svařujte pouze v případě, že v okolním vzduchu není zvýšená koncentrace prachu, výparů kyselin, plynů a dalších hořlavých substancí. Dbejte zvýšené pozornosti při svařování v potrubních systémech a nádržích používaných pro skladování hořlavých kapalin či plynů.



Nikdy se nedotýkejte součástí vedoucích síťové napětí uvnitř nebo vně skříně zdroje. Nikdy se nedotýkejte svařovací elektrody a součástí vedoucích svařovací napětí za běhu přístroje.



Přístroj nevystavujte dešti, neomývejte ani nečistěte proudem tlakové páry nebo vody.



Nikdy nesvařujte bez svařovací kukly. Varujte osoby v okolí před působením paprsků svařovacího oblouku.



Pro odsání plynů a řezných par použijte odpovídající zařízení.

Pokud hrozí nebezpečí nadýchání se plynů nebo řezných zplodin, použijte dýchací přístroj.



V případě poškození přívodního kabelu odpojte síťový kabel ze sítě, nedotýkejte se kabelu. Neprodleně přerušte svařovací práce. Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem.



V dosahu pracoviště umístěte hasičí přístroj. Po ukončení svařovacích prací proveďte protipožární kontrolu pracoviště v souladu s bezpečnostními předpisy.



Nikdy neopravujte poškozený redukční ventil. Poškozený ventil nahradte novým.



Přístroj umísťujte a transportujte na pevném plochém podkladu.

Úhel náklonu při transportu a umístění by neměl přesáhnout 10°.

- ❑ Opravy a servisní práce smí být prováděny pouze školeným odborným personálem.
- ❑ Dbejte na bezpečný a kvalitní kontakt svorky zemního kabelu se svařovaným materiálem nebo svařovacím stolem v bezprostřední blízkosti místa svaru tak, abyste zamezili nežádoucímu průchodu svařovacího proudu přes ložiska, řetězy, ocelová lana nebo elektroniku.
- ❑ Při práci na vyvýšených nebo nakloněných pracovních plochách přístroj zajistěte.
- ❑ Přístroj smí být připojen pouze na uzemněný síťový rozvod odpovídající normě, zásuvka i prodlužovací kabel musí být uzemněny. (čtyřvodičový třífázový systém s uzemněným neutrálním vodičem nebo třívodičový jednofázový systém s uzemněným neutrálním vodičem.
- ❑ Používejte ochranné oblečení, rukavice, případně zástěry.
- ❑ Svářečské pracoviště zacleňte závěsy, případně umístěte přenosné zástěry pro odstínění záření.

- ❑ Přístroj nepoužívejte k rozmrazování trubek a potrubních systémů.
- ❑ V uzavřených nádržích, v prostorách se stísněnými poměry a v prostorách se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem mohou být použity pouze přístroje s označením S.
- ❑ Během přestávek v práci přístroj vypněte a uzavírejte ventil tlakové láhve.
- ❑ Láhev s ochranným plynem zajistěte pojistným řetízkem proti pádu.
- ❑ Před přemístěním nebo údržbou přístroje jej vždy odpojte ze sítě.

Prosíme, dodržujte bezpečnostní předpisy a normy platné pro Českou republiku.

4 Určení přístroje

Přístroj je určen pro svařování oceli, hliníku a jejich slitin, pro pájení s CuSi dráty, pro dílenské a průmyslové využití.

5 Ochrana přístroje

Přístroj je elektronicky chráněn proti přetížení. Nikdy nepoužívejte silnější jištění, než jaké je uvedeno na typovém štítku přístroje.

Před svařováním uzavřete boční kryty přístroje.

6 Emise hluku

Hladina emisí hluku tohoto přístroje nepřesahuje hodnotu 70 dB (A), měřeno při normové zátěži dle EN 60974 v maximálním pracovním bodě.

7 Okolní podmínky

Rozsah teplot okolního vzduchu:

v provozu: -10 °C ... +40 °C (+14 °F ... +104 °F)

při transportu

a uskladnění: -25 °C ... +55 °C (-13 °F ... +131 °F)

Relativní vlhkost vzduchu:

až 50 % při 40 °C (104 °F)

až 90 % při 20 °C (68 °F)



Provoz, uskladnění a transport smí být realizován pouze za předepsaných teplot! Použití mimo udaný rozsah teplot platí za nepřiměřené určení zdroje. Za následné škody nepřebírá výrobce zodpovědnost.

Okolní vzduch musí být prost prachu, kyselin, korozivních plynů nebo dalších škodlivých substancí!

8 Úrazová prevence - kontrola

Provozovatel komerčně využívaných svařovacích zařízení je povinen pravidelně provádět bezpečnostní kontrolu přístroje v souladu s jeho použitím. Lorch doporučuje kontrolní lhůtu 12 měsíců.

Také po technické změně zdroje, repasi nebo opravě musí být provedena bezpečnostní kontrola.



Neodborně provedené bezpečnostní zkoušky mohou vést k poruše zařízení. Bližší informace k bezpečnostním zkouškám svařovacích zařízení obdržíte v autorizovaných servisních střediscích Lorch.

9 Elektromagnetická snášenlivost (EMV)

Tento přístroj odpovídá momentálně platným EMC normám a předpisům.

Při provozu dbejte na následující:

- Zdroj je určen pro nasazení v dílenských a průmyslových podmínkách. (CISPR 11 class A). Při používání zdroje v jiném prostředí např.: v domácnosti atd. může dojít k rušení okolních elektrických přístrojů.
- Elektromagnetické problémy při uvedení do provozu mohou nastat zejména v:
 - síťových, řídicích, signálních nebo telekomunikačních rozvodech v blízkosti svařovacího nebo řezacího zdroje
 - televizních nebo rozhlasových vysílačů a přijímačů
 - počítačů a další řídicí technice
 - ochranných zařízení ve firmách nebo obchodech (např. alarmech)
 - kardiostimulátorech nebo naslouchátkách
 - kalibrovacích nebo měřicích zařízeních
 - přístrojích s nízkou elektromagnetickou odolností

V případě, že dochází k elektromagnetickému rušení okolních přístrojů, je nutné použít přídatné stínící štíty proti elektromagnetickému záření.

- Šíření elektromagnetických vln může postupovat stěny budov i hranice pozemků blízkých pracovišti, tento jev je závislý na materiálu a povaze budov a dalších okolnostech.

Svařovací zdroj použijte v souladu s údaji a pokyny výrobce. Provozovatel je zodpovědný za instalaci a provoz zdroje. V případě výskytu elektromagnetického rušení je provozovatel zodpovědný za jeho odstranění (případně s technickou pomocí výrobce).

10 Transport a umístění



Nebezpečí zranění při pádu a převrnutí přístroje.

Při transportu pomocí mechanických zvedacích zařízení (např. jeřáb,...) smí být k uchycení použity pouze znázorněné zátěžové body. K uchycení použijte odpovídající přípravky.

Zátěžové body používejte jednotlivě, nosný řemen neprotahujte skrze obě přední madla, ta by byla stlačována a mohla by prasknout!

Zdroj nezvedejte vysokozdvizným vozíkem nebo podobným zařízením za skříň.

Před transportem sejměte z plošiny svařovacího zdroje tlakovou lahev.



Přístroj transportujte a umístěte na pevný a rovný podklad. Maximální povolený úhel naklonění při transportu a umístění nesmí přesáhnout 10°.

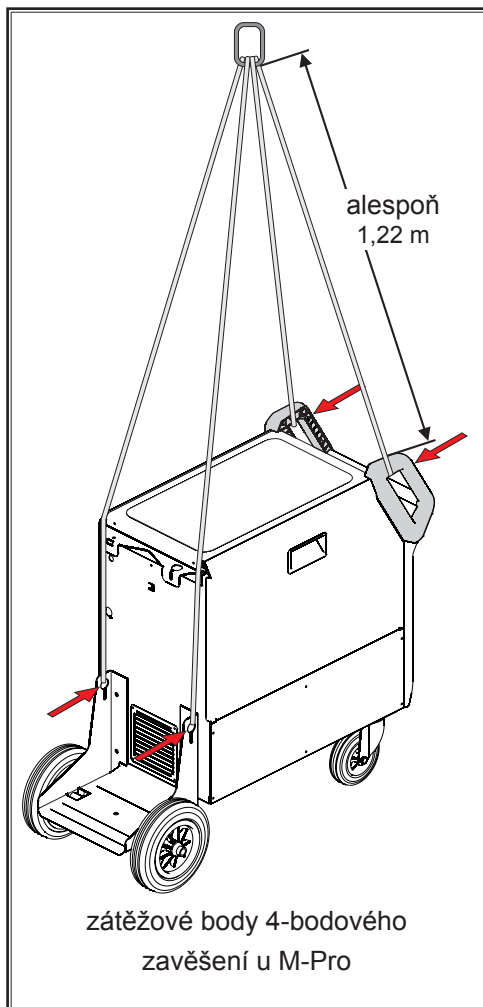


Abb. 2: Zátěžové body

11 Stručný návod k použití



Podrobný popis najdete v kapitole „Před uvedením do provozu“ strana 170 a kapitole „Uvedení do provozu“ strana 174

- ⊕ Tlakovou lahev s ochranným plynem postavte na plošinu zdroje a zajistěte ji jistícím řetízkem 1.
- ⊕ Sejměte krytku tlakové lahve 14 a krátce otevřete ventil lahve 32 (pročištění).
- ⊕ Redukční ventil 13 připojte na tlakovou lahev s plynem.
- ⊕ Hadici ochranného plynu 5 připojte na redukční ventil tlakové lahve. Ventil tlakové lahve otevřete.
- ⊕ Síťovou zástrčku připojte do sítě.
- ⊕ Zemnicí kabel připojte do konektoru 10, svorku zemního kabelu upevněte na svařovaný dílec.
- ⊕ V jednotce podavače drátu použijte kladky 25 odpovídající svařovanému drátu, přítlak nastavte na stupeň 2.
- ⊕ Hořák připojte do centrální zdíčky zdroje 11, připevněte průvlak odpovídající svařovanému drátu.
- ⊕ Založte svařovací drát.
- ⊕ Za podržení spouště hořáku zapněte hlavní vypínač 9. Otevře se plynový ventil!
- ⊕ Na redukčním ventilu nastavte požadované množství plynu (pomůcka: průměr drátu x 10 = množství plynu).
- ⊕ Tlačítko posuvu drátu 29 stiskněte a držte, doku svařovací drát nepřechází z plynové hubice hořáku o cca. 20mm.
- ⊕ Pomocí výběrového voliče křivek/programů 65 zvolte kombinaci materiálu-drátu-plynu.
- ⊕ Pomocí tlačítka Provozní režim 60 vyberte „2-takt“.
- ⊕ Pomocí přepínače odboček 57 zvolte tloušťku svařovaného materiálu.
- ⊕ Držení spouště hořáku = svařování.
- ⊕ Uvolnění spouště hořáku = ukončení svařovacího procesu.

12 Před uvedením do provozu

12.1 Připojení hořáku

- ➔ Centrální konektor hořáku 17 připojte do centrální zdíčky 11 zdroje.

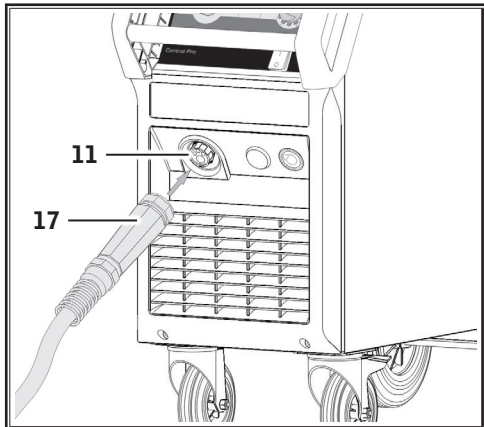


Abb. 3: Připojení hořáku

12.2 Připojení zemního kabelu

- ➔ Zemní kabel 18 připojte do zdíčky 10 a konektor zajistěte pootočením doprava.

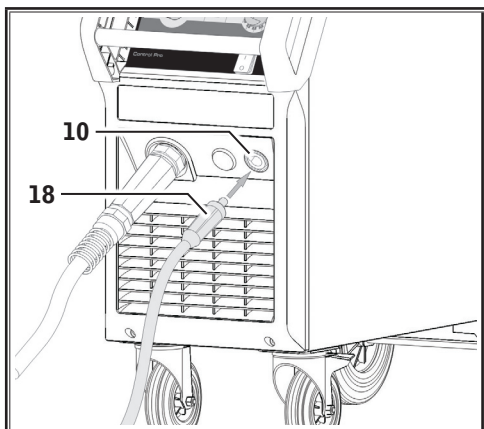


Abb. 4: Připojení zemního kabelu

12.3 Volba síťového napětí

(Platí pouze pro zdroje s přepínáním síťového napětí, viz technická data)

- ➔ Pomocí přepínače síťového napětí 4 vyberte požadované přírodní napětí.
- ❑ Pro provoz na síti s napětím 230 V můžete použít přibalenou redukci z CEE16 na Schuco.



V provozu na 230 V jsou výkonové parametry zdroje omezeny, např. maximální svařovací proud je omezen na cca. 2/3 hodnoty uvedené v technických datech.

12.4 Připevnění svorky zemního kabelu

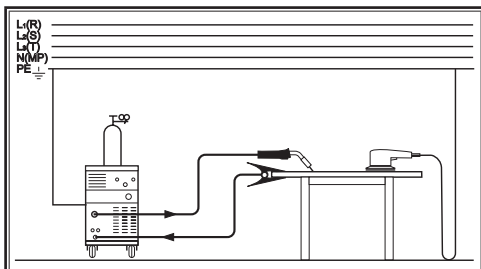


Abb. 5: Správně

- ➔ Svorku zemního kabelu je nutno umístit v bezprostřední blízkosti místa svaru tak, aby se zamezilo samovolnému průchodu svařovacího proudu přes ložiska, elektroniku, rozvody nebo jiné k poškození proudem náchylné součásti strojů.
- ➔ Zemní svorku pevně připevněte k svařovanému materiálu nebo svařovacímu stolu.

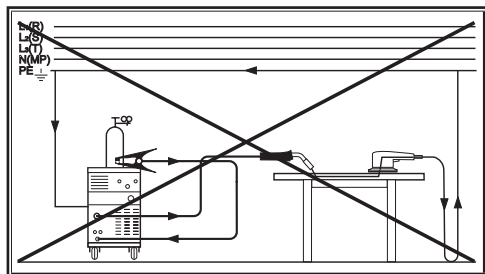


Abb. 6: Chybně

- ❑ Zemnicí kabel nikdy nepokládejte na zdroj nebo tlakovou plynovou lahev, hrozí nebezpečí poškození ochranného vodiče zdroje.

12.5 Založení cívky svařovacího drátu

- Otevřete boční kryt zdroje a odšroubujte pojistnou matici 20 z osy cívky drátu 22.
- Cívku se svařovacím drátem nasuňte na osu, dbejte na zapadnutí unášecího trnu 23.
- Pro malé cívky drátu použijte adaptér (objednací číslo 620.9650.0).
- Brzdu drátu 21 nastavte tak, aby se cívka s drátem bezprostředně po uvolnění spouště hořáku zastavila.

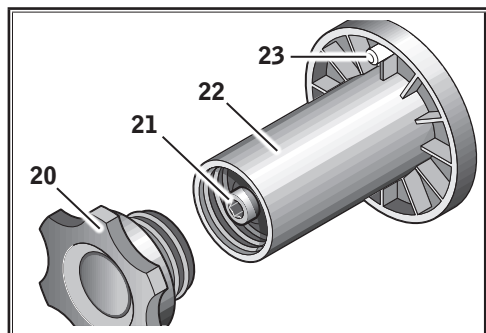


Abb. 7: Osa cívky drátu

12.6 Zavedení drátu

- Vyšroubujte průvlak hořáku ven.
- Otevřete boční kryt.
- Průměr drátu musí odpovídat údajům vyraženým na podávacích kladkách 25.
- Sklopnou páčku 27 odklopte do strany a zaveďte drát do náběhového bowdenu 26 a centrálního konektoru 11.

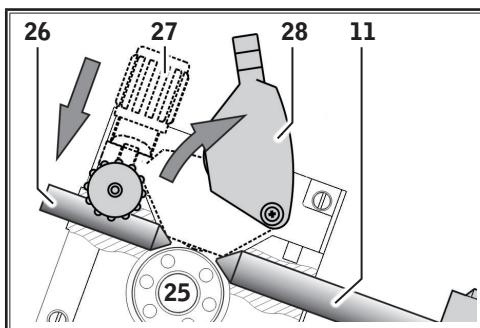


Abb. 8: Otevření 2-kladkového posuvu

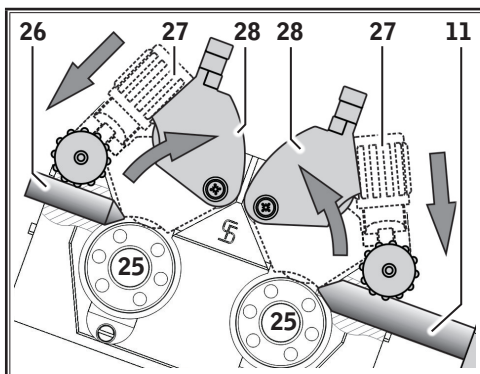


Abb. 9: Otevření 4-kladkového posuvu

- Sklopná ramínka 28 uveďte do původní polohy a zaaretujte je pomocí kyvných páček 27.

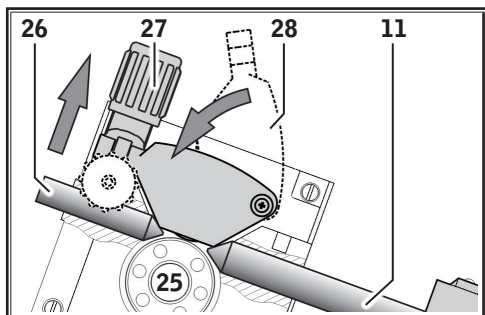


Abb. 10: Zavření 2-kladkového posuvu

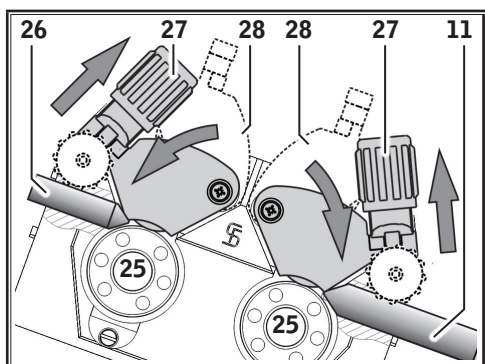


Abb. 11: Zavření 4-kladkového posuvu

- ➔ Zdroj zapněte pomocí hlavního vypínače 9


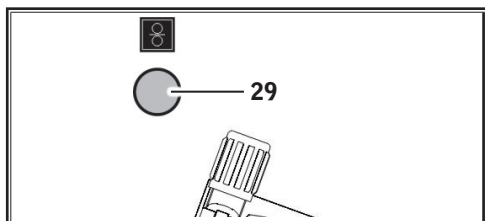


Abb. 12: Tlačítko zavádění drátu

- ➔ Stiskněte tlačítko zavádění drátu 29.
- ➔ Pomocí regulační šrouby 27 nastavte přítlak kladek tak, aby se kladky při podřízení cívky s drátem s obtížemi protočily. Drát nesmí být svírán ani deformován.

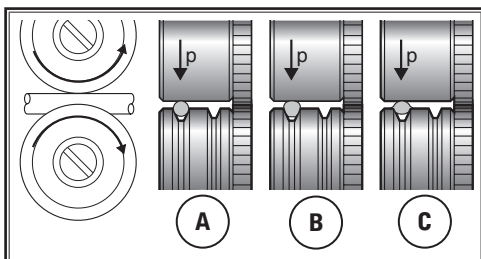

| A | B | C |
|---------|-----------------------|----------------------|
| správně | přítlak příliš vysoký | chybná kladka posuvu |

Abb. 13: Kladky posuvu drátu

Upozornění pro posuvy se 4 kladkami:

- ➔ Přítlak kladek 25 na straně náběhového bowdenu 26 nastavte nižší než na straně centrálního konektoru 11, tím se udrží drát v podavači v tahu.
- ➔ Tlačítko zavedení drátu 29 držte tak dlouho, dokud konec drátu nevyčhne cca. o 20mm z hubice hořáku.
- ➔ Našroubujte svařovanému drátu odpovídající průvlak do ústí hořáku a odstříhnete přečnívající konec drátu.

12.7 Připojení tlakové lahve

- ➔ Tlakovou lahev s ochranným plynem 14 postavte na plošinu zdroje a zajistěte pojistnými řetízky 1.
- ➔ Vícekrát krátce otevřete ventil tlakové lahve 32, dojde k odstranění případných nečistot.
- ➔ Redukční ventil 13 připojte tlakovou lahev s ochranným plynem 14.
- ➔ Hadici ochranného plynu 5 našroubujte na redukční ventil 13.
- ➔ Otevřete ventil 32 tlakové lahve 14.
- ➔ Stiskněte a držte spoušť hořáku.
- ➔ Zapněte zdroj pomocí hlavního vypínače 9.

- ✓ Plynový ventil zdroje se otevře na 10 sekund.
- Pomocí regulačního šroubu 35 redukčního ventilu 13 nastavte požadované množství plynu. To je zobrazeno na průtokoměru 34.

Pomůcka:

Množství plynu = průměr drátu x 10 l/min.

- ❑ Obsah plynové lahve je zobrazen na manometru objemu 33.

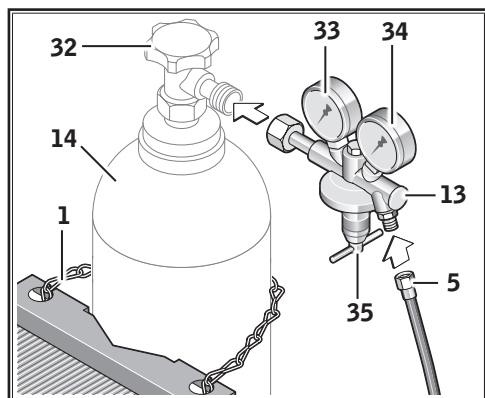


Abb. 14: Připojení tlakové lahve s ochranným plynem

12.8 Přestrojění zdroje na svařování hliníku

- Kladky podavače drátu 25 zaměňte za odpovídající kladky určené pro posuv hliníku.
- Vyměňte hořák pro svařování oceli za hořák pro svařování hliníku, nebo vyměňte ocelový vnitřní bowden za teflonový.
- Z centrálního konektoru 11 vyjměte kapilární trubičku 43.
- Přečnávající konec teflonového bowdenu 41 zkraťte tak, aby co nejtěsněji dosahoval ke kladce posuvu 25 a nasuňte odpovídajícím způsobem zkrácenou stabilizační trubičku 42 přes přesahující teflon 41.

- Hořák dotáhněte a zaveďte drát.



Objednací čísla náhradních dílů závisí na typu použitého hořáku a průměru svařovaného drátu, viz seznamy náhradních dílů hořáků.

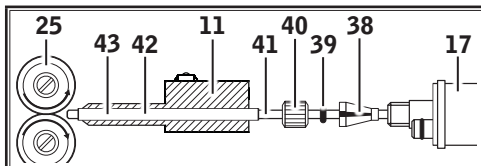


Abb. 15: Vedení drátu

- 11 centrální zdířka
- 17 centrální konektor (hořák)
- 25 kladka posuvu drátu
- 38 kleština teflonového nebo plastového bowdenu pro větší průměr 4,0 mm až 4,7 mm
- 39 O-kroužek, utěšňuje vedení plynu
- 40 převlečná matice
- 41 teflonový bowden
- 42 stabilizační trubička pro teflon a plast s větším průměrem 4mm nahrazuje vodící ocelovou trubičku 43 v centrální zdířce. U většího průměru 4,7 mm se trubička nepoužívá.
- 43 vodící trubička, nahrazuje se stabilizační trubičkou.

13 Uvedení do provozu

13.1 Ovládací panel BasicPlus

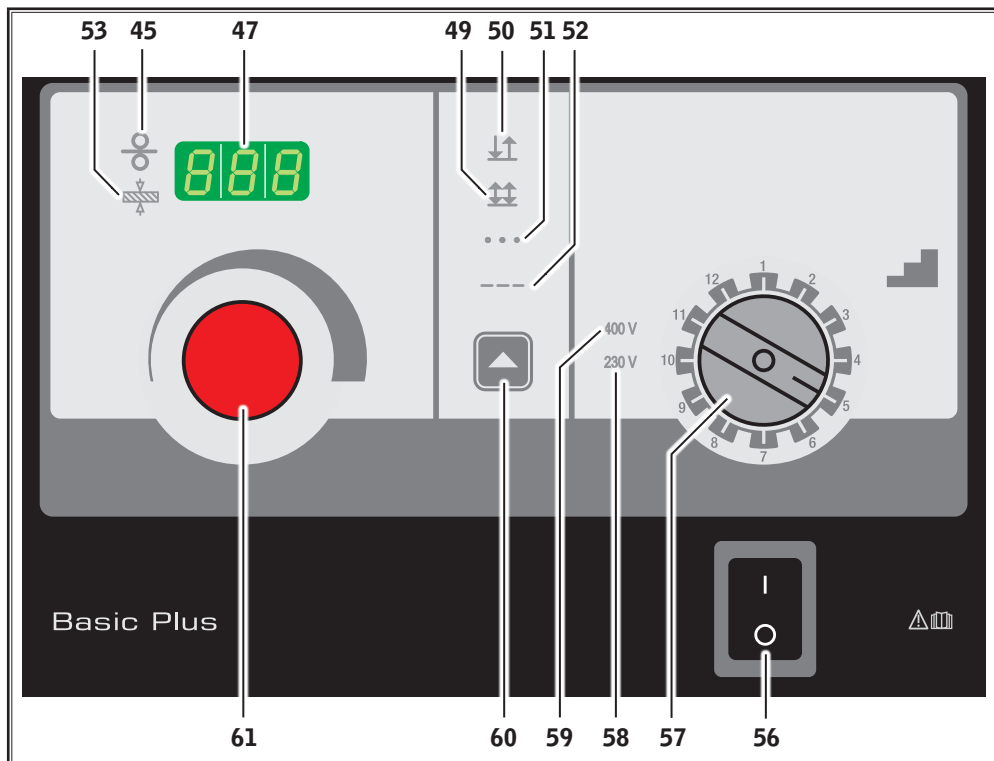


Abb. 16: Ovládací panel BasicPlus

- 45** Symbol Posuv drátu
svítí při zobrazení hodnoty rychlosti posuvu drátu na 7-segmentovém displeji v m/min nebo jako korekce v %.
- 47** 7-segmentový displej Posuv drátu/
tloušťka materiálu
v závislosti na režimu zobrazuje hodnoty posuvu drátu, tloušťky materiálu, výkonový stupeň nebo střídavě kód vedlejšího parametru a jeho hodnotu.
- 49** Symbol 4-takt
svítí při aktivním provozním režimu 4-takt.
- 50** Symbol 2-takt
svítí při aktivním provozním režimu 2-takt.
- 51** Symbol Bodování
svítí v aktivním režimu Bodování.
- 52** Symbol Stehování / interval
svítí v aktivním režimu stehování / intervalové svařování.
- 53** Symbol Tloušťka materiálu
svítí při zobrazení tloušťky materiálu v mm na 7-segmentovém displeji 47.

- 56** Hlavní vypínač
slouží k zapnutí a vypnutí svařovacího zdroje.
- 57** Přepínač výkonových stupňů
při nastavování výkonu přepínačem je na 7-segmentovém displeji 47 po 2 sekundy zobrazena tloušťka materiálu pot. výkonový stupeň.
- 58** Symbol 230 V
svítí při provozu na přívodní síti s 230 V (platí pro přístroje s možností přepínání napětí).
- 59** Symbol 400 V
svítí při provozu na přívodní síti s 400 V.
- 60** Tlačítko provozní režim
slouží k výběru provozního režimu 2-takt, 4-takt, bodování a stehování.
- 61** Otočný regulátor Posuv drátu
slouží k nastavení posuvu drátu.
Při otočení regulátorem je na 7-segmentovém displeji 47 zobrazena hodnota korekce posuvu drátu v %, po nastavení je zobrazena hodnota rychlosti posuvu drátu v m/min.

13.2 Ovládací panel ControlPro

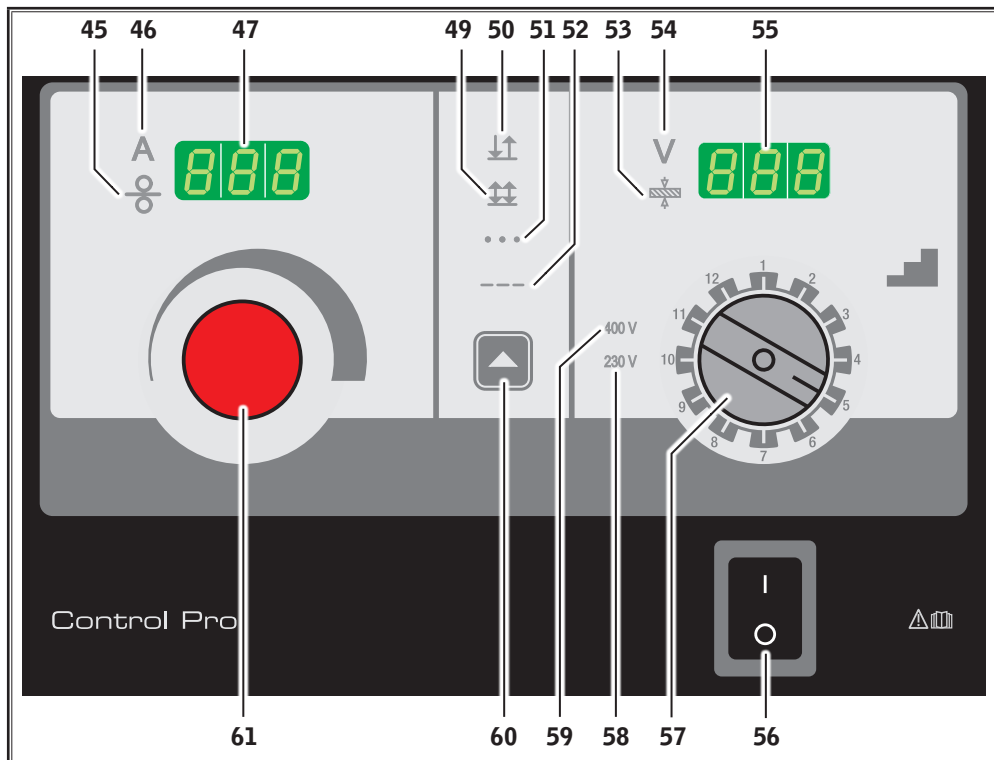


Abb. 17: Ovládací panel ControlPro

- | | |
|--|--|
| <p>45 Symbol Posuv drátu svítí při zobrazení hodnoty rychlosti posuvu drátu v m/min na 7-segmentovém displeji 47.</p> <p>46 Symbol Svařovací proud svítí při zobrazení hodnoty svařovacího proudu v ampérech na 7-segmentovém displeji 47.</p> <p>47 7-segmentový displej Svař. proud / Posuv drátu dle režimu je zobrazena hodnota rychlosti posuvu drátu, svařovacího proudu nebo sekundárního parametru.</p> | <p>49 Symbol 4-takt svítí v aktivním provozním režimu 4-takt.</p> <p>50 Symbol 2-takt svítí v aktivním provozním režimu 2-takt.</p> <p>51 Symbol Bodování svítí v aktivním provozním režimu Bodování.</p> <p>52 Symbol Stehování / Interval svítí v aktivním provozním režimu Stehování.</p> |
|--|--|

- 53** Symbol Tloušťka materiálu
svítí při zobrazení tloušťky materiálu v mm na 7-segmentovém displeji 55.
- 54** Symbol Svařovací napětí
svítí při zobrazení hodnoty svařovacího napětí ve voltech na 7-segmentovém displeji 55.
- 55** 7-segmentový displej Tloušťka materiálu / Svařovací napětí
dle zvolené křivky/programu (viz kapitulu Výběr křivky/programu) nebo módu je zobrazena hodnota Tloušťky materiálu, svařovacího napětí nebo kód sekundárního parametru.
- 56** Hlavní vypínač
slouží k zapnutí a vypnutí svařovacího zdroje.
- 57** Přepínač tloušťky materiálu / svařovacího napětí
slouží k nastavení tloušťky materiálu pot. svařovacího napětí, hodnota je zobrazena na 7-segmentovém displeji 55.
- 58** Symbol 230 V
svítí při přepnutí na přívodní síť 230 V (u přístrojů s možností přepínání napětí přívodní sítě).
- 59** Symbol 400 V
svítí při přepnutí na přívodní síť 400 V.
- 60** Tlačítko Provozní režim
slouží k výběru provozního režimu 2-takt, 4-takt, bodování a stehování.
- 61** Otočný regulátor Posuv drátu
slouží k nastavení rychlosti posuvu drátu.
Při manipulaci s regulátorem se na 7-segmentovém displeji 47 zobrazí hodnota korekce v %, po nastavení je zobrazena hodnota rychlosti posuvu drátu v m/min.

13.3 Displej proudu / napětí

47 Displej proudu

55 Displej napětí

Skutečné hodnoty svařovacího napětí a proudu jsou zobrazeny během a po ukončení svařovacího procesu. Při změně parametrického nastavení obsluhou (např. přepínač stupňů, otočný regulátor, tlačítko) jsou zobrazeny hlavní parametry Posuv drátu a Tloušťka materiálu.

13.4 Výběr křivky / programu

- ☐ Přepínač křivek 65 a příslušná tabulka se nachází v prostoru podavače drátu.


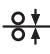




|  |  mm |  Ar/CO ₂ |  |
|--|---|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 18: Tabulka křivek / programů

-  Obsah tabulky se může na Vašem přístroji lišit. Křivky / programy jsou přizpůsobeny pro každý typ zdroje individuálně.

- ➔ V tabulce vyberte požadovanou kombinaci Materiál-Průměr drátu-Ochranný plyn.
 ➔ V pravém sloupci tabulky odečtete příslušné číslo svařovací křivky/ programu.

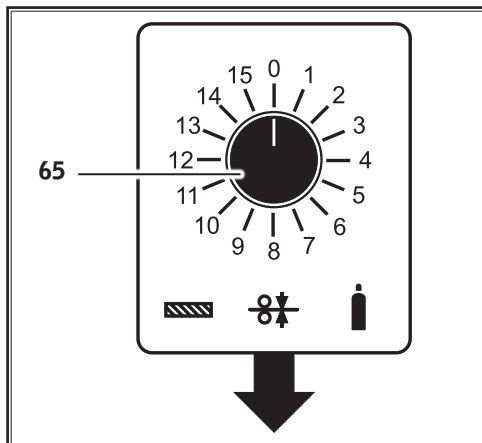



Abb. 19: Přepínač svařovacích křivek / programu

- ➔ Pomocí přepínače křivek 65 zvolte číslo programu z pravého sloupce tabulky. Pod číslem programu 0 (manuální režim)
- není uložena žádná kombinace Materiál-drát-plyn. Posuv drátu a svařovací napětí mohou být nastaveny libovolně ručně.
 - je místo tloušťky materiálu zobrazen aktuální výkonový stupeň (BasicPlus)
 - je místo tloušťky materiálu zobrazena hodnota požadovaného svařovacího napětí (ControlPro)

-  Pokud je pomocí Přepínače křivek/ programů zvolena nezabraná (volná) pozice, na 7-segmentovém displeji 47 se zobrazí zpráva „noP“.

13.5 Hlavní parametry

| Parametr | symbol | kód | standardní hodnota | rozsah nastavení |
|--|----------|-----|--------------------|-------------------|
| Posuv drátu v % (kladná korekce) | | | 0 | -80..+99 |
| Posuv drátu v % (záporná korekce) | | | | |
| Zobrazeno jako hodnota korekce při nastavování pomocí otočného regulátoru 61 | | | | |
| Posuv drátu v m/min | | - | - | 0,5..25 |
| Zobrazeno jako hodnota rychlosti posuvu drátu v m/min po dokončení nastavení pomocí otočného regulátoru 61 | | | | |
| Tloušťka materiálu (při zvolené křivce) | | - | - | - |
| Očekávané svař. napětí (v manuálním módu, pouze Control Pro) | V | - | - | - |
| Výkonový stupeň (v ručním / manuálním režimu) | | - | - | 1..6, 1..7, 1..12 |

13.6 Sekundární parametry

- Stiskněte tlačítko Provozní režim 60 a podržte ho po dobu minimálně 2 sekund.
- ✓ 7-segmentový displej 47 střídavě zobrazuje kód sekundárního parametru a jeho aktuální hodnotu. (BasicPlus)
- ✓ 7-segmentový displej 47 zobrazuje aktuální hodnotu sekundárního parametru, 7-segmentový displej 55 zobrazuje jeho kód. (ControlPro)

- Tlačítko Provozní režim 60 několikrát stiskněte, dokud se nezobrazí kód požadovaného sekundárního parametru.
- Pomocí otočného regulátoru 61 nastavte pro sekundární parametr požadovanou hodnotu.
- Sekundární parametry opustíte podržením tlačítka Provozní režim 60 po dobu minimálně 2 sekund.

| Parametr | kód | standardní hodnota | mód | | | |
|--|-----|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| | | rozsah nastavení | 2-takt | 4-takt | bodování | interval |
| Předfuk plynu | | 0,1 s 0,0...10,0 s | x | x | x | x |
| Rychlost pří- sunu drátu | | 1,0 m/min 0,5...15,0 m/min | x | x | x | x |
| Čas bodování | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | x | |
| Čas odhoření drátu | | 100 % 0...300 % | x | x | x | x |
| Dofuk plynu | | 0,5 s 0,1...20,0 s | x | x | x | x |
| Čas stehu ON (fáze svařování) | | 1,0 s 0,1...10,0 s | | | | x |
| Čas stehu OFF (fáze pauzy) | | 0,2 s 0,1...1,0 s | | | | x |
| Verze Softwaru | | - | x | x | x | x |
| Požadovaná hodnota svařovacího napětí místo tloušťky materiálu | | off off/on | x | x | x | x |

Tab. 6: Sekundární parametry

13.7 Speciální funkce

Test plynu

- ➔ Stiskněte spoušť hořáku a podržte ji stisknutou.
- ➔ Pomocí hlavního vypínače 9 přístroj zapněte.
- ✓ Plynový magnetický ventil zdroje se otevře, do hořáku proudí ochranný plyn, je možno provést nastavení / kontrolu vedení ochranného plynu. Funkce je aktivní po dobu 30 sekund a pak je automaticky ukončena. Test plynu může být přerušen opětovným stiskem spouště hořáku.

Test ventilátoru

- ➔ Pomocí hlavního vypínače 9 zdroj zapněte.
- ✓ Pro kontrolu funkce se ventilátor po zapnutí zdroje automaticky na krátkou dobu rozeběhne.

Test ovládacího panelu

- ➔ Na dobu alespoň 5 sekund stiskněte tlačítko Provozní režim 60.
- ✓ Všechny ukazatele ovládacího panelu se na cca. 20 sekund rozsvítí.

13.8 Reset nastavení

Master-Reset



Pozor! Všechna individuální nastavení budou ztracena.

Všechny hlavní i sekundární parametry budou navráceny do svých továrních / výrobních hodnot.

- ➔ Pomocí hlavního vypínače 9 zdroj vypněte.
- ➔ Stiskněte a držte tlačítko Provozní režim 60.
- ➔ Pomocí hlavního vypínače 9 zdroj opět zapněte.
- ✓ Jako potvrzení dokončeného resetu se krátce rozsvítí všechny symboly a ukazatele.

14 Zprávy / hlášení

V případě poruchy je na 7-segmentovém displeji 47 zobrazen chybový kód.



Dokud je zobrazen chybový kód, s přístrojem není možné svařovat.

| Kód | Popis chyby | Poznámka | Odstranění |
|-----|---------------|--|-----------------------------|
| E00 | chybí program | ve zvolené pozici křivky se nenachází žádný platný program | zvolit jinou křivku |
| | | místo tloušťky materiálu je zobrazeno „---“ a při stisku spouště hořáku se zobrazí „E00“. Na této křivce není zvolený výkonový stupeň možný. | zvolit jiný výkonový stupeň |

| Kód | Popis chyby | Poznámka | Odstranění |
|-----|---|--|--|
| E01 | přehřátí | došlo k přehřátí zdroje | nechat zdroj ochladit v zapnutém stavu, zkontrolovat ventilaci |
| E02 | přepětí sítě | přívodní síťové napětí je příliš vysoké. | zkontrolovat napětí sítě |
| E03 | vysoký proud | výstupní proud příliš vysoký / trvalý zkrat | uvědomit servis |
| E06 | přepětí | výstupní napětí příliš vysoké | uvědomit servis |
| E07 | EEProm chyba konečného součtu | chybná nebo chybějící data nastavení | zdroj vypnout a znovu zapnout |
| E08 | posuv drátu | vysoký odběr proudu motoru | kabelový svazek hořáku vyčistit tlakovým vzduchem a zkontrolovat podavač drátu / vyměnit vnitřní bowden hořáku |
| E09 | měření napětí | defektní systém měření napětí | uvědomit servis |
| E13 | teplotní čidlo | teplotní čidlo není připraveno k provozu | uvědomit servis |
| E14 | provozní napětí | interní provozní napětí příliš nízké (18V~ / 24V-) | zkontrolovat napětí sítě popř. uvědomit servis |
| E15 | měření proudu | chyba při měření proudu | uvědomit servis |
| E16 | provozní napětí motoru a hlavního stykače | interní provozní napětí příliš nízké (42V~ / 60V-) | zkontrolovat napětí sítě |
| E17 | periferie přetížení/zkrat | zkrat v hořáku nebo propojovacím svazku, plynové vedení nebo ventil, tlačítko přísunu drátu (uvnitř) nebo jeho kabel | zkontrolovat připojený hořák / vyměnit |
| E18 | chyba konfigurace | defektní nebo chybná sestava nahrán chybný software | uvědomit servis |

Tab. 7: Chybové zprávy

15 Odstranění závady

| závada | možná příčina | odstranění |
|--|---|---|
| zahřívá se hořák | průvlak není správně dotažen | zkontrolovat |
| spoušť hořáku nemá při stisku žádnou odezvu | převlečná matice proudového kabelu hořáku centrálního konektoru není správně dotažena | dotáhnout převlečnou matici |
| | přerušeni řídicího kabelu v kabelovém svazku hořáku | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | aktivovala se teplotní ochrana | zapnutý zdroj nechat vychladnout |
| váznutí drátu nebo přilepení drátu na průvlak | drát se na cívce utáhl | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | hrot na začátku drátu | znovu odstříhnout konec drátu |
| posuv drátu nepravidelný nebo zcela bez funkce | chybný přítlak v podavači drátu | nastavit dle návodu k použití |
| | defekt hořáku | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | v centrálním konektoru vodící trubička chybí nebo je znečištěna | vložit nebo vyčistit vodící trubičku |
| | chybně navinutá cívka drátu | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | drát má nálet rzi | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | vnitřní bowden hořáku ucpaný obrusem drátu | hořák odšroubovat od zdroje, sejmut průvlak a profouknout vnitřní bowden tlakovým vzduchem / bowden vyměnit |
| | zlomený vnitřní bowden hořáku | zkontrolovat popř. vyměnit |
| brzda drátu nastavena příliš silná | nastavit dle návodu k použití | |
| přístroj se vypíná | překročen dovolený zatěživatel zdroje | zapnutý zdroj nechat vychladnout |
| | nedostatečné chlazení součástí | zkontrolovat vstupy a výstupy chladícího vzduchu zdroje |
| elektrický oblouk mezi průvlakem a plynovou hubicí | z rozstříku se mezi průvlakem a plynovou hubicí vytvořil můstek | použít odpovídající kleště |
| neklidný oblouk | průvlak neodpovídá průměru svařovaného drátu nebo je opotřebovaný | zkontrolovat popř. vyměnit |

| závada | možná příčina | odstranění |
|--------------------------------------|---|--|
| ovládací panel je celý tmavý | chybí fáze | zdroj vyzkoušet na jiné síťové zástrčce, zkontrolovat přívodní kabel a jištění sítě |
| chybí ochranný plyn | prázdná tlaková lahev | vyměnit |
| | defekt hořáku | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | znečištěný nebo defektní redukční ventil | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | defekt ventilu tlakové lahve | vyměnit plynovou lahev |
| ochranný plyn nevyplíná | plynový ventil znečištěný nebo zablokovaný | odmontovat hořák a redukční ventil, profouknout plynový ventil zdroje tlakovým vzduchem proti směru proudění plynu |
| nedostatečný přísun ochranného plynu | na redukčním ventilu nastaveno chybné množství plynu | nastavit množství plynu dle návodu k použití |
| | znečištěný redukční ventil | zkontrolovat stavěcí dýzu |
| | hořák / plynová hadice netěsní nebo jsou ucpané | zkontrolovat popř. vyměnit |
| | průvan ochranný plyn odfoukává | odstranit průvan |
| snížil se svařovací výkon | chybí fáze | zdroj vyzkoušet na jiné síťové zásuvce, zkontrolovat přívodní kabel a jištění sítě |
| | nedostatečný kontakt zemnění k dílci | vytvořit čisté zemnicí spojení |
| | zemnicí kabel není správně připojen | konektor zemnicí kabelu zajistit ve zdírce pootočením doprava |
| | defekt hořáku | oprava nebo výměna |
| zahřívá se konektor zemnicího kabelu | konektor nebyl zajištěn pootočením doprava | zkontrolovat |
| zvýšený obrus drátu v podavači | kladky posuvu drátu neodpovídají podávanému drátu / průměru | použít správné podávací kladky |
| | chybný přítlak kladek podavače drátu | nastavit dle návodu k použití |

Tab. 8: Odstranění závady

16 Péče a údržba

16.1 Pravidelné kontroly

Před každým uvedením svařovacího zdroje do provozu zkontrolujte stav následujících bodů:

- přívodní síťový kabel a zástrčku
- svařovací hořák a konektor
- zemnicí kabel a konektor

Každé dva měsíce profoukněte svařovací zdroj tlakovým vzduchem.

- zdroj vypněte
- vypojte síťovou zástrčku
- odšroubujte boční kryty zdroje
- vnitřek zdroje profoukněte suchým vzduchem o nízkém tlaku, vyhněte se přímému ofukování elektronických součástí z bezprostřední blízkosti, aby nedošlo k jejich poškození
- boční kryty zdroje přišroubujte zpět



Opravy a technické změny zdroje nikdy neprovádějte na vlastní pěst.

V takovém případě zaniká garance a výrobce nenese žádnou odpovědnost za produkt.



V případě problému nebo opravy se obraťte na autorizovaného zástupce LORCH.

16.2 Péče o hořák

- pravidelně speciálními kleštěmi odstraňte z vnitřku plynové hubice zbytky rozstříku.
- pravidelně prostříkněte vnitřek hubice separačním prostředkem nebo použijte ochrannou pastu.
- ✓ Pravidelná péče zamezuje připálení rozstříku.

17 Technická data

| Technická data ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|---|--------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Svařování | | | | | | | | | | |
| Rozsah svař. proudu ($I_{2min}..I_{2max}$) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Rozsah svař. napětí ($U_{2min}..U_{2max}$) | V | 14,8.. 21,5 | 14,8.. 21,5 | 15,3.. 22,5 | 15,3.. 24,5 | 15,3.. 24,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 26,5 | 15,5.. 29,0 | 15,5.. 29,0 |
| Napětí naprázdno | V | 14,4.. 26,9 | 14,4.. 26,9 | 16,7.. 38,0 | 14,5.. 40,3 | 14,5.. 40,3 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 35,1 | 16,3.. 40,2 | 16,3.. 40,2 |
| Regulace napětí | stupně | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Charakteristika křivky | | křivka s konstantním napětím | | | | | | | | |
| DZ 100 % | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| DZ 60 % | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |

| Technická data ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| DZ při max. proudu | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Použitelné dráty Ocel | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Použitelné dráty Al | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Použitelné dráty CrNi | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Použitelné dráty CuSi | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost posuvu drátu | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Sít | | | | | | | | | | |
| Napětí sítě (50/60 Hz) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| Kladná tolerance sítě | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Záporná tolerance sítě | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Příkon S1 (100 %) | kVA | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
| Příkon S1 (60 %) | kVA | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Příkon S1 (max. proud) | kVA | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Odběr proudu I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Odběr proudu I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Odběr proudu I1 (max. proud) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| nejvyšší efektivní proud sítě | I_{eff}/A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| účinník (při I2max) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Jištění sítě (pomalé) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Síťová zástrčka | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Přístroj | | | | | | | | | | |
| Krytí (dle EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Třída izolace | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Chlazení | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Emise hluku | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Rozměry a hmotnost | | | | | | | | | | |
| Rozměry | mm | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Hmotnost | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Standardní výbava | | | | | | | | | | |
| Podavač drátu | kladky | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 9: Technická data

¹⁾ měřeno při okolní teplotě 40° C

²⁾ při provozu na síti 1~ 230 V je výkon omezen

18 Možnosti a příslušenství

18.1 Hořákové sady

| doporučené hořáky | | typ zdroje | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| hořáková sada | objednací číslo hořák | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 hořák ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 hořák ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 hořák ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 hořák ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 hořák ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 hořák ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 hořák ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 hořák ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 hořák ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 10: hořákové sady

19 Zneškodnění odpadu



Platí pouze pro země EU.

Elektrotechnické přístroje nevyhazujte do domácího odpadu!

Dle evropské směrnice 2002/96/ES o elektrotechnických a elektronických zařízeních a jejího zavedení do národního práva (č. 7/2005 Sb.) musí být umožněn sběr použitých elektrotechnických zařízení a jejich ekologická likvidace nebo recyklace.

20 Servis

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany
Tel. +49 (0)7191 503-0
Fax +49 (0)7191 503-199

21 Prohlášení o shodě

Prohlašujeme a potvrzujeme na svou výlučnou odpovědnost, že se tento produkt shoduje s následujícími normami a normativními dokumenty: EN 60 974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 dle ustanovení směrnic 2006/95/EG, 2004/108/EG



Wolfgang Grüb
jednatel společnosti

Lorch Schweißtechnik GmbH

**Ответственный редактор
издания**

LORCH Schweißtechnik GmbH

Postfach 1160
D-71547 Auenwald

Телефон: +49 (0) 7191 / 503-0
Факс: +49 (0) 7191 / 503-199

Web-страница: www.lorch.biz
Эл. почта: info@lorch.biz

Номер документа 909.1229.9-02

Дата издания 05.01.2010

Авторское право © 2009, LORCH Schweißtechnik GmbH

Настоящий документ, включая все его составные части, защищен законом об авторских правах. Любое его использование или, соответственно, изменение за пределами узких границ закона об авторских правах без разрешения фирмы LORCH Schweißtechnik GmbH не допускается и преследуется по закону.

Прежде всего это относится к копированию, переводу, микрофильмированию, а также к сохранению и обработке в электронных системах.

Технические изменения

Наши аппараты постоянно совершенствуются, мы оставляем за собой право на технические изменения

Содержание

| | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|---|------------|
| 1 | Составляющие прибора . . . | 190 | 13.5 | Основные параметры | 205 |
| 2 | Объяснение условных знаков | 191 | 13.6 | Дополнительные параметры | 206 |
| 2.1 | Значение изображений в руководстве по эксплуатации | 191 | 13.7 | Специальные функции | 207 |
| 2.2 | Значение изображений на аппарате | 191 | 13.8 | Перезагрузка | 207 |
| 3 | Для Вашей безопасности. 191 | | 14 | Сообщения | 207 |
| 4 | Использование по назначению. | 192 | 15 | Устранение неисправностей . 209 | |
| 5 | Уровень шума. | 192 | 16 | Уход и техобслуживание . 211 | |
| 6 | Условия окружающей среды. | 193 | 16.1 | Регулярные проверки | 211 |
| 7 | Защита устройства | 193 | 16.2 | Технический уход за горелкой | 211 |
| 8 | Проверка безопасности установки | 193 | 17 | Технические характеристики | 212 |
| 9 | Электромагнитная совместимость (ЭМС) | 193 | 18 | Оборудование по спецзаказу и принадлежности. | 214 |
| 10 | Транспортировка и сборка 194 | | 18.1 | Комплекты горелки | 214 |
| 11 | Краткое руководство по эксплуатации | 195 | 19 | Утилизация | 215 |
| 12 | Перед вводом в эксплуатацию. | 196 | 20 | Сервис | 215 |
| 12.1 | Подключение горелки | 196 | 21 | Декларация соответствия 215 | |
| 12.2 | Подключение кабеля для заземления обрабатываемой детали | 196 | 22 | Ersatzteilliste / spare parts list. | 216 |
| 12.3 | Выбор сетевого напряжения. | 196 | 22.1 | Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro | 216 |
| 12.4 | Закрепите клемму для заземления. | 196 | 22.2 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus | 217 |
| 12.5 | Выбор сетевого напряжения. | 197 | 22.3 | M-Pro 150 CuSi ControlPro. | 218 |
| 12.6 | Введение проволочного электрода | 197 | 22.4 | M-Pro 170 BasicPlus | 219 |
| 12.7 | Подключение баллона с защитным газом. | 198 | 22.5 | M-Pro 210 BasicPlus | 220 |
| 12.8 | Переоборудование установки для сварки алюминиевой проволокой. 199 | | 22.6 | M-Pro 210 ControlPro | 221 |
| 13 | Ввод в эксплуатацию | 200 | 22.7 | M-Pro 250 BasicPlus | 222 |
| 13.1 | Панель управления BasicPlus. | 200 | 22.8 | M-Pro 250 ControlPro | 223 |
| 13.2 | Панель управления ControlPro | 202 | 22.9 | M-Pro 300 BasicPlus | 224 |
| 13.3 | Индикация тока/напряжения. | 203 | 22.10 | M-Pro 300 ControlPro | 225 |
| 13.4 | Выбор характеристики | 204 | 23 | Stromlaufplan / schematic . 226 | |
| | | | 23.1 | M-Pro 150 CuSi BasicPlus / ControlPro | 226 |
| | | | 23.2 | M-Pro 170 BasicPlus | 228 |
| | | | 23.3 | M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro | 230 |
| | | | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| | | | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |
| | | | 23.4 | M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro | 232 |
| | | | 23.5 | M-Pro 300 BasicPlus / ControlPro | 234 |

1 Составляющие прибора

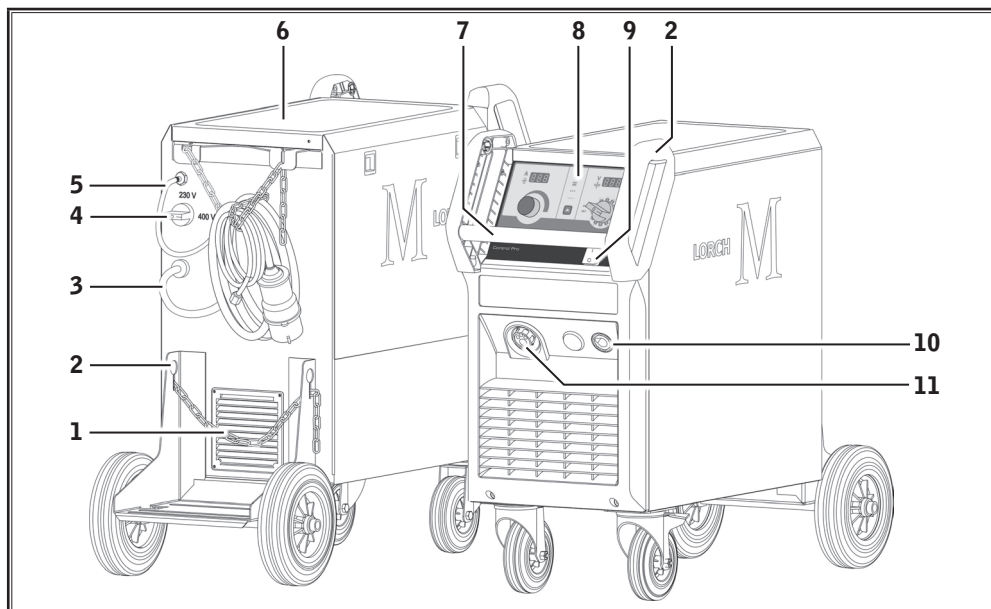


Abb. 1: Составляющие прибора

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Предохранительная цепь | 8 | Панель управления |
| 2 | Точки нагрузки | 9 | Главный выключатель |
| 3 | Кабель питания | 10 | Соединительная муфта провода, идущего к обрабатываемой детали |
| 4 | Переключатель сетевого напряжения (для аппаратов с переключением напряжения) | 11 | Центральный разъем |
| 5 | Газовый шланг | | |
| 6 | Плоскость для укладки | | |
| 7 | Рукоятка | | |



Изображенные или описанные принадлежности частично не входят в комплект поставки. Мы оставляем за собой право на изменения.

2 Объяснение условных знаков

2.1 Значение изображений в руководстве по эксплуатации



Опасность для здоровья и жизни!

Несоблюдение указаний по опасностям может стать причиной легких или тяжелых травм, даже смерти.



Опасность материального ущерба!

Несоблюдение указаний по опасностям может стать причиной повреждений обрабатываемых деталей, инструментов и устройств.



Общее указание!

Обозначает полезную информацию по продукту и оснащению.

2.2 Значение изображений на аппарате



Опасно!

Прочитать информацию для пользователя в руководстве по эксплуатации.



Вытащить сетевой штекер!

Прежде чем открывать корпус, необходимо отсоединить сетевой штекер.

3 Для Вашей безопасности



Безопасная работа с аппаратом возможна только после того, как Вы полностью прочитаете руководство по эксплуатации и указания по безопасности, а также будете строго придерживаться содержащихся там технических требований.

Перед первым использованием Вас должны проинструктировать на практике. Соблюдайте предписание по предупреждению несчастных случаев (UVV1).



Перед началом сварки убирайте из рабочей зоны растворители, обезжиривающие средства, а также другие горючие материалы.



Неподвижные горючие материалы необходимо накрывать. Выполняйте сварку только, если окружающий воздух не содержит высокой

концентрации пыли, кислотных паров, газов или воспламеняющихся веществ. Особую осторожность рекомендуется соблюдать при выполнении работ по ремонту систем труб и резервуаров, в которых содержатся или содержались горючие жидкости или газы.



Никогда не прикасайтесь к токопроводящим элементам внутри или снаружи корпуса. Никогда не прикасайтесь к сварочным электродам и к токопроводящим элементам, если устройство включено.



Не допускайте попадания дождя на аппарат, не опрыскивайте его и не подвергайте воздействию паровой струи.



Не выполняйте сварку без сварочного щитка. Предупредите людей, находящихся рядом с Вами, о струях электрических дуг.

¹ Только для Германии. Заказывается в Carl Heymanns-Verlag, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.



Используйте подходящее вытяжное приспособление для газов и паров, образующихся при резке.

При наличии опасности вдыхания паров, образующихся при сварке и резании, используйте дыхательный прибор.



Если во время выполнения работ произойдет повреждение или рассечение сетевого кабеля, не прикасайтесь к нему, а незамедлительно вытащите сетевой штекер. Никогда не используйте аппарат с поврежденным кабелем.



Поместите огнетушитель в зоне Вашей досягаемости.

После завершения сварки выполните проверку на предмет возникновения пожара (см. UVV*).



Никогда не пытайтесь разбирать редуктор давления. Поврежденный редуктор давления подлежит замене.



При транспортировке и установке прибор следует установить на прочное и ровное основание.

Максимально допустимый угол наклона при транспортировке и установке составляет 10°.

- Сервисные и ремонтные работы могут проводить только специально обученным персоналом.
- Следите за хорошим и прямым контактом провода, идущего к обрабатываемой детали, в непосредственной близости от места сварки. Не проводите сварочный ток через цепи, шарикоподшипники, стальные тросы, защитные провода и пр., поскольку они при этом могут расплавиться.
- Страхуйте себя и аппарат при выполнении работ на возвышенных либо наклонных поверхностях.
- Устройство можно подключать только к сети с правильным заземлением. (Трехфазная четырехпроводная система с заземленным нулевым проводом или однофазная

трехпроводная система с заземленным нулевым проводом) штепсельная розетка и удлинительный кабель должны иметь исправный заземляющий провод.

- Надевайте защитную одежду, кожаные перчатки и кожаный фартук.
- Загораживайте рабочее место завесами или передвижными стенками.
- Не оттаивайте при помощи сварочного аппарата замерзшие трубы и провода.
- В закрытых резервуарах, в ограниченных условиях применения, а также при повышенной электроопасности разрешается использовать только аппараты, отмеченный знаком безопасности.
- Во время перерывов в работе выключайте аппарат и закрывайте вентиль баллона.
- Закрепите газовый баллон при помощи предохранительной цепочки так, чтобы он не упал.
- Вытаскивайте сетевой штекер из штепсельной розетки, прежде чем изменить место установки или выполнять работы на аппарате.

Просьба обратить внимание на действительные в вашей стране предписания по предупреждению несчастных случаев. Мы оставляем за собой право на изменения.

4 Использование по назначению

Аппарат предназначен для сваривания стали, алюминия и их сплавов, а также для сварки-пайки с применением проволоки из кремнистой бронзы, как в условиях крупного промышленного производства, так и для малого или среднего бизнеса.

5 Уровень шума

Уровень шума аппарата меньше 70 дБ(А), измерено при нормальной нагрузке согласно EN 60974-1 в максимальной рабочей точке.

6 Условия окружающей среды

Температурный диапазон окружающего воздуха:

во время эксплуатации: -30 °C...+40 °C
(-22 °F...+104 °F)

при транспортировке и хранении: -40 °C...+55 °C
(-40 °F...+131 °F)

Относительная влажность воздуха:

до 50 % при 40 °C (104 °F)

до 90 % при 20 °C (68 °F)



Эксплуатация, хранение и транспортировка должны проходить с соблюдением указанных условий! Использование оборудования без соблюдения указанных условий расценивается как использование не по назначению. В этом случае изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб.

Окружающий воздух не должен содержать пыли, кислотных соединений, коррозионных газов или иных вредных субстанций!

7 Защита устройства

Аппарат имеет электрозащиту от перегрузки. Не используйте более мощные предохранители, чем те, что указаны на фирменной табличке устройства.

Перед выполнением сварки закройте боковую крышку.

8 Проверка безопасности установки

Сторона, эксплуатирующая коммерчески используемую сварочную установку, обязана регулярно, в зависимости от применения, поручать выполнение проверки безопасности

установки согласно VDE 0544-4. Фирма Lorch рекомендует срок проверки 12 месяцев.

Также проверку безопасности необходимо выполнять после изменения или восстановительного ремонта установки.



Неадекватным образом выполненные проверки безопасности установки могут привести к ее поломке. Более подробную информацию по проверке безопасности сварочных установок Вы можете получить в авторизованном сервисном центре поддержки Lorch.

9 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Данный продукт соответствует действующим в настоящее время стандартам по ЭМС. Соблюдайте следующее:

- ❑ Аппарат предназначен для сварки в коммерческих и промышленных условиях применения (CISPR 11 класс A). При использовании в другом окружении (напр., в жилых зонах) могут быть повреждены другие электрические устройства.
- ❑ Электромагнитные проблемы при вводе в эксплуатацию могут возникнуть в:
 - подводящих сетевых проводах, управляющих проводах, сигнальных и телекоммуникационных проводах рядом со сварочным либо режущим устройством
 - телевизионных и радиопередатчиках и приемниках
 - компьютере и других управляющих устройствах
 - защитных приспособлениях коммерческого оборудования (напр., сигнализация)
 - кардиостимуляторах и слуховых аппаратах
 - устройствах для калибровки или измерения
 - приборах с низкой помехоустойчивостью

При сбоях других соседних устройств может потребоваться дополнительное экранирование.

- ❑ Окружение, которое следует рассмотреть, может распространяться до границы земельного участка. Это зависит от конструкции здания и других, находящихся там объектов.

Эксплуатируйте аппарат согласно данным и указаниям изготовителя. Сторона, эксплуатирующая аппарат, несет ответственность за его установку и эксплуатацию. При возникновении электромагнитных неисправностей эксплуатирующая сторона (возм. при технической помощи изготовителя) несет ответственность за их устранение.

10 Транспортировка и сборка



Падение и опрокидывание устройства может привести к серьезным травмам.

При транспортировке посредством механического подъемного приспособления (напр., кран и т.д.) разрешается использовать только изображенные здесь точки погрузки. Использовать подходящее для этого грузозахватное приспособление.


Каждую точку крепления нужно нагружать отдельно. Например, нельзя протягивать монтажный ремень сразу через две рукоятки, т.к. они при этом стягиваются и могут сломаться.

Не поднимайте аппарат за корпус при помощи вилочного погрузчика или аналогичного устройства.

Перед началом транспортировки снимите со сварочного аппарата газовый баллон.



При транспортировке и установке прибор следует установить на прочное и ровное основание. Максимально допустимый угол наклона при транспортировке и установке составляет 10°.

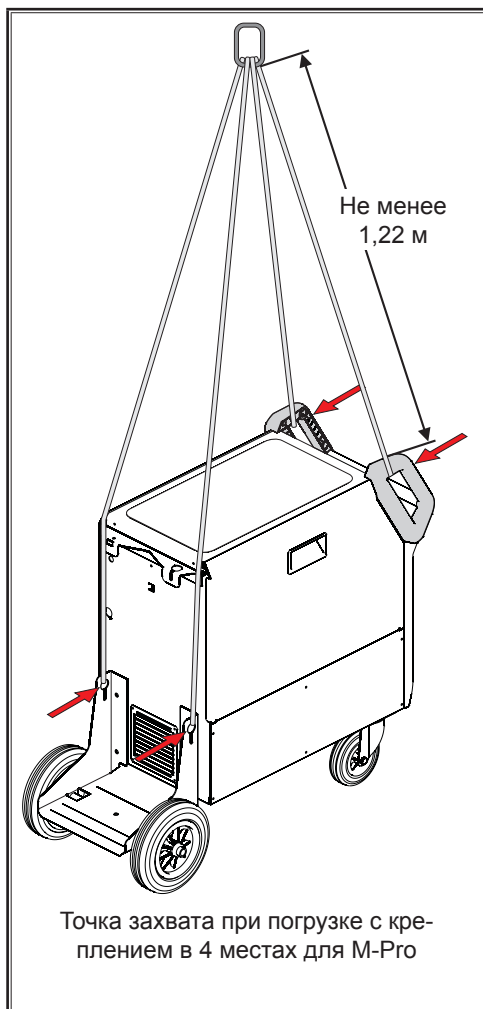

11 Краткое руководство по эксплуатации

Подробное описание Вы найдете в главе „Перед вводом в эксплуатацию“ на странице 196 и в главе „Ввод в эксплуатацию“ на странице 200

- ⊕ Установите баллон с защитным газом на установку и зафиксируйте предохранительной цепочкой 1.
- ⊕ Снимите с баллона с защитным газом навинчивающийся колпачок и одновременно откройте вентиль газового баллона 32 (продувка).
- ⊕ Подключите к баллону с защитным газом редуктор давления 13.
- ⊕ Подключите шланг защитного газа 5 установки к редуктору давления и откройте баллон с защитным газом.
- ⊕ Вставьте сетевой штекер в штепсельную розетку.
- ⊕ Подключить сварочный кабель с заземлением к гнезду разъема 10 и закрепить заземляющий зажим на заготовке.
- ⊕ Установите проволокоподающие ролики 25 на механизме подачи согл. выбору сварочной проволоки, давление прижима в положении 2.
- ⊕ Подсоединить горелку к центральному разъему 11 установить наконечник, соответствующий диаметру сварочной проволоки.
- ⊕ Вложите сварочную проволоку.
- ⊕ Нажать кнопку пуска горелки и включить сетевой выключатель 9. Включается электромагнитный клапан.
- ⊕ Установить расход газа на регуляторе давления (эмпирическое правило: диаметр сварочной проволоки x 10 = расход газа).
- ⊕ Удерживайте нажатой кнопку ввода проволоки 19 до тех пор, пока сварочная проволока не будет выступать в гусаке горелки припл. на 20 мм к газовому соплу.
- ⊕ С помощью переключателя 65 (выбор характеристик режимов сварки) установить желаемое сочетание материала, проволоки и газа.
- ⊕ Кнопкой 60 - 2-тактовый режим работы.
- ⊕ С помощью ступенчатого переключателя 57 задать толщину свариваемого материала.
- ⊕ Удерживать кнопку горелки нажатой = сварка.
- ⊕ Отпустить кнопку горелки = процесс сварки завершается.

12 Перед вводом в эксплуатацию

12.1 Подключение горелки

- ➔ Подключите центральный штекер 17 горелки к центральному разъему 11.

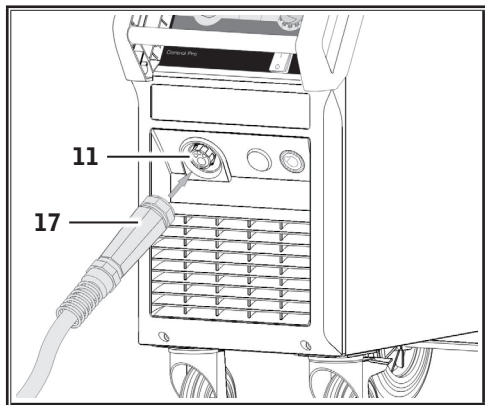


Abb. 2: Подключение горелки

12.2 Подключение кабеля для заземления обрабатываемой детали

- ➔ Подсоедините сварочный кабель 18 к гнезду разъема 10 и зафиксируйте соединение вращением по часовой стрелке.

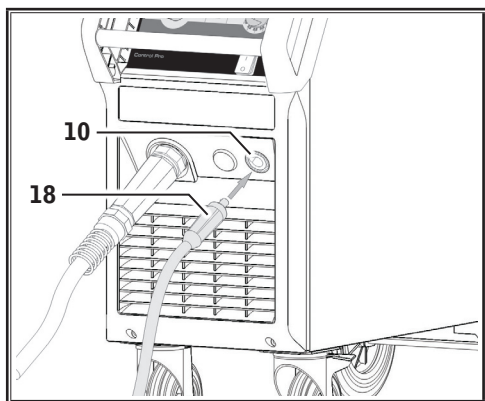


Abb. 3: Подключение кабеля для заземления обрабатываемой детали

12.3 Выбор сетевого напряжения

(только для аппаратов с системой переключением сетевого напряжения, см. технические характеристики).

- ➔ Установите с помощью переключателя сетевого напряжения 4 желаемые характеристики электрического питания.
- ❑ Для работы от источника питания напряжением 230 В Вы также можете применить сетевой адаптер CEE16 с защитным контактом Schuko.



При работе от источника питания напряжением 230 В имеются ограничения по мощности: например, максимальный сварочный ток не должен превышать 2/3 от расчетного значения, указанного в технической документации.

12.4 Закрепите клемму для заземления

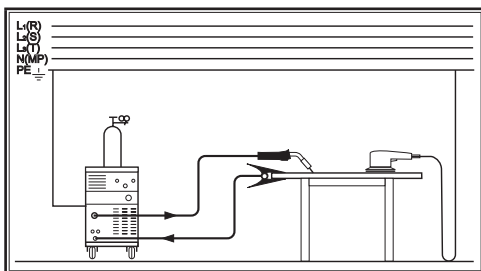


Abb. 4: Правильно

- ➔ Закрепите зажим для заземления 13 в непосредственной близости от сварочного стола, чтобы сварочный ток не мог сам найти обратный путь через детали машины, шарикоподшипники или электрические схемы.
- ➔ Прочно подключите клемму для заземления к сварочному столу или обрабатываемой детали.

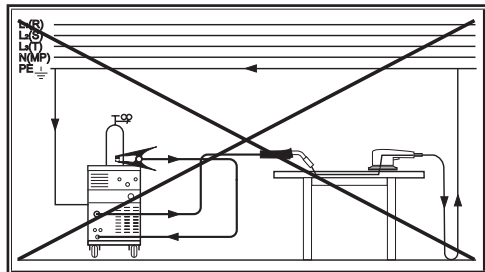


Abb. 5: Неправильно

- ❑ Не кладите клемму для заземления на сварочную установку либо газовый баллон, поскольку в противном случае сварочный ток проходит по соединению защитного провода, что приводит к его разрушению.

12.5 Выбор сетевого напряжения

- Откройте боковую панель и отвинтите фиксирующую гайку 20 от сердечника 22.
- Наденьте катушку со сварочной проволокой на разматывающий стержень, и проследите, чтобы поводковый стержень 23 зафиксировался.
- Для маленьких катушек со сварочной проволокой используйте переходник (номер для заказа 620.9650.0).
- Настройте тормоз проволоки 21 так, чтобы при отпускании кнопки горелки катушка со сварочной проволокой не могла продолжать двигаться.

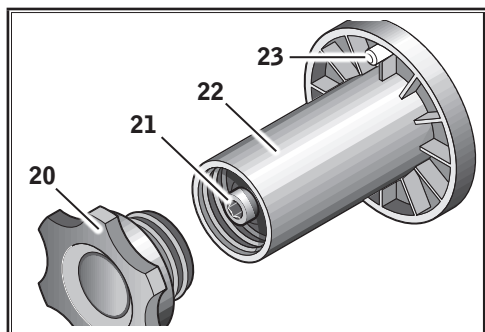


Abb. 6: Разматывающий стержень

12.6 Вдевание проволочного электрода

- Вывинтите токоподводящий мундштук горелки.
- Откройте боковую панель.
- Диаметр проволочного электрода должен совпадать с нанесенным спереди на проволочкоподающих роликах 25 читаемым тиснением.
- Откиньте в сторону перекидные рычаги 27 и проденьте проволочный электрод через входное сопло 26 и центральный разъем 11.

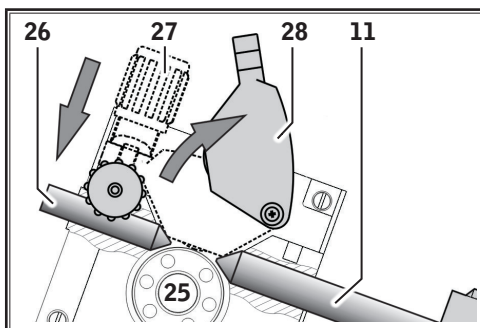


Abb. 7: Открыть 2-роликковый механизм подачи проволоки

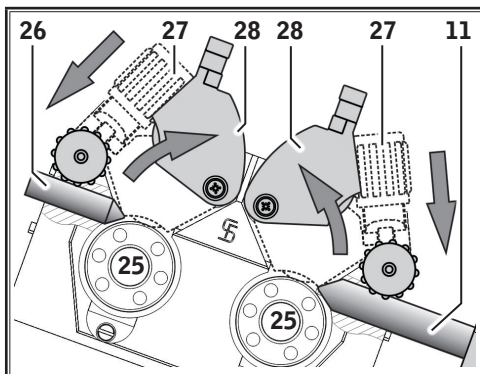


Abb. 8: Открыть 4-роликковый механизм подачи проволоки

- Верните поворотные рычаги 28 в исходное положение и зафиксируйте их перекидными рычагами 27.

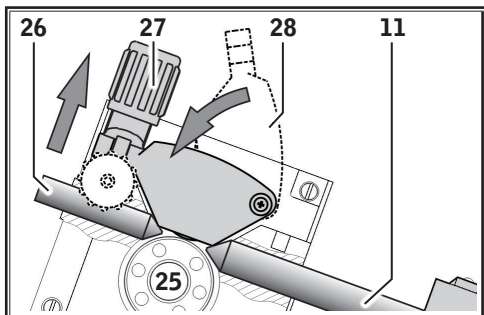


Abb. 9: Закрывать 2-роликовый механизм подачи проволоки

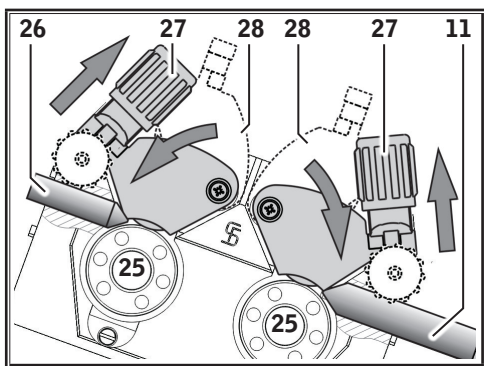


Abb. 10: Закрывать 4-роликовый механизм подачи проволоки

- ⇒ Включите аппарат с помощью сетевого выключателя.


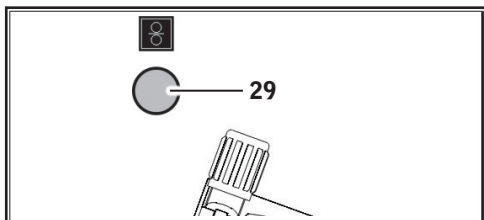


Abb. 11: Кнопка для заправки проволоки

- ⇒ Нажмите кнопку подачи проволоки 29.
- ⇒ Настройте давление прижима регулировочными винтами 27 так, чтобы проволокоподающие ролики 25 могли еще прокручиваться при удерживании катушки со сварочной проволокой. Проволока не должна защемляться или деформироваться.

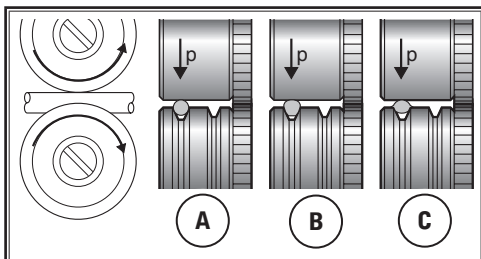

| A | B | C |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| правильно | слишком высокое давление прижима | неподходящий проволокоподающий ролик |

Abb. 12: Проволокоподающие ролики

Примечание для 4-роликового механизма подачи проволоки:

- ⇒ Установите давление прижима проволокоподающих роликов 25 со стороны входного сопла 26 на значение меньше, чем со стороны центрального разъема 11, чтобы поддерживать натяжение проволочного электрода внутри блока подачи.
- ⇒ Удерживайте кнопку ввода проволоки 29 до тех пор, пока проволока на гусяке горелки не будет выступать припл. на 20 мм.
- ⇒ Ввинтите в горелку токоподводящий мунштук, подходящий к диаметру проволоки, и обрежьте выступающий конец проволоки.

12.7 Подключение баллона с защитным газом

- ⇒ Поставьте газовый баллон 14 на площадку и закрепите его с помощью двух предохранительных цепей 1.
- ⇒ Несколько раз кратковременно откройте вентиль газового баллона 32, чтобы выпустить, возможно, имеющиеся частицы грязи.
- ⇒ Подключите редуктор давления 13 к баллону с защитным газом 14.
- ⇒ Привинтите шланг защитного газа 5 к редуктору давления.

- Откройте вентиль 32 газового баллона 14.
- Выключите аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- Нажмите и удерживайте кнопку управления горелкой.
- Включите аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ✓ Электромагнитный клапан сварочной установки включается на 10 секунд.
- Установить расход газа с помощью регулировочного винта 35 на регуляторе давления 13. Расход газа показывается на расходомере 34.

Упрощенная формула:

расход газа = диаметр проволоки x 10 л/мин.

- ❑ Содержимое баллона отображается на манометре для содержимого 33.

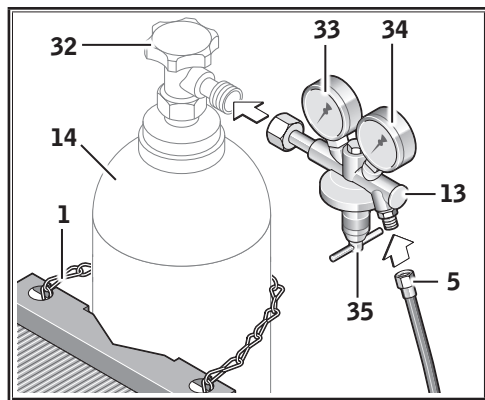


Abb. 13: Подключение баллона с защитным газом

12.8 Переоборудование установки для сварки алюминиевой проволокой

- Замените проволокоподающий ролик подходящим алюминиевым проволокоподающим роликом.
- Замените стальную горелку алюминиевой либо замените стальную внутреннюю спираль тефлоновым сердечником.
- Извлеките направляющую трубку 43 из центрального разъема 11.
- Укоротите выступающий тефлоновый канал 41, так чтобы он плотно упирался в ролик механизма подачи проволоки 25, и насадите для жесткости латунную трубку, укороченную до нужной длины, на выступающий тефлоновый сердечник.
- Затяните горелку и проденьте проволоочный электрод.



Номера для заказа запасных деталей зависят от типа используемой горелки и диаметра проволоки, см. их в перечнях запасных деталей для горелки.

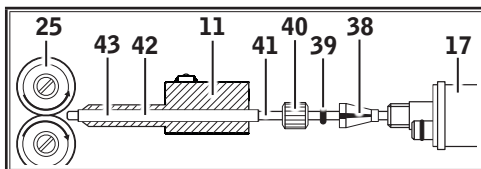


Abb. 14: Прокладка проволоки

- 11 Центральный разъем
- 17 Центральный штекер (для горелки).
- 25 Проволокоподающий ролик
- 38 Фиксирующий ниппель (=зажим) тефлоновых либо пластиковых сердечников для наружного диаметра 4,0 мм и 4,7 мм
- 39 Кольцо круглого сечения для предотвращения выхода газа
- 40 Накладная гайка
- 41 Тефлоновые и пластиковые сердечники
- 42 Опорная трубка для тефлонового и пластикового канала внешним диаметром 4 мм заменяет направляющую трубку из стали в гнезде центрального разъема. Для канала внешним диаметром 4,7 мм опорная трубка не требуется
- 43 Направляющая трубка заменяется на опорную трубку.

13 Ввод в эксплуатацию

13.1 Панель управления BasicPlus

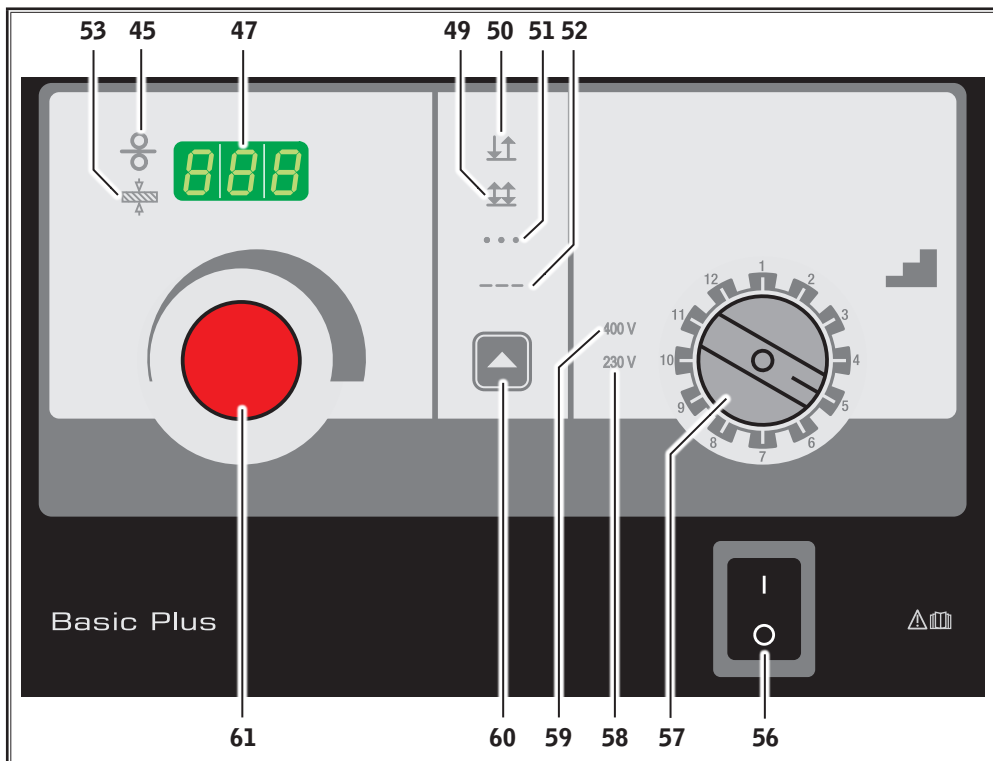


Abb. 15: Панель управления BasicPlus

- 45** Символ подачи проволоки светится, когда на 7-сегментном дисплее 47 отображается скорость подачи проволоки в м/мин. или в % как величина коррекции при настройке.

47 7-сегментный дисплей /индикатор подачи проволоки/толщины свариваемого материала
В зависимости от активного режима отображаются параметры подачи проволоки, толщина свариваемого материала, ступень сварочного тока
- или попеременно – код и значение дополнительного параметра

49 Символ 4-тактного режима сварки светится, если выбран 4-тактный режим сварки

50 Символ 2-тактного режима сварки светится, если выбран 2-тактный режим сварки

51 Символ режима точечной сварки светится, если выбран режим точечной сварки

- 52** Символ режима интервальной сварки светится, если выбран режим интервальной сварки
- 53** Символ толщины свариваемого материала светится, когда на 7-сегментном дисплее 47 отображается толщина свариваемого материала
- 56** Сетевой выключатель
Для включения и выключения сварочного аппарата
- 57** Ступенчатый переключатель толщины свариваемого материала, ступени сварочного тока.
При настройке режимов ступенчатого переключателя на 7-сегментном дисплее 47 отображается на 2 сек. толщина свариваемого материала или, соответственно, ступень сварочного тока.
- 58** Символ напряжения 230 V
Светится, если установлено напряжение питания 230 В (для аппаратов с переключателем сетевого напряжения)
- 59** Символ напряжения 400 V
Светится, если установлено напряжение питания 400 В
- 60** Кнопка выбора режима сварки служит для выбора режима сварки: 2-тактного или 4-тактного режима, а также режима точечной или интервальной сварки
- 61** Ручка настройки подачи проволоки
Для настройки механизма подачи проволоки.
При настройке с помощью вращающейся ручки параметры подачи проволоки отображаются на 7-сегментном дисплее 47 как величина коррекции в %. После завершения настройки – как значение скорости в м/мин.

13.2 Панель управления ControlPro

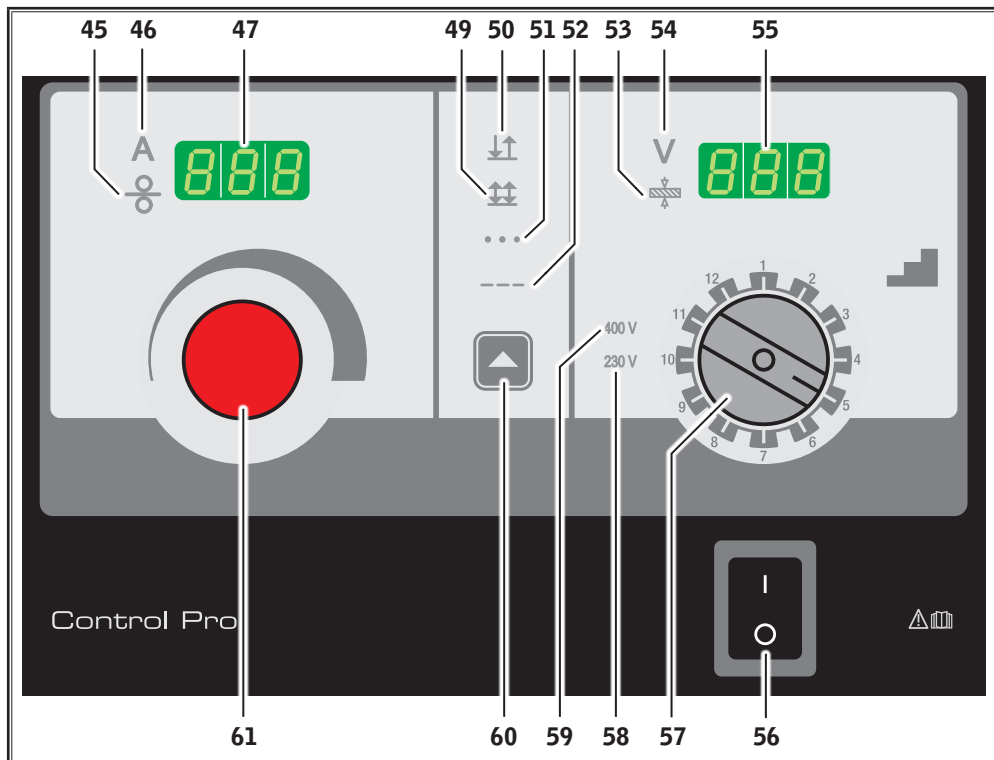


Abb. 16: Панель управления ControlPro

- 45** Символ подачи проволоки светится, когда на 7-сегментном дисплее 47 отображается скорость подачи проволоки в м/мин.

46 Символ сварочного тока светится, когда на 7-сегментном дисплее 47 отображается сварочный ток в амперах

47 7-сегментный дисплей /индикатор подачи проволоки/толщины свариваемого материала
В зависимости от активного режима отображаются параметры подачи проволоки, толщина свариваемого материала, ступень сварочного тока
- или попеременно – код и значение дополнительного параметра

49 Символ 4-тактного режима сварки светится, если выбран 4-тактный режим сварки

50 Символ 2-тактного режима сварки светится, если выбран 2-тактный режим сварки

51 Символ режима точечной сварки светится, если выбран режим точечной сварки

52 Символ режима интервальной сварки светится, если выбран режим интервальной сварки

- 53** Символ толщины свариваемого материала светится, когда на 7-сегментном дисплее 55 отображается толщина свариваемого материала
- 54** Символ сварочного напряжения светится, когда на 7-сегментном дисплее 55 отображается сварочное напряжение в вольтах
- 55** 7-сегментный дисплей: индикатор толщины свариваемого материала/ сварочного напряжения
В зависимости от выбранной характеристики (см. раздел „Выбор характеристики“) или режима сварки отображается толщина свариваемого материала, сварочное напряжение или код дополнительного параметра
- 56** Сетевой выключатель
Для включения и выключения сварочного аппарата
- 57** Ступенчатый переключатель толщины свариваемого материала/ сварочного напряжения.
Служит для настройки толщины свариваемого материала или, соответственно, сварочного напряжения. Эти значения отображаются на 7-сегментном дисплее 55.
- 58** Символ напряжения 230 V светится, если установлено напряжение питания 230 В (для аппаратов с переключателем сетевого напряжения)
- 59** Символ напряжения 400 V светится, если установлено напряжение питания 400 В
- 60** Кнопка выбора режима сварки
Служит для выбора режима сварки: 2-тактного или 4-тактного режима, а также режима точечной или интервальной сварки
- 61** Ручка настройки подачи проволоки
Для настройки механизма подачи проволоки.
При настройке с помощью вращающейся ручки параметры подачи проволоки отображаются на 7-сегментном дисплее 47 как величина коррекции в %. После завершения настройки – как значение скорости в м/мин.

13.3 Индикация тока/ напряжения

47 Индикация тока

55 Индикация напряжения

Реальные значения сварочного напряжения и сварочного тока отображаются во время сварочного процесса и после его завершения. Если оператор меняет настройки (например, с помощью ступенчатого переключателя, ручки настройки, кнопок) на дисплее отображаются основные параметры подачи сварочной проволоки и толщины свариваемого материала

13.4 Выбор характеристики

- ❑ Переключатель 65 для выбора характеристик режимов сварки и соответствующая таблица находятся в корпусе блока подачи проволоки.






|  | $\frac{\circ}{\uparrow}$ mm |  % Ar/CO ₂ |  |
|---|--------------------------------|---|---|
| SG2/3 | 0,8 | 82 / 18 | 1 |
| SG2/3 | 1,0 | 82 / 18 | 2 |
| SG2/3 | 1,2 | 82 / 18 | 3 |
| AlMg 5 | 1,0 | 100 / 0 | 4 |
| AlMg 5 | 1,2 | 100 / 0 | 5 |
| AlSi 5 | 1,0 | 100 / 0 | 6 |
| AlSi 5 | 1,2 | 100 / 0 | 7 |
| CrNi | 0,8 | 98 / 02 | 8 |
| CrNi | 1,0 | 98 / 02 | 9 |
| CrNi | 1,2 | 98 / 02 | 10 |
| | | | 11 |
| | | | 12 |
| | | | 13 |
| | | | 14 |
| | | | 15 |
| Man.  | | | 0 |

Abb. 17: Таблица характеристик

-  Содержание таблицы для Вашего сварочного аппарата может быть иным. Для каждого типа аппарата характеристики устанавливаются индивидуально.

- ➔ Выберите в Вашей таблице характеристик желаемое сочетание материала, проволоки и газа.

- ➔ Соответствующие номера характеристик для считывания находятся в правой колонке.

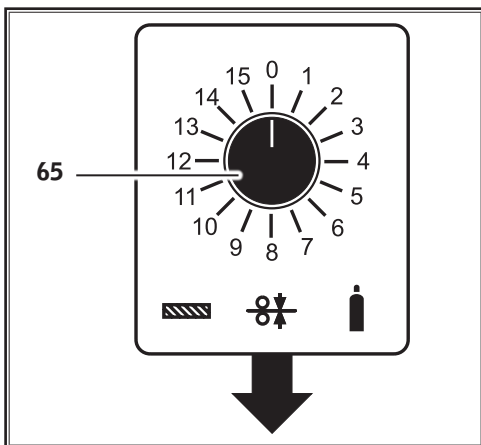



Abb. 18: Переключатель для выбора характеристик

- ➔ Установите номера характеристик, считанные из правой колонки, на переключателе 65.

- ❑ Особенности характеристики под номером 0 (ручной режим)
 - сохраняется заданное сочетание материала, проволоки и газа. Скорость подачи проволоки и сварочное напряжение могут устанавливаться вручную.
 - вместо толщины свариваемого материала отображается ступень сварочного тока (панель управления BasicPlus)
 - вместо толщины свариваемого материала отображается расчетное напряжение сварочного тока (панель управления ControlPro)

-  Если с помощью переключателя 65 выбран „незанятый“ номер, то на 7-сегментном дисплее 47 отображается сообщение об ошибке „noP“

13.5 Основные параметры

| Параметр | Символ | Код | Стандартное значение | Диапазон настройки |
|--|---|---|----------------------|------------------------|
| Скорость подачи проволоки в % (коррекция в сторону увеличения) |  |  | 0 | -80.. +99 |
| Скорость подачи проволоки в % (коррекция в сторону уменьшения) | |  | | |
| Отображается как величина коррекции при вращении ручки настройки 61. | | | | |
| Скорость подачи проволоки в м/мин. |  | - | - | 0,5.. 25 |
| Отображается как значение скорости в м/мин. после завершения настройки с помощью вращающейся ручки 61. | | | | |
| Толщина свариваемого материала (при выбранной характеристике) |  | - | - | - |
| Расчетное напряжение сварочного тока (в ручном режиме, только ControlPro) | V | - | - | - |
| Степень сварочного тока (в ручном режиме) |  | - | - | 1..6, 1..7 1..12 |

13.6 Дополнительные параметры

- ➔ Нажмите кнопку выбора режима сварки 60 и удерживайте ее не менее 2 секунд.
- ✓ На 7-сегментном дисплее 47 отображаются попеременно код и значение дополнительного параметра (BasicPlus).
- ✓ На 7-сегментном дисплее 47 отображается значение дополнительного параметра, на 7-сегментном дисплее 55 - код дополнительного параметра (ControlPro).
- ➔ Нажимайте кнопку выбора режима сварки 60, пока на дисплее не появится желаемый код дополнительного параметра.
- ➔ Установите желаемое значение дополнительного параметра, вращая ручку настройки 61.
- ➔ Для того чтобы выйти из меню дополнительных параметров, нажмите кнопку выбора режима сварки 60 и удерживайте ее не менее 2 секунд

| Параметр | Код | Стандартное значение | Режим | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| | | Диапазон настройки | 2-тактный | 4-тактный | Точечная сварка | Интервальная сварка |
| Время предварительного тока газа | G-- | 0,1 s | x | x | x | x |
| | | 0,0...10,0 s | | | | |
| Скорость заправки проволоки | CSP | 1,0 m/min | x | x | x | x |
| | | 0,5...15,0 m/min | | | | |

| Параметр | Код | Стандартное значение | Режим | | | |
|--|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
| | | Диапазон настройки | 2-тактный | 4-тактный | Точечная сварка | Интервальная сварка |
| Продолжительность точечной сварки | ESP | 1,0 s | | | | |
| | | 0,1...10,0 s | | | x | |
| Время обратного горения | EBB | 100 % | x | x | x | x |
| | | 0...300 % | | | | |
| Коррекция времени предварительного тока газа | --G | 0,5 s | | | | |
| | | 0,1...20,0 s | x | x | x | x |
| Интервал включен | EON | 1,0 s | | | | |
| | | 0,1...10,0 s | | | | x |
| Интервал выключен | Eof | 0,2 s | | | | |
| | | 0,1...1,0 s | | | | x |
| Версия ПО | REL | - | x | x | x | x |
| Расчетное напряжение сварочного тока вместо толщины свариваемого материала | SHU | off | | | | |
| | | off/on | x | x | x | x |

Tab. 1: Вспомогательные параметры

13.7 Специальные функции

Проверка подачи газа

- ☞ Выключите сварочный аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ☞ Нажмите и удерживайте кнопку управления горелкой.
- ☞ Включите сварочный аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ✓ Включается электромагнитный клапан сварочного аппарата, после чего можно провести проверку подачи газа и отрегулировать ее. Функция остается активной в течение 30 секунд, после чего автоматически отключается. Проверку подачи газа можно прервать, повторно нажав кнопку управления горелкой.

Проверка вентилятора

- ☞ Включите сварочный аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ✓ В режиме проверки вентилятор запускается самостоятельно и сразу снова отключается.

Проверка панели управления

- ☞ Нажмите кнопку выбора режима сварки 60 и удерживайте не менее 5 секунд.
- ✓ Все индикаторы панели управления мигают в течение примерно 20 секунд.

13.8 Перезагрузка

Master-Reset



Внимание! Все индивидуальные настройки сбрасываются без возможности восстановления.

Все основные параметры и дополнительные параметры, возвращаются в состояние первичной заводской настройки.

- ☞ Выключите сварочный аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ☞ Нажмите и удерживайте кнопку выбора режима сварки 60.
- ☞ Включите сварочный аппарат с помощью сетевого выключателя 9.
- ✓ В подтверждение перезагрузки на короткое время загорается все символы и индикаторы.

14 Сообщения

В случае неисправности на 7-сегментном дисплее 47 отображается код ошибки.



До тех пор, пока отображается код ошибки, режим сварки невозможен.

| Код | Описание неисправности | Комментарий | Устранение |
|-----|------------------------|--|--|
| E00 | Отсутствие программы | Для выбранных номеров характеристик нет действующей программы | Выбрать другой номер |
| | | Вместо толщины материала отображается символ „---“, а при нажатии кнопки управления горелкой появляется сигнал E00 | Выбрать другую ступень сварочного тока |

| Код | Описание неисправности | Комментарий | Устранение |
|-----|---|---|--|
| E01 | Превышение температуры | Установка перегрелась | Дать установке остыть в режиме ожидания, проверить систему вентиляции |
| E02 | Перенапряжение сети | Слишком высокое входное напряжение сети | Проверить напряжение сети |
| E03 | Максимальный ток | Слишком высокий исходный ток/ постоянно короткое замыкание. | Обратиться в сервисный центр |
| E06 | Перенапряжение | Слишком высокое выходное напряжение | Уведомить сервисную службу |
| E07 | Ошибка проверочного номера электрически стираемой памяти | Данные настройки ошибочные либо отсутствуют | Выключить и снова включить установку |
| E08 | Подача проволоки | Чрезмерный расход тока двигателя подачи проволоки | Продуть шланг-пакет горелки сжатым воздухом и проверить блок подачи проволоки/ заменить внутреннюю спираль горелки |
| E09 | Регистрация напряжения | Неисправна система измерения и регистрации напряжения | Обратиться в сервисный центр |
| E13 | Ошибка датчика температуры | Термодатчик не готов к эксплуатации | Уведомить сервисную службу |
| E14 | Напряжение питания | Слишком маленькое внутреннее питающее напряжение | Проверить напряжение сети |
| E15 | Регистрация тока | Неисправность в регистрации тока | Обратиться в сервисный центр |
| E16 | Напряжение источника электропитания / двигатель и главный контактор | Слишком низкое внутреннее напряжение источника электропитания (42 В~/60В) | Проверить сетевое напряжение |
| E17 | Перегрузка/ короткое замыкание в периферийном оборудовании | Короткое замыкание в горелке или шланг-пакете, газовом вентиле или проводе, кнопке подачи проволоки или проводе | Проверить подсоединенную горелку и при необходимости заменить. |
| E18 | Ошибка конфигурации | Неподходящий или неисправный блок, установленное ПО не подходит | Уведомить сервисную службу |

Tab. 2: Сообщения об ошибках в

15 Устранение неисправностей

| Неисправность | возможная причина | Устранение |
|--|--|---|
| Горелка слишком сильно нагрелась | Токоподводящий мундштук неправильно затянут | Проверить |
| Кнопка горелки при нажатии не работает | Накидная гайка шлангового пакета горелки на центральном разъеме неправильно затянута | Затянуть накидную гайку |
| | Размыкание управляющего провода в шланговом пакете горелки | Проверить, при необх. заменить |
| | Сработала термозащита | Дать аппарату остыть на холостом ходу |
| Остановка либо пригорание проволоки на токоподводящем мундштуке | Проволочный электрод затянулся на катушке | Проверить, при необх. заменить |
| | Грат в начале проволоки | Еще раз отрезать начало проволоки |
| Неравномерность или отказ подачи проволоки | Неправильное давление прижима на блоке подачи | Настройте согласно руководству по эксплуатации |
| | Неисправность горелки | Проверить, при необх. заменить |
| | Направляющая трубка центрального гнезда отсутствует или загрязнена | Вставить либо очистить направляющую трубку |
| | Сварочная проволока плохо намотана на катушку | Проверить, при необх. заменить |
| | Проволочный электрод покрылся налетом ржавчины | Проверить, при необх. заменить |
| | Внутренняя спираль горелки засорилась продуктами истирания проволоки | Отвинтить горелку от аппарата, снять токоподводящий мундштук с горелки и продуть внутреннюю спираль сжатым воздухом |
| | Внутренняя спираль горелки надломлена | Проверить, при необх. заменить |
| | Тормоз проволоки настроен слишком туго | Настройте согласно руководству по эксплуатации |
| Аппарат выключается | Превышена допустимая продолжительность включения | Дать аппарату остыть на холостом ходу |
| | Недостаточное охлаждение деталей | Проверить входное и выходное отверстия воздуха на аппарате |
| Электрическая дуга или короткое замыкание между токоподводящим мундштуком и газовым соплом | Между токоподводящим мундштуком и газовым соплом образовалась перемычка из брызг | Удалить специальными щипцами |

| Неисправность | возможная причина | Устранение |
|--|---|---|
| Дуга беспоконная | Наконечник не соответствует диаметра проволоки или наконечник изношен | проверить и при обязательства заменить |
| Панель управления DP20 полностью затемнена | Отсутствует фаза | Проверить аппарат на другой штепсельной розетке. Проверить подводящий кабель и сетевые предохранители |
| Защитный газ отсутствует | Газовый баллон пуст | Заменить |
| | Неисправность горелки | Проверить, при необх. заменить |
| | Редуктор давления загрязнен или неисправен | Проверить, при необх. заменить |
| | Вентиль газового баллона неисправен | Заменить газовый баллон |
| Защитный газ не выключается | Газовый вентиль загрязнен или зажат | Удалить горелку и редуктор давления, газовый вентиль продуть сжатым воздухом в обратном направлении |
| Недостаточная подача защитного газа | Настроен неверный расход защитного газа на редукторе давления | Настройте согласно руководству по эксплуатации |
| | Загрязнен редуктор давления | Проверить расходомерное сопло |
| | Горелка, газовый шланг загрязнены или негерметичны | Проверить, при необх. заменить |
| | Сквозняк выдувает защитный газ | Устранить сквозняк |
| Мощность сварки снизилась | Отсутствует фаза | Проверить аппарат на другой штепсельной розетке, проверить подводящий кабель и сетевые предохранители |
| | Недостаточный массовый контакт с обрабатываемой деталью | Установить непокрытое массовое соединение |
| | Кабель заземления обрабатываемой детали плохо вставлен в устройство | Зафиксировать массовый штекер на аппарате вращением вправо |
| | Неисправность горелки | Ремонт или замена |
| Штекер провода, идущего к обрабатываемой детали, нагревается | Штекер не был зафиксирован поворотом вправо. | Проверить |
| В блоке подачи повышенный износ проволоки | Проволокоподающие ролики не подходят к диаметру проволоки | Установить подходящие проволокоподающие ролики |
| | Неправильное давление прижима на блоке подачи | Настройте согласно руководству по эксплуатации |

Tab. 3: Устранение неисправностей

16 Уход и техобслуживание

16.1 Регулярные проверки

Перед каждым запуском сварочной установки убедитесь в отсутствии повреждений:

- сетевого штекера и кабеля
- сварочной горелки и подключения
- провода заземления и соединений обрабатываемой детали

Каждые два месяца продувайте сварочный аппарат.

- ☞ Выключите аппарат
- ☞ Вытащите сетевой штекер
- ☞ Отвинтите обе боковые части аппарата
- ☞ Продуйте сварочный аппарат сухим сжатым воздухом с небольшим напором. Старайтесь не подвергать напрямую обдуву электронные детали на небольшом расстоянии, чтобы избежать повреждений
- ☞ Привинтите обратно обе боковые части аппарата



Никогда не выполняйте ремонт и технические изменения самостоятельно.

В этом случае гарантия теряет силу, а изготовитель отвергает любую ответственность за продукцию, т.е. аппарат.



При наличии проблем и вопросов по ремонту обращайтесь в сервисный центр поддержки Lorch.

16.2 Технический уход за горелкой

- ☞ Специальными щипцами удалите с внутренней поверхности газового сопла брызги, образованные при сварке.
- ☞ Распылите на внутреннюю стенку сопла разделительное средство или используйте для этого защитную пасту для сопла.
- ✓ Это предотвращает пригорание сварочных брызг.

17 Технические характеристики

| Технические характеристики ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|--|---------|--|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Сварка | | | | | | | | | | |
| Диапазон сварки (I2min..I2max) | A | 15..150 | 15..150 | 25..170 | 25..210 | 25..210 | 30..250 | 30..250 | 30..300 | 30..300 |
| Диапазон сварки (U2min..U2max) | V | 14,8..21,5 | 14,8..21,5 | 15,3..22,5 | 15,3..24,5 | 15,3..24,5 | 15,5..26,5 | 15,5..26,5 | 15,5..29,0 | 15,5..29,0 |
| Напряжение холостого хода | V | 14,4..26,9 | 14,4..26,9 | 16,7..38,0 | 14,5..40,3 | 14,5..40,3 | 16,3..35,1 | 16,3..35,1 | 16,3..40,2 | 16,3..40,2 |
| Настройка напряжения | ступень | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Особенность характеристики | | Характеристическая кривая стабильного напряжения | | | | | | | | |
| Ток сварки при ПВ 100% | A | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 115 | 115 | 135 | 135 |
| Ток сварки при ПВ 60% | A | 120 | 120 | 85 | 90 | 90 | 140 | 140 | 175 | 175 |
| ПВ при максимальном токе сварки | % | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Применяемая стальная проволока | Ø mm | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..0,8 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,0 | 0,6..1,2 | 0,6..1,2 |
| Применяемая алюминиевая проволока | Ø mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 | 1,0..1,2 |
| Применяемая проволока из сплавов хрома и никеля (CrNi) | Ø mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | 0,8..1,2 | 0,8..1,2 |
| Применяемая проволока из кремнистой бронзы (CuSi) | Ø mm | 0,8..1,0 | 0,8..1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Скорость подачи проволоки | m/min | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 | 0,5..25 |
| Сеть | | | | | | | | | | |
| Сетевое напряжение (50/60 Гц) | V | 3~ 400 | 3~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 1~ 230 2~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 | 3~ 400 |
| положительный допуск сетевого напряжения | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| отрицательный допуск сетевого напряжения | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Потребляемая мощность S1 (100 %) | кВА | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |

| Технические характеристики ¹ | | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus ² | M 210 BasicPlus ² | M 210 ControlPro ² | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro |
|--|---------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Потребляемая мощность S1 (60 %) | кВА | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 |
| Потребляемая мощность S1 (макс. ток) | кВА | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 13,4 | 13,4 |
| Потребление тока I1 (100 %) | A | 4,3 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 6,5 |
| Потребление тока I1 (60 %) | A | 5,2 | 5,2 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Потребление тока I1 (макс. ток) | A | 6,5 | 6,5 | 16,8 | 22,5 | 22,5 | 14,2 | 14,2 | 19,3 | 19,3 |
| Максимальное действующее значение тока питания (I1eff) | I1eff/A | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 6,4 | 6,4 | 8,6 | 8,6 |
| Коэффициент мощности (при I2макс) | cos φ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Сетевой предохранитель | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Сетевой штекер | | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 | CEE16 |
| Устройство | | | | | | | | | | |
| Вид защиты (согласно EN 60529) | IP | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S | 23S |
| Класс изоляционного материала | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Вид охлаждения | | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Уровень шума | дБ(A) | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 | < 70 |
| Размеры и вес | | | | | | | | | | |
| Размеры источника тока (ДхШхВ) | мм | 880 x 400 x 756 | | | | | | | | |
| Вес | kg | 66 | 66 | 65 | 69 | 69 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| Стандартное исполнение | | | | | | | | | | |
| Блок подачи | Ролики | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Tab. 4: Технические характеристики

¹⁾ измерено при температуре окружающей среды 40° C

²⁾ В режиме работы 1-фаза/230 В мощность ограничена.

18 Оборудование по спецзаказу и принадлежности

18.1 Комплекты горелки

| Рекомендуемые горелки | | Тип сварочного аппарата | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Комплект горелки | Номер заказа | M 150 CuSi BasicPlus | M 150 CuSi ControlPro | M 170 BasicPlus | M 210 BasicPlus | M 210 ControlPro | M 250 BasicPlus | M 250 ControlPro | M 300 BasicPlus | M 300 ControlPro | |
| 15 / 3 | 503.1500.3 Горелка ML 1500 3m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 4 | 503.1500.4 Горелка ML 1500 4m | | | X | X | X | | | | | |
| 15 / 3 C | 503.1502.3 Горелка ML 1500 CuSi 3m | X | X | | | | | | | | |
| 25 / 3 | 503.2500.3 Горелка ML 2500 3m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 25 / 4 | 503.2500.4 Горелка ML 2500 4m | | | | X | X | X | X | X | X | |
| 24 / 3 | 503.2400.3 Горелка ML 2400 3m | | | | X | X | X | X | | | |
| 24 / 4 | 503.2400.4 Горелка ML 2400 4m | | | | X | X | X | X | | | |
| 38 / 3 | 503.3800.3 Горелка ML 3800 3m | | | | | | | | X | X | |
| 38 / 4 | 503.3800.4 Горелка ML 3800 4m | | | | | | | | X | X | |

Tab. 5: Комплекты горелки

19 Утилизация



Только для стран ЕС.

Не выбрасывайте электроинструменты на свалку для бытовых отходов!

Согласно европейской директиве 2002/96/EG об

использовании старых электроприборов и электронного оборудования и ее реализации в национальном законодательстве использованные электроинструменты необходимо собирать отдельно и подвергать экологически безопасной утилизации.

20 Сервис

Lorch Schweißtechnik GmbH
Postfach 1160
D-71547 Auenwald
Germany

Телефон +49 (0)7191 503-0
Факс +49 (0)7191 503-199

21 Декларация соответствия

Со всей ответственностью мы заявляем, что настоящий продукт соответствует требованиям следующих стандартов или нормативных документов: EN60974-1/-10, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 согласно положениям директив 2006/95/EG, 2004/108/EG.



Это изделие сертифицировано по системе сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.007.8-75 и ГОСТ Р 51526-99.




мл16

Вольфганг Грюб
Директор

Lorch Schweißtechnik GmbH

22 Ersatzteilliste / spare parts list

22.1 Zeichnung / graph M-Pro BasicPlus / ControlPro

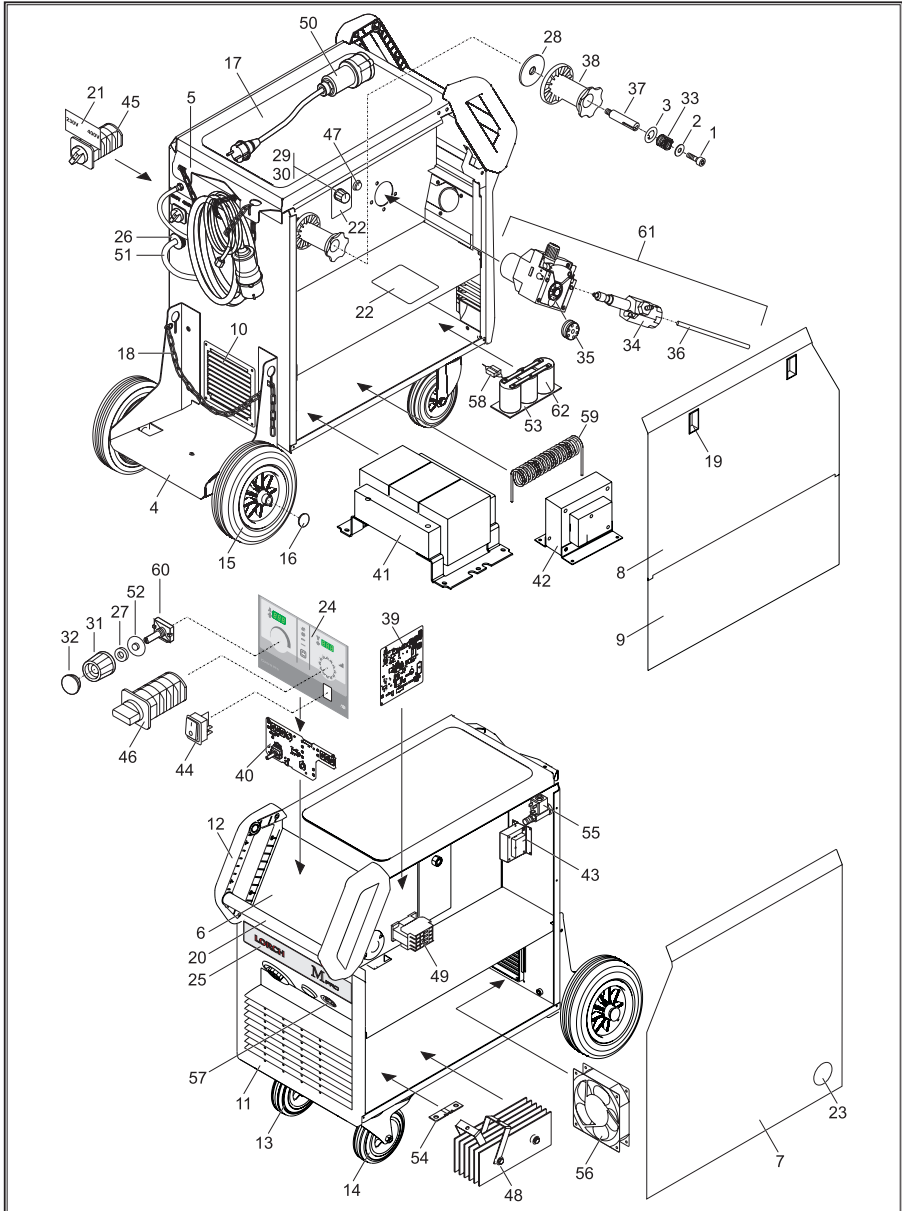

22.2 M-Pro 150 CuSi BasicPlus

990.3440.0-00 M-Pro 150 CuSi BasicPlus

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator 120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totaltoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.0 | Aufkleber Synergietabelle M150CuSi | sticker synergic chart M150CuSi |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0602.0 | Frontfolie BasicPlus 7 Stufen | Front foil BasicPlus 7 steps |
| 25 | 608.0608.0 | Typenbezeichnung M150CuSi | type labeling M150CuSi |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7116.0 | Zentralbuchse 78mm SF | Central socket 106mm SF |
| 35 | 620.8961.0 | Vorschubrolle 0,8/1,0 Al Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 Al Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdom | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| 40 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| 41 | 655.1742.0 | Trafo WA 11000048 MP | Transformer WA 11000048 MP |
| 42 | 655.5514.0 | Drossel WA 24000052 | Inductor WA 24000052 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1003.0 | Stufenschalter 7/- Stufen 20A BCD | Step switch 7/- steps 20A IP43 BCD |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 59 | 700.7990.0 | Drosselwiderstand 0,3R | resistor f. inductor 0,3R |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5245.0 | BG - Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 21 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part

(T) Tausch / replacement

22.3 M-Pro 150 CuSi ControlPro

990.3450.0-00 M-Pro 150 CuSi ControlPro

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.0 | Aufkleber Synergietabelle M150CuSi | sticker synergic chart M150CuSi |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0603.0 | Frontfolie ControlPro 7 Stufen | Front foil ControlPro 7 steps |
| 25 | 608.0608.0 | Typenbezeichnung M150CuSi | type labeling M150CuSi |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7117.0 | Zentralbuchse 86mm SF | Central socket 86mm SF |
| 35 | 620.8961.0 | Vorschubrolle 0,8/1,0 Al Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 Al Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| 40 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| 41 | 655.1742.0 | Trafo WA 11000048 MP | Transformer WA 11000048 MP |
| 42 | 655.5514.0 | Drossel WA 24000052 | Inductor WA 24000052 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1003.0 | Stufenschalter 7/- Stufen 20A BCD | Step switch 7/- steps 20A IP43 BCD |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 59 | 700.7990.0 | Drosselwiderstand 0,3R | resistor f. inductor 0,3R |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360' 6,35mm | digital encoder 24imp 360' 6,35mm |
| 61 | 982.5246.0 | BG - Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 42 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part

(T) Tausch / replacement

22.4 M-Pro 170 BasicPlus

990.3460.0-00 M-Pro 170 BasicPlus

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 21 | 606.1200.0 | Aufkleber Umschalter 230V/400V 1ph. | sticker switch 230V/400V 1ph. |
| 22 | 606.1201.1 | Aufkleber Synergietabelle M170 | sticker synergetic chart M170 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0604.0 | Frontfolie BasicPlus 6 Stufen 230V/400V | Front foil BasicPlus 6 steps |
| 25 | 608.0608.1 | Typenbezeichnung M170 | type labeling M170 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzschleibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7116.0 | Zentralbuchse 78mm SF | Central socket 106mm SF |
| 35 | 620.8960.0 | Vorschubrolle 0,6/0,8 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,6/0,8 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| 40 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| 41 | 655.1740.0 | Trafo WA 11000050 MP | Transformer WA 11000050 MP |
| 42 | 655.5513.0 | Drossel WA 24000051 | Inductor WA 24000051 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 45 | 657.1001.0 | Umschalter 230V - 400V 20A | Switch 230V - 400V 20A |
| 46 | 657.1002.0 | Stufenschalter 6/- Stufen 20A BCD | Step switch 6/- steps 20A IP43 BCD |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.1122.0 | Gleichrichter B2 2P 8D 100x250 | rectifier B2 2P 8D 100x250 |
| 49 | 659.0070.0 | Schutz S 902 A 042/0011-148 | contactor S 902 A 042/0011-148 |
| 50 | 661.7195.0 | Netzadapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuko | mains adapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuk |
| 51 | 661.7604.6 | Netzkabel 5G1.5 CEE 16 4FS | Mains cable 5G1.5 CEE 16 4FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 53 | 663.2502.0 | Isolierung 184x64x2 gestanz | isolation 184x64x2 |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 58 | 700.3802.0 | Widerstand 5W / 15R | resistor 5W / 15R |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5245.0 | BG - Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 21 TYP37 SF |
| 62 | 982.5514.0 | BG-Kondensator 3x22000µF Mifi | unit prot. capacitor 3x22000µF Mifi |

(E) Ersatzteil / spare part

(T) Tausch / replacement

22.5 M-Pro 210 BasicPlus

990.3470.0-00 M-Pro 210 BasicPlus

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kofflügelschibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 21 | 606.1200.0 | Aufkleber Umschalter 230V/400V 1ph. | sticker switch 230V/400V 1ph. |
| 22 | 606.1201.2 | Aufkleber Synergietabelle M210 | sticker synergic chart M210 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0605.0 | Frontfolie BasicPlus 12 Stufen 230V/400V | Front foil BasicPlus 12 steps |
| 25 | 608.0608.2 | Typenbezeichnung M210 | type labeling M210 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xD8xH6 | sealing ring AD16xD8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 D1 21x30x4,25 | spring 3,4 D1 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7116.0 | Zentralbuchse 78mm SF | Central socket 106mm SF |
| 35 | 620.8960.0 | Vorschubrolle 0,6/0,8 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,6/0,8 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| 40 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| 41 | 655.1741.0 | Trafo WA 11000051 MP | Transformer WA 11000051 MP |
| 42 | 655.5513.0 | Drossel WA 24000051 | Inductor WA 24000051 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 45 | 657.1001.0 | Umschalter 230V - 400V 20A | Switch 230V - 400V 20A |
| 46 | 657.1004.0 | Stufenschalter 12/ Stü. 20A BCD 1Ph | Step switch 12/ steps.20A IP43 BCD 1Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.1120.0 | Gleichrichter B2 4P3D 100x250 | rectifier B2 4P3D 100x250 |
| 49 | 659.0070.0 | Schutz S 902 A 042/0011-148 | contactor S 902 A 042/0011-148 |
| 50 | 661.7195.0 | Netzadapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuko | mains adapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuk |
| 51 | 661.7604.6 | Netzkabel 5G1.5 CEE 16 4FS | Mains cable 5G1.5 CEE 16 4FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 53 | 663.2502.0 | Isolierung 184x64x2 gestanz | isolation 184x64x2 |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 58 | 700.3802.0 | Widerstand 5W / 15R | resistor 5W / 15R |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 62 | 982.5245.0 | BG - Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 21 TYP37 SF |
| 62 | 982.5514.0 | BG-Kondensator 3x22000µF Mifi | unit prot. capacitor 3x22000µF Mifi |

(E) Ersatzteil / spare part
(T) Tausch / replacement

22.6 M-Pro 210 ControlPro

990.3480.0-00 M-Pro 210 ControlPro

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotfügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 21 | 606.1200.0 | Aufkleber Umschalter 230V/400V 1ph. | sticker switch 230V/400V 1ph. |
| 22 | 606.1201.2 | Aufkleber Synergietabelle M210 | sticker synergic chart M210 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0606.0 | Frontfolie ControlPro 12 Stufen 230V/400 | Front foil ControlPro 12 steps |
| 25 | 608.0608.2 | Typenbezeichnung M210 | type labeling M210 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cabl e gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtung Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7117.0 | Zentralbuchse 86mm SF | Central socket 86mm SF |
| 35 | 620.8960.0 | Vorschubrolle 0,6/0,8 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,6/0,8 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdom | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| 40 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| 41 | 655.1741.0 | Trafo WA 11000051 MP | Transformer WA 11000051 MP |
| 42 | 655.5513.0 | Drossel WA 24000051 | Inductor WA 24000051 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 45 | 657.1001.0 | Umschalter 230V - 400V 20A | Switch 230V - 400V 20A |
| 46 | 657.1004.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 1Ph | Step switch 12/- steps.20A IP43 BCD 1Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.1120.0 | Gleichrichter B2 4P3D 100x250 | rectifier B2 4P3D 100x250 |
| 49 | 659.0070.0 | Schütz S 902 A 042/0011-148 | contactor S 902 A 042/0011-148 |
| 50 | 661.7195.0 | Netzadapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuko | mains adapter CEE16 400/230V 3x2,5 Schuk |
| 51 | 661.7604.6 | Netzkabel 5G1.5 CEE 16 4FS | Mains cable 5G1.5 CEE 16 4FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 53 | 663.2502.0 | Isolierung 184x64x2 gestanz | isolation 184x64x2 |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 58 | 700.3802.0 | Widerstand 5W / 15R | resistor 5W / 15R |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5246.0 | BG - Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 42 TYP37 SF |
| 62 | 982.5514.0 | BG-Kondensator 3x22000µF Mifi | unit prot. capacitor 3x22000µF Mifi |

(E) Ersatzteil / spare part
(T) Tausch / replacement

22.7 M-Pro 250 BasicPlus

990.3490.0-00 M-Pro 250 BasicPlus

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kofflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.4 | Aufkleber Synergietabelle M250 | sticker synergic chart M250 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0607.0 | Frontfolie BasicPlus 12 Stufen | Front foil BasicPlus 12 steps |
| 25 | 608.0608.4 | Typenbezeichnung M250 | type labeling M250 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7116.0 | Zentralbuchse 78mm SF | Central socket 106mm SF |
| 35 | 620.8960.2 | Vorschubrolle 0,8/1,0 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| 40 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| 41 | 655.1744.0 | Trafo WA 11000053 MP | Transformer WA 11000053 MP |
| 42 | 655.5517.0 | Drossel WA 24000055 | Inductor WA 24000055 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | Step switch 12/- steps.20A IP43 BCD 3Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1,5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1,5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluss | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24Imp 360° 6,35mm | digital encoder 24Imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5245.0 | BG - Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 21 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part
(T) Tausch / replacement

22.8 M-Pro 250 ControlPro

990.3500.0-00 M-Pro 250 ControlPro

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.4 | Aufkleber Synergietabelle M250 | sticker synergic chart M250 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0609.0 | Frontfolie ControlPro 12 Stufen | Front foil ControlPro 12 steps |
| 25 | 608.0608.4 | Typenbezeichnung M250 | type labeling M250 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xD8xH6 | sealing ring AD16xD8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7117.0 | Zentralbuchse 86mm SF | Central socket 86mm SF |
| 35 | 620.8960.2 | Vorschubrolle 0,8/1,0 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmehbolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| 40 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| 41 | 655.1744.0 | Trafo WA 11000053 MP | Transformer WA 11000053 MP |
| 42 | 655.5517.0 | Drossel WA 24000055 | Inductor WA 24000055 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | Step switch 12/- steps.20A IP43 BCD 3Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm ² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360' 6,35mm | digital encoder 24imp 360' 6,35mm |
| 61 | 982.5246.0 | BG - Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 42 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part
(T) Tausch / replacement

22.9 M-Pro 300 BasicPlus

990.3510.0-00 M-Pro 300 BasicPlus

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.5 | Aufkleber Synergietabelle M300 | sticker synergic chart M300 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0607.0 | Frontfolie BasicPlus 12 Stufen | Front foil BasicPlus 12 steps |
| 25 | 608.0608.5 | Typenbezeichnung M300 | type labeling M300 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13,5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtung Schaumstoff AD16xD8xH6 | sealing ring AD16xD8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7116.0 | Zentralbuchse 78mm SF | Central socket 106mm SF |
| 35 | 620.8960.2 | Vorschubrolle 0,8/1,0 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdom | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| 40 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| 41 | 655.1745.0 | Trafo WA 11000054 MP | Transformer WA 11000054 MP |
| 42 | 655.5516.0 | Drossel WA 24000054 | Inductor WA 24000054 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | Step switch 12/- steps.20A IP43 BCD 3Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0152.0 | Gleichrichter B6 6P6D 100x250 | rectifier B6 6P6D 100x250 |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5245.0 | BG - Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 21 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part

(T) Tausch / replacement

22.10 M-Pro 300 ControlPro

990.3520.0-00 M-Pro 300 ControlPro

| Pos | Mat.Nr. | Bezeichnung | designation |
|-----|------------|--|--|
| 1 | 600.6452.0 | Inbusschraube M10x25 | hexagon socket head cap screw M10x25 |
| 2 | 600.7104.0 | Kotflügelscheibe 10.5x30 verz. | Washer 10.5x30 galvanized |
| 3 | 600.7260.0 | Sicherungsblech DIN462 Stahl DM 22 | internal tab washer DIN462 steel DM 22 |
| 4 | 602.1869.0 | Flaschenwagen G26 | gas bottle trolley G26 |
| 5 | 602.1870.0 | Flaschenhalter G26 | gas bottle trolley G26 |
| 6 | 602.1871.0 | Displayblech G26 RAL 9005 FS-M | display panel G26 RAL 9005 FS-M |
| 7 | 602.1874.0 | Seitenteil rechts G26 RAL 2002 GS-G | side panel right G26 RAL 2002 GS-G |
| 8 | 602.1875.0 | Seitenteil links oben G26 RAL 2002 GS-G | side panel top left G26 RAL 2002 GS-G |
| 9 | 602.1876.0 | Seitenteil links unten G26 RAL 2002 GS-G | lower side panel left G26 RAL 2002 GS-G |
| 10 | 604.1600.0 | Lüftergitter Axialventilator120x120 | fan guard 120x120 |
| 11 | 604.2600.0 | Frontblende G26 RAL 9005 | front G26 RAL 9005 |
| 12 | 604.2601.0 | Griff G26 RAL 9005 | handle G26 RAL 9005 |
| 13 | 604.3050.0 | Lenkrolle 125 KU | swivel castor 125 KU |
| 14 | 604.3051.0 | Totalstoprolle 125 KU | swivel castor, braked 125 KU |
| 15 | 604.3073.0 | Rad 200 x 50 Achs-Ø 20mm | wheel 200 x 50 Achs-Ø 20mm |
| 16 | 604.3200.0 | Starlockkappe DM 20 | starlock cap DM 20 |
| 17 | 604.3508.0 | Gummi-Riefenmatte 440 x 240mm | rubber mat 440 x 240mm |
| 18 | 604.3602.0 | Kette für Gasflasche 770 mm | chain gas cylinder 770 mm |
| 19 | 604.3683.0 | Schiebeverschluss | Snap lock |
| 20 | 604.3731.0 | Handgriffrohr Edelstahl 307mm AD 25 | Handle tube steel 307mm AD 25 |
| 22 | 606.1201.5 | Aufkleber Synergietabelle M300 | sticker synergic chart M300 |
| 23 | 606.2027.0 | Aufkleber Netzstecker ziehen 30mm blau | sticker pull mains plug 30 mm blue |
| 24 | 608.0609.0 | Frontfolie ControlPro 12 Stufen | Front foil ControlPro 12 steps |
| 25 | 608.0608.5 | Typenbezeichnung M300 | type labeling M300 |
| 26 | 610.2530.0 | Zugentlastungsverschraubung PG 13,5 | cable gland PG 13.5 |
| 27 | 610.3032.0 | Dichtring Schaumstoff AD16xID8xH6 | sealing ring AD16xID8xH6 |
| 28 | 612.5200.0 | Filzscheibe 80x20x4 | felt washer 80x20x4 |
| 29 | 614.0500.6 | Drehknopf 23mm schwarz Strich Welle 6mm | knob 23mm black w. indic. mark shaft 6mm |
| 30 | 614.0511.2 | Deckel 23mm schwarz Strich | knob cap 23mm black w. indicator mark |
| 31 | 614.0650.7 | Drehknopf 31mm/schwarz/o.Strich/WE6.35mm | Knob 31mm/black/shaft 6,35mm |
| 32 | 614.0661.0 | Deckel 31mm rot | knob cap 31mm red |
| 33 | 620.4200.0 | Druckfeder 3,4 DI 21x30x4,25 | spring 3,4 DI 21x30x4,25 |
| 34 | 620.7117.0 | Zentralbuchse 86mm SF | Central socket 86mm SF |
| 35 | 620.8960.2 | Vorschubrolle 0,8/1,0 ST Typ 37 SF | Feed roll 0,8/1,0 ST Typ 37 SF |
| 36 | 620.9008.0 | Führungsrohr 91,5mm 2,0 Ms | Guide tube 92,5mm 2,0 Ms |
| 37 | 620.9462.0 | Aufnahmebolzen 103mm | stud for wire coil support 103mm |
| 38 | 620.9700.0 | Drahtrollen-Führungsdorn | wire coil support |
| 39 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| 39 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| 40 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| 40 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| 41 | 655.1745.0 | Trafo WA 11000054 MP | Transformer WA 11000054 MP |
| 42 | 655.5516.0 | Drossel WA 24000054 | Inductor WA 24000054 |
| 43 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | Control transformer 230/400V 42V / 19V |
| 44 | 657.0204.0 | Wippschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| 46 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/ Stü.20A BCD 3Ph | Step switch 12/ steps.20A IP43 BCD 3Ph |
| 47 | 657.8500.0 | Taster 1-polig Schliesser 20mm grau | pushbutton switch S.P. N.C. 20mm grey |
| 48 | 658.0152.0 | Gleichrichter B6 6P6D 100x250 | rectifier B6 6P6D 100x250 |
| 49 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| 51 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | Mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| 52 | 663.0203.0 | Isolierbuchse M9 1/3mm AD 28mm | insulation socket M9 1/3mm AD 28mm |
| 54 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| 55 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| 56 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| 57 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| 60 | 720.5000.0 | Digital Encoder 24imp 360° 6,35mm | digital encoder 24imp 360° 6,35mm |
| 61 | 982.5246.0 | BG - Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | BG - Feed unit VE 42 TYP37 SF |

(E) Ersatzteil / spare part


(T) Tausch / replacement

Legende zu Stromlaufplan/Putting one to circuit diagram
S00.0057.2-00


Stand:17.02.2009

| M-Pro 150 CuSi Basic Plus | | | |
|--|------------------|--|---|
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| A 2 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| A 3 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| F 1 | - | Thermoschalter auf T1 | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.2001.0 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5514.0 | Drossel WA 24000052 | inductor WA 24000052 |
| M 1 | 620.9305.0 | Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | wire feed unit VE 21 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | main switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1003.0 | Stufenschalter 7/- Stufen 20A BCD | step switch 7/- steps 20A BCD |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| R 3 | 700.7990.0 | Drosselwiderstand 0,3R | resistor f. inductor 0,3R |
| S 1 | - | Brenntaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlaufaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1742.0 | Trafo WA 11000048 MP | transformer WA 11000048 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.6 | Netzkabel 5G1.5 CEE 16 4FS | mains cable 5G1.5 CEE 16 4FS |
| X 2 | 620.7116.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| M-Pro 150 CuSi Control Pro | | | |
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| A 2 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| A 3 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| F 1 | - | Thermoschalter im Trafo | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.2001.0 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5514.0 | Drossel WA 24000052 | inductor WA 24000052 |
| M 1 | 620.9306.0 | Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | wire feed unit VE 42 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | main switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1003.0 | Stufenschalter 7/- Stufen 20A BCD | step switch 7/- steps 20A BCD |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| R 3 | 700.7990.0 | Drosselwiderstand 0,3R | resistor f. inductor 0,3R |
| S 1 | - | Brenntaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlaufaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1742.0 | Trafo WA 11000048 MP | transformer WA 11000048 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.6 | Netzkabel 5G1.5 CEE 16 4FS | mains cable 5G1.5 CEE 16 4FS |
| X 2 | 620.7117.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchseinteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |
| (E) : Ersatz / spare part | | | |
| (T) : Tausch / replacement | | | |
| Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Copyright reserved ISO 160 16: Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Lorch Schweißtechnik GmbH | | | |

23.3 M-Pro 210 BasicPlus / ControlPro

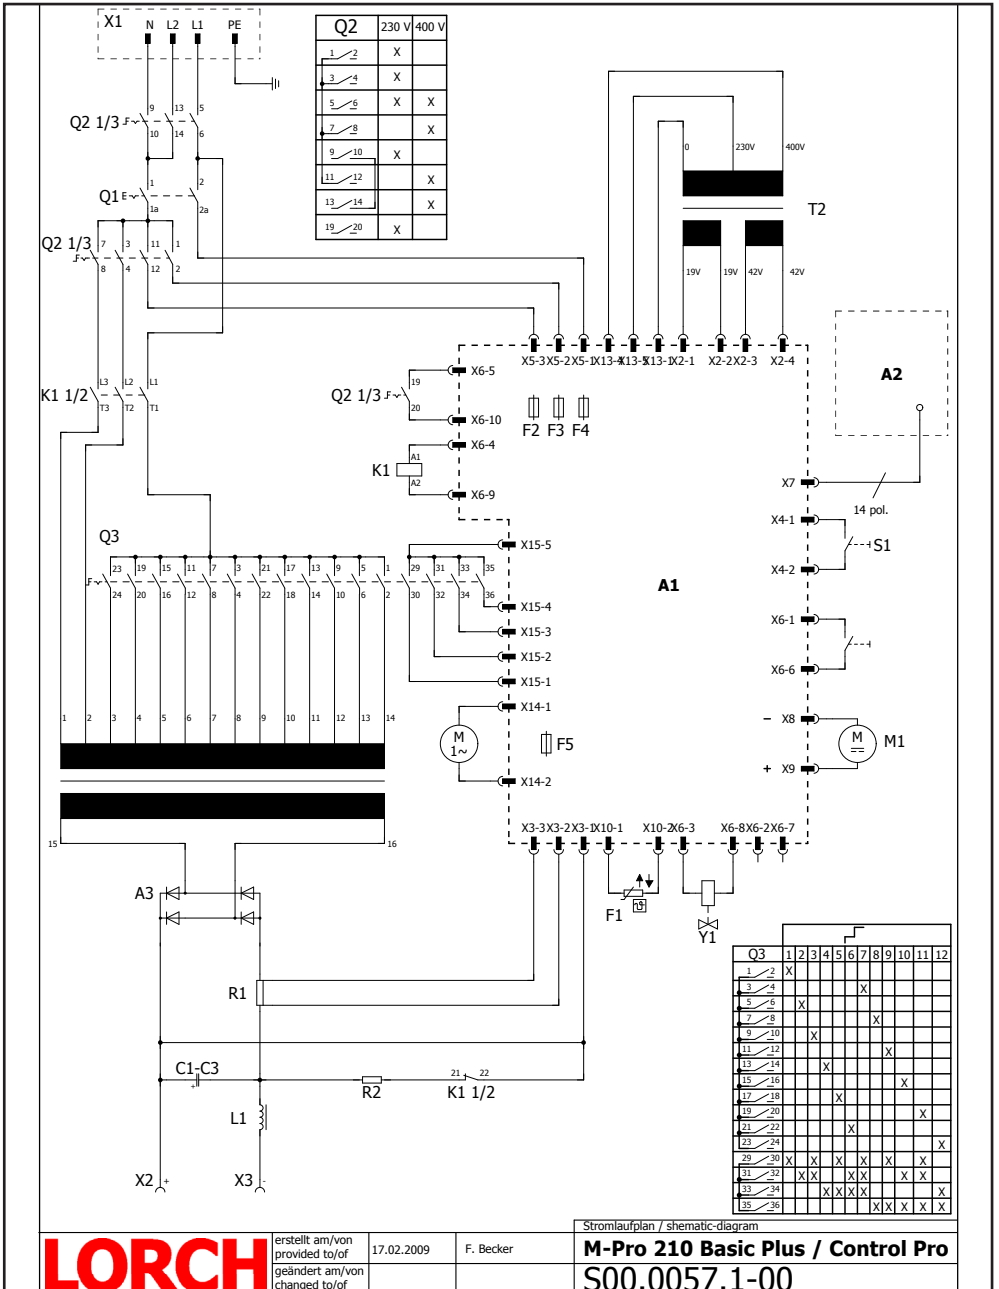

23.4 M-Pro 250 BasicPlus / ControlPro

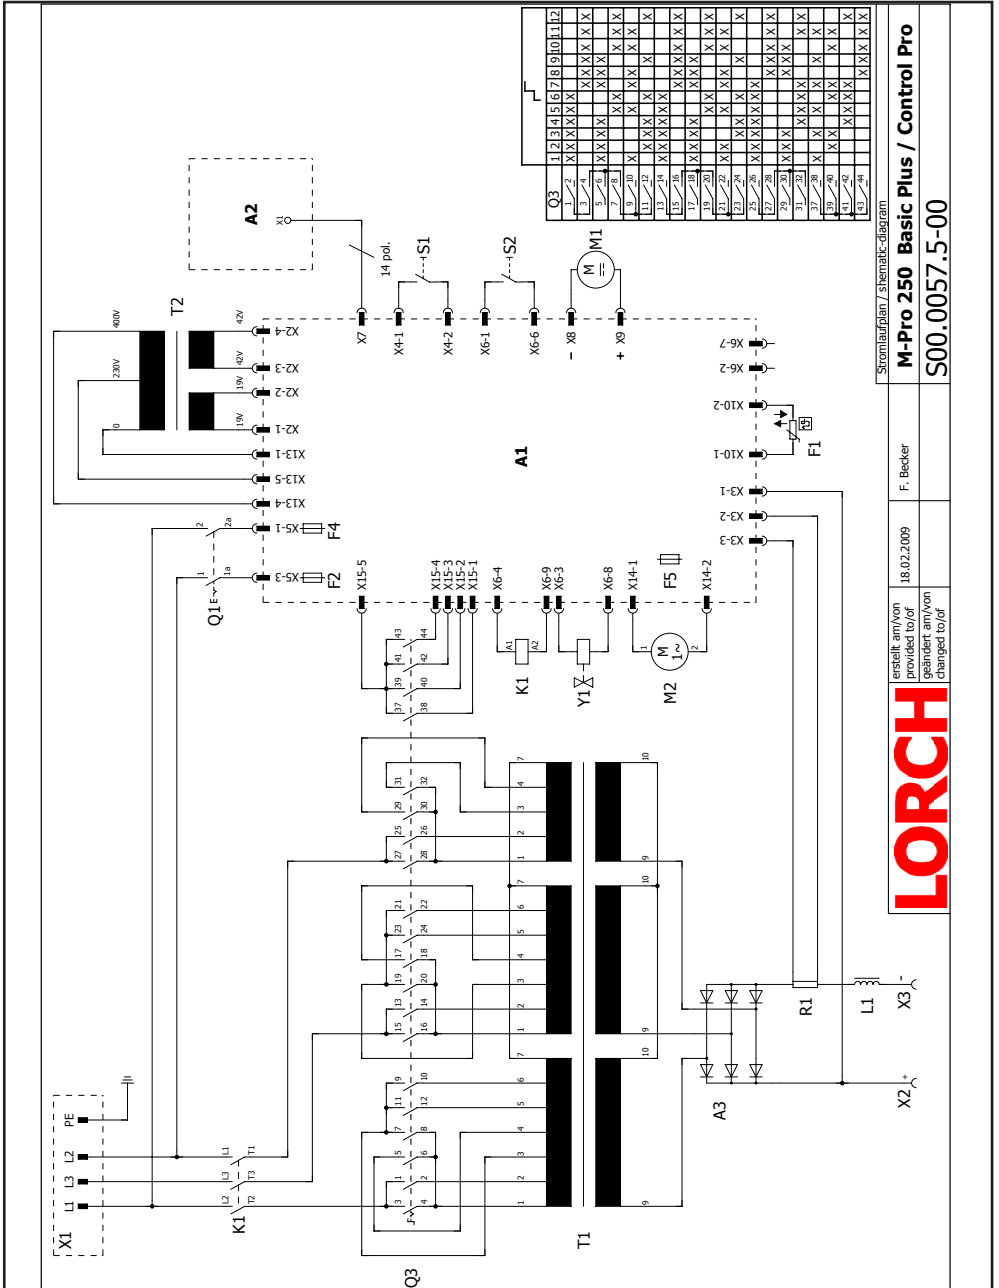

Stromlaufplan / schematic diagram

M-Pro 250 Basic Plus / Control Pro

S00.0057.5-00

erstellt: any/on
provided: to/d
geändert: any/on
changed: to/y

LORCH

18.02.2009

F. Becker

Legende zu Stromlaufplan/Putting one to circuit diagram
S00.0057.5-00

Stand:18.02.2009

| M-Pro 250 Basic Plus | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| A 2 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| A 3 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| F 1 | - | Thermoschalter auf T1 | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.2001.0 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5517.0 | Drossel WA 24000055 | inductor WA 24000055 |
| M 1 | 620.9305.0 | Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | wire feed unit VE 21 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V- FS 6,3 | main switch 20A 250V- FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | step switch 12/- Stu.20A BCD 3Ph |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenzwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| S 1 | - | Brennertaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlauffaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1744.0 | Trafo WA 11000053 MP | transformer WA 11000053 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| X 2 | 620.7116.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |

| M-Pro 250 Control Pro | | | |
|------------------------------|------------------|--|---|
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| A 2 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| A 3 | 658.0231.0 | Gleichrichter DB 125/165-230 FSIEM | rectifier DB 125/165-230 FSIEM |
| F 1 | - | Thermoschalter auf T1 | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.2001.0 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5517.0 | Drossel WA 24000055 | inductor WA 24000055 |
| M 1 | 620.9306.0 | Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | wire feed unit VE 42 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V- FS 6,3 | main switch 20A 250V- FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | step switch 12/- Stu.20A BCD 3Ph |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenzwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| S 1 | - | Brennertaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlauffaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1744.0 | Trafo WA 11000053 MP | transformer WA 11000053 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1.5 CEE 16 3AE1FS | mains cable 4G1.5 CEE 16 3AE1FS |
| X 2 | 620.7117.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |

(E) : Ersatz / spare part

(T) : Tausch / replacement

Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copyright reserved ISO 160 16:

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Lorch Schweißtechnik GmbH

Legende zu Stromlaufplan/Putting one to circuit diagram
S00.0057.9-00

Stand:20.02.2009

| M-Pro 300 Basic Plus | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5393.5 | E-Baugruppe M-BFB (E) | pc-board M-BFB (E) |
| A 2 | 650.5393.9 | E-Baugruppe M-BFB (T) | pc-board M-BFB (T) |
| A 3 | 658.0152.0 | Gleichrichter B6 6P6D 100x250 | rectifier B6 6P6D 100x250 |
| F 1 | - | Thermoschalter auf T1 | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.200.10 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5516.0 | Drossel WA 24000054 | inductor WA 24000054 |
| M 1 | 620.9305.0 | Vorschubeinheit VE 21 TYP37 SF | wire feed unit VE 21 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | main switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | step switch 12/- Stu.20A BCD 3Ph |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| S 1 | - | Brennertaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlauffaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1745.0 | Trafo WA 11000054 MP | transformer WA 11000054 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1,5 CEE 16 3AE1FS | mains cable 4G1,5 CEE 16 3AE1FS |
| X 2 | 620.7116.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |

| M-Pro 300 Control Pro | | | |
|------------------------------|------------------|--|---|
| Bez. pos. | MatNr. order no. | Benennung | designation |
| A 1 | 650.5390.5 | E-Baugruppe M-CB (E) | pc-board M-CB (E) |
| A 1 | 650.5390.9 | E-Baugruppe M-CB (T) | pc-board M-CB (T) |
| A 2 | 650.5392.5 | E-Baugruppe M-BFBP (E) | pc-board M-BFBP (E) |
| A 2 | 650.5392.9 | E-Baugruppe M-BFBP (T) | pc-board M-BFBP (T) |
| A 3 | 658.0152.0 | Gleichrichter B6 6P6D 100x250 | rectifier B6 6P6D 100x250 |
| F 1 | - | Thermoschalter auf T1 | thermal switch (at T1) |
| F 2-4 | 709.200.10 | Feinsicherung 2,5 A 500V TR 6,3x32mm | fuse 2,5 A 500V TR 6,3x32mm |
| F 5 | 709.0153.0 | Feinsicherung 1,0 A TR 5x20 | fuse 1,0 A TR 5x20 |
| K 1 | 659.0012.0 | Schütz A042 22 3001 | contactor A042 22 3001 |
| L 1 | 655.5516.0 | Drossel WA 24000054 | inductor WA 24000054 |
| M 1 | 620.9306.0 | Vorschubeinheit VE 42 TYP37 SF | wire feed unit VE 42 TYP37 SF |
| M 2 | 665.5725.0 | Axialventilator 230V 119x119x38 | axial fan 230V 119x119x38 |
| Q 1 | 657.0204.0 | Hauptschalter 2pol. 20A 250V~ FS 6,3 | main switch 20A 250V~ FS 6,3 |
| Q 3 | 657.1005.0 | Stufenschalter 12/- Stu.20A BCD 3Ph | step switch 12/- Stu.20A BCD 3Ph |
| R 1 | 665.0532.0 | Nebenwiderstand 300A/48mV | Shunt 300A/48mV |
| S 1 | - | Brennertaster | torch switch |
| S 2 | 657.8500.0 | Drahteinlauffaster | wire insert switch |
| T 1 | 655.1745.0 | Trafo WA 11000054 MP | transformer WA 11000054 MP |
| T 2 | 655.8050.0 | Steuertrafo 230/400V 42V / 19V | control transformer 230/400V 42V / 19V |
| X 1 | 661.7604.7 | Netzkabel 4G1,5 CEE 16 3AE1FS | mains cable 4G1,5 CEE 16 3AE1FS |
| X 2 | 620.7117.0 | Zentralbuchse | central connection |
| X 3 | 665.7020.0 | Einbau-Buchsenteil BEB 35-50 mm² | insert sleeve BEB 35-50 |
| Y 1 | 665.3008.0 | Magnetventil 24VDC 2x Schlauchanschluß | solenoid valve 24VDC 2x hose connection |

(E) : Ersatz / spare part

(T) : Tausch / replacement

Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 160 16:

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Copyright reserved ISO 160 16:

Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Lorch Schweißtechnik GmbH

